

**Nebest B.V.**

Marconiweg 2
4131 PD Vianen
Postbus 106
4130 EC Vianen

T 085 489 01 00
F 085 489 01 01
E info@nebest.nl
I www.nebest.nl

Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Fotorapportage

Opdrachtgever	Rijkswaterstaat GPO
Rapportnummer	42212 Bijlage 3
Status	Concept
Rapportdatum	20 september 2021
Uitvoering	ing. ██████████
Projectleider	ing. ██████████

Autorisatie	Naam	Paraaf	Datum
Auteur	ing. ██████████	<i>Digitaal goedgekeurd</i>	20-09-2021
Controle	██████████	<i>Digitaal goedgekeurd</i>	20-09-2021
Vrijgave	ing. ██████████	<i>Digitaal goedgekeurd</i>	20-09-2021



IBAN NL47 RABO 0171 7681 67 | BIC RABONL2U | BTW NL008929439B01 | HR 23046375

Op al onze werkzaamheden is de 'Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011' van toepassing.
Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website (www.nebest.nl).



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	VERDIEPING 17	4
3	VERDIEPING 16	28
4	VERDIEPING 15	95
5	VERDIEPING 14	150
6	VERDIEPING 13	255
7	VERDIEPING 12	334
8	VERDIEPING 11	444
9	VERDIEPING 10	489
10	VERDIEPING 9	554
11	VERDIEPING 8	588
12	VERDIEPING 7	640
13	VERDIEPING 6	675
14	VERDIEPING 5	705
15	VERDIEPING 4	715
16	VERDIEPING 3	728
17	VERDIEPING 2	737
18	VERDIEPING 1	750

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

3

1 INLEIDING

Deze fotorapportage is bijlage 3 bij de inspectierapportage van de vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen (rapportage 42212).

De gebreken zijn ingedeeld per hoofdstuk op verdieping en daarna gesorteerd op ring en paneel.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

4

2 VERDIEPING 17



6773



6774

Gebrek : V-202106-030
Paneel : Verdieping 17, ring 4, paneel CD
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Geen



6775



6776

Gebrek : V-202106-031
Paneel : Verdieping 17, ring 4, paneel DE
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 200 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

5



6777



6778

Gebrek : V-202106-032
Paneel : Verdieping 17, ring 4, paneel EF
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 700 mm
Opmerkingen : Geen



6779



6780

Gebrek : V-202106-033
Paneel : Verdieping 17, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 450 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

6



6781



6782

Gebrek : V-202106-034
Paneel : Verdieping 17, ring 4, paneel KL
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 400 mm
Opmerkingen : Geen



6783



6784

Gebrek : V-202106-035
Paneel : Verdieping 17, ring 4, paneel LM
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

7



6763



6764

Gebrek : V-202106-025
Paneel : Verdieping 17, ring 3, paneel A
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 160 mm
Opmerkingen : Geen



6765



6766

Gebrek : V-202106-026
Paneel : Verdieping 17, ring 3, paneel F
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 400 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

8



6767



6768

Gebrek : V-202106-027
Paneel : Verdieping 17, ring 3, paneel G
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechts
Omvang : 700 mm
Opmerkingen : Geen



6769



6770

Gebrek : V-202106-028
Paneel : Verdieping 17, ring 3, paneel H
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Onder en rechts
Omvang : 780 mm
Opmerkingen : Onderzijde 200 mm, rechts 580 mm

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

9




6771



6772

Gebrek : V-202106-029
Paneel : Verdieping 17, ring 3, paneel I
Onderdeel : Voegvulling
Gebreken : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 200 mm
Opmerkingen : Geen

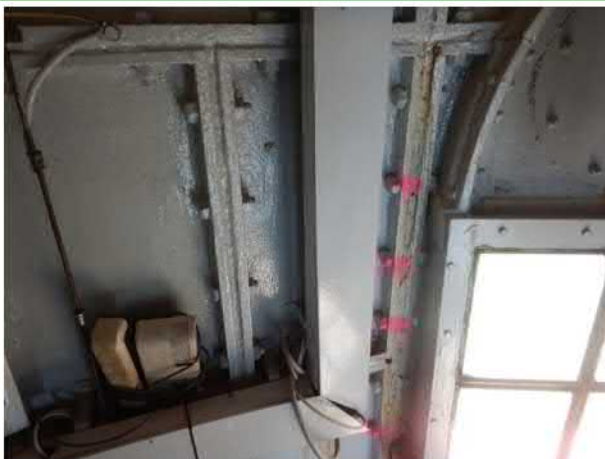

6749



6750

Gebrek : V-202106-020
Paneel : Verdieping 17, ring 2, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebreken : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechts
Omvang : 700 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

10



6749



6751

Gebrekk : V-202106-021
Paneel : Verdieping 17, ring 2, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrekk(en) : Flens ontbreekt gedeeltelijk
Locatie : Onder
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Geen



6756



6757

Gebrekk : V-202106-023
Paneel : Verdieping 17, ring 2, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrekk(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Links en rechts
Omvang : 770 mm
Opmerkingen : Links 100 mm, rechts 670 mm. Flens en voeg gecorrodeerd

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

11



6760



6762

Gebrek : V-202106-024
Paneel : Verdieping 17, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechts
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Ring 2 DE, EF, FG, JI gedeeltelijk inspecteerbaar



6712



6713

Gebrek : V-202106-001
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel A
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 600 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

12



6721



6722

Gebrek : V-202106-002
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Flens ontbreekt gedeeltelijk
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 340 mm
Opmerkingen : Geen



6714



6715

Gebrek : V-202106-003
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 170 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

13



6716



6717

Gebrek : V-202106-004
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 670 mm
Opmerkingen : Geen



6753



6755

Gebrek : V-202106-022
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Midden
Omvang : 290 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

14



6718



6719

Gebrek : V-202106-005
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Moer ontbreekt / Moer los
Locatie : Linksonder
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Geen



6718



6720

Gebrek : V-202106-006
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 45 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

15



6725



6726

Gebrek : V-202106-008
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel E
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechts
Omvang : 450 mm
Opmerkingen : Geen



6727



6728

Gebrek : V-202106-009
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel F
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 200 mm
Opmerkingen : Paneel G ring 1 niet bereikbaar

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

16



6729



6730

Gebrek : V-202106-010
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 860 mm
Opmerkingen : Paneel J ring 1 niet bereikbaar
Bovenzijde 200 mm, rechterzijde 660 mm



6731



6732

Gebrek : V-202106-011
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Vocht en lekkagesporen
Locatie : Linksonder
Omvang : 0,4 m2
Opmerkingen : Onder raam

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

17



6733



6734

Gebrek : V-202106-012
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Zijkant raam



6735



6737

Gebrek : V-202106-013
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 30 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

18



6735



6738

Gebrek : V-202106-014
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Vocht en lekkagesporen
Locatie : Rechts
Omvang : 0,5 m2
Opmerkingen : Geen



6739



6740

Gebrek : V-202106-015
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel M
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Vocht en lekkagesporen
Locatie : Links
Omvang : 0,1 m2
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

19



6739



6741

Gebrek : V-202106-016
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel M
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen



6742



6743

Gebrek : V-202106-017
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel N
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 1440 mm
Opmerkingen : Bovenzijde 770 mm, rechts 670 mm, beide inclusief voeg

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

20



6744



6745



6746

Gebrek : V-202106-018
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 1410 mm
Opmerkingen : Bovenzijde 740 mm, rechts 670 mm, beide inclusief voeg

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

21



6747



6748

Gebrek : V-202106-019
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 1140 mm
Opmerkingen : Bovenzijde 740 mm, rechts 400 mm, beide inclusief voeg

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

22



6723



6724



6759

Gebrek : V-202106-007
Paneel : Verdieping 17, ring 1, paneel
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) :
Locatie : Midden
Omvang :
Opmerkingen : Coating gecraqueleerd (algemeen)

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

23



6788



6789



6790

Gebrek : V-202106-037
Paneel : Verdieping 17, ring , paneel A tm P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie :
Omvang : 1600 mm
Opmerkingen : Algemeen voor gehele vloeroppervlak, conservering matig, lokaal corrosie. HI en JK corrosie bij buitenwand

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

24



6791



6792



6793

Gebrek : V-202106-038
Paneel : Verdieping 17, ring , paneel BC
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 1600 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

25



6794



6795



6796

Gebrek : V-202106-039
Paneel : Verdieping 17, ring , paneel DE
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 1100 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

26



6797



6798

Gebrek : V-202106-040
Paneel : Verdieping 17, ring , paneel NO
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 700 mm
Opmerkingen : Algemene fotos nivo 17 6799 tm 6811

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

27



6785



6786



6787

Gebrek : V-202106-036
Paneel : Verdieping 17, ring , paneel PA
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur in vloer
Locatie : Buitenwand
Omvang : 1600 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

28

3 VERDIEPING 16



6925



6926

Gebrek : V-202106-104
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6925



6927

Gebrek : V-202106-105
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel AB
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

29



6925



6928

Gebrek : V-202106-106
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Boven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



6925



6929

Gebrek : V-202106-107
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel AB
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Ontbrekende conservering & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

30



6933




6931

Gebrek : V-202106-108
 Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel BC
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
 Locatie : Rechtsboven
 Omvang : 300 mm
 Opmerkingen : Geen



6933

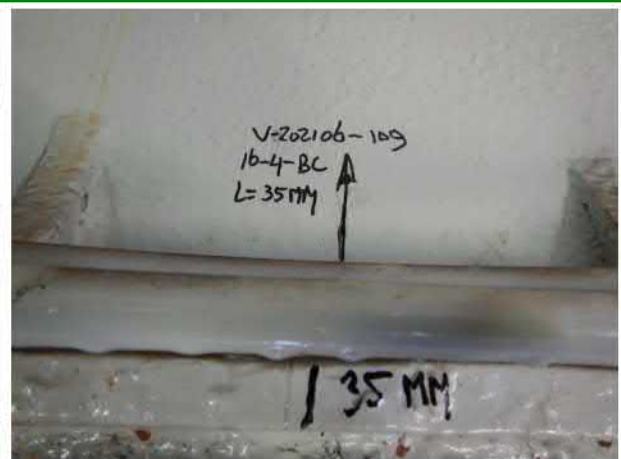

6930

Gebrek : V-202106-109
 Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel BC
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

31



6934

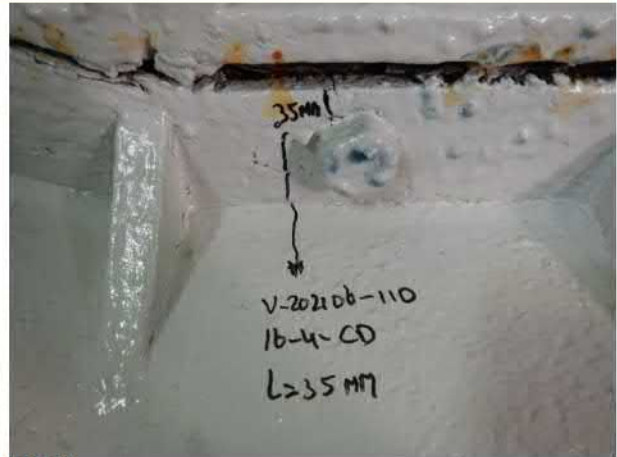

6935

Gebrek : V-202106-110
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6934



6936

Gebrek : V-202106-111
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel CD
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

32



6938



6940

Gebrek : V-202106-112
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel DE
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6941



6942

Gebrek : V-202106-113
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel FG
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

33



6943



6944

Gebrek : V-202106-114
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 250 mm
Opmerkingen : Geen



6945



6946

Gebrek : V-202106-115
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

34



6947



6948

Gebrek : V-202106-116
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel IJ
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Boven
Omvang : 540 mm
Opmerkingen : Bovenzijde midden 100 mm, rechtsboven 220 mm, linksboven 220, beide inclusief voeg

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

35



6949



6950



6951

Gebrek	: V-202106-117
Paneel	: Verdieping 16, ring 4, paneel KL
Onderdeel	: Voegvulling
Gebrek(en)	: Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie	: Boven
Omvang	: 300 mm
Opmerkingen	: Rechter bovenzijde 200 mm, rechtsboven 100 mm, beide inclusief voeg


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

36



6949

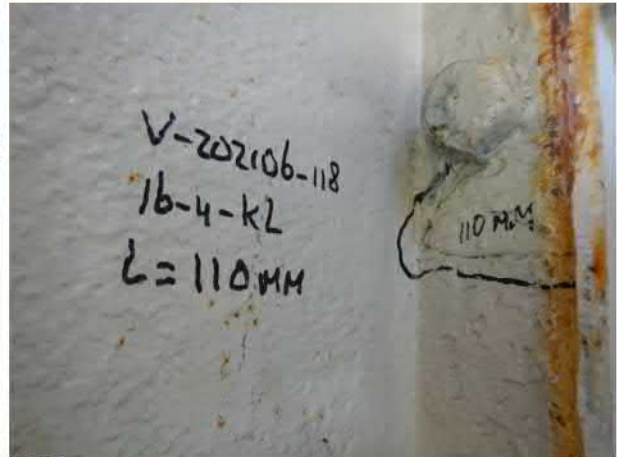

6952

Gebrek : V-202106-118
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 110 mm
Opmerkingen : Geen



6953



6954

Gebrek : V-202106-119
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel LM
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

37



6955



6956



6957

Gebrek : V-202106-120
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel MN
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 2 st.
Opmerkingen : Rechtsonder en linksboven ontbreekt er een moer. Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

38



6955

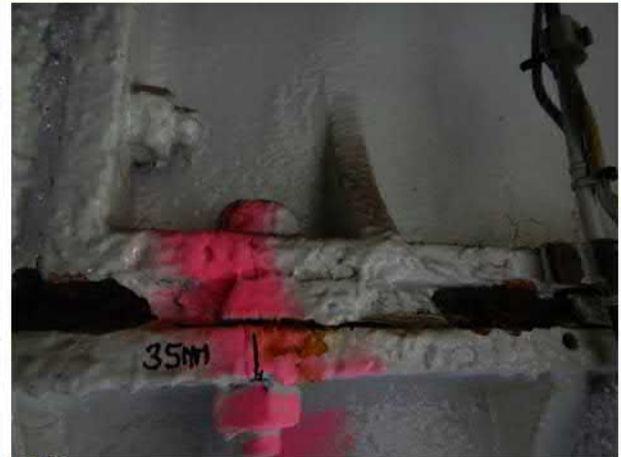

6958

Gebrek : V-202106-121
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel MN
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen



6955



6959

Gebrek : V-202106-122
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel MN
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

39



6960



6961

Gebrek : V-202106-123
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel NO
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 30 mm
Opmerkingen : Geen



6962



6963

Gebrek : V-202106-124
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel OP
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Links
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

40



6962



6965

Gebrek : V-202106-125
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel OP
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen



6923



6924

Gebrek : V-202106-103
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel PA
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Onder
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

41



6966



6967



6968

Gebrek : V-202106-126
Paneel : Verdieping 16, ring 4, paneel PA
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Onder
Omvang : 350 mm
Opmerkingen : Lekkagesporen zitten linksboven


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

42



6852

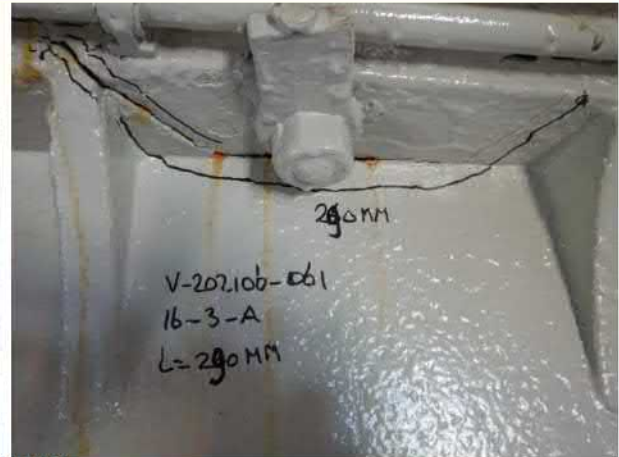


6854

Gebrek : V-202106-061
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel A
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 290 mm
Opmerkingen : Geen



6852

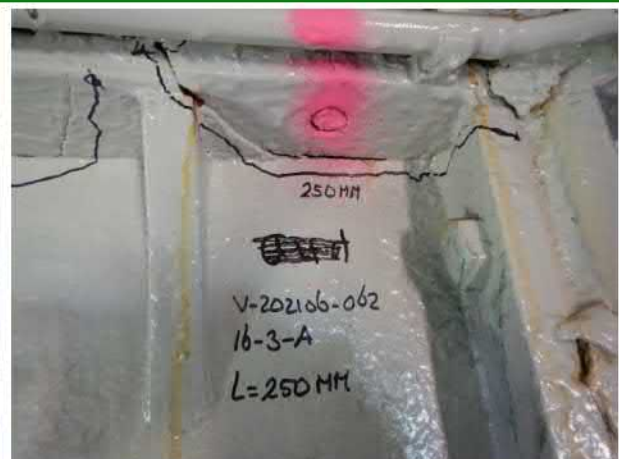

6855

Gebrek : V-202106-062
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel A
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 250 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

43



6856



6858

Gebrek : V-202106-063
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Boven
Omvang : 280 mm
Opmerkingen : Geen



6856



6859

Gebrek : V-202106-064
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Boven
Omvang : 310 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

44



6856




6860

Gebrek : V-202106-065
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6861

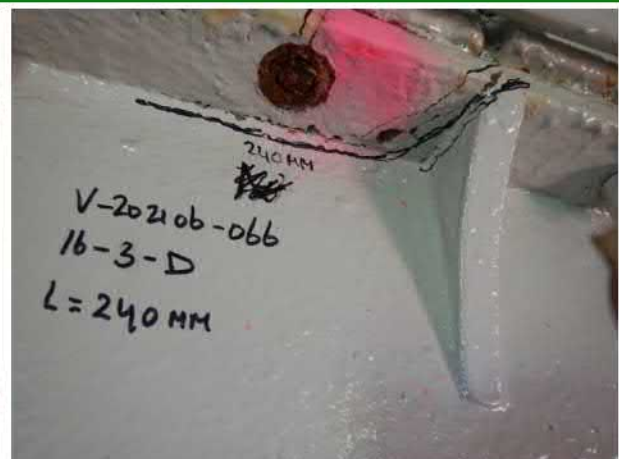

6862

Gebrek : V-202106-066
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Boven
Omvang : 240 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

45



6861

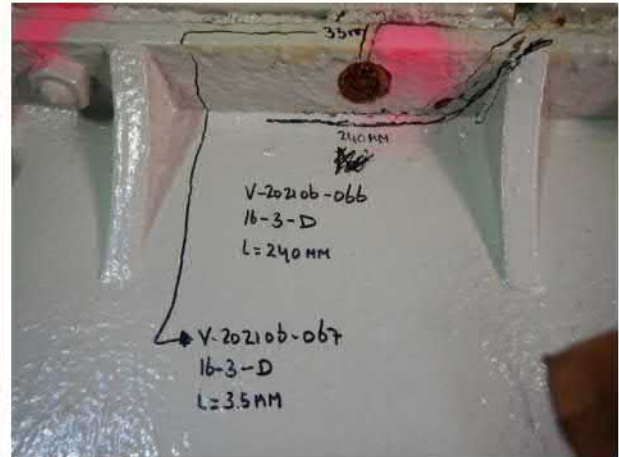

6863

Gebrek : V-202106-067
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6861



6864

Gebrek : V-202106-068
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

46



6861



6865

Gebrek : V-202106-069
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6861



6866

Gebrek : V-202106-070
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Moer ontbreekt / Moer los
Locatie : Linksboven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

47



6867

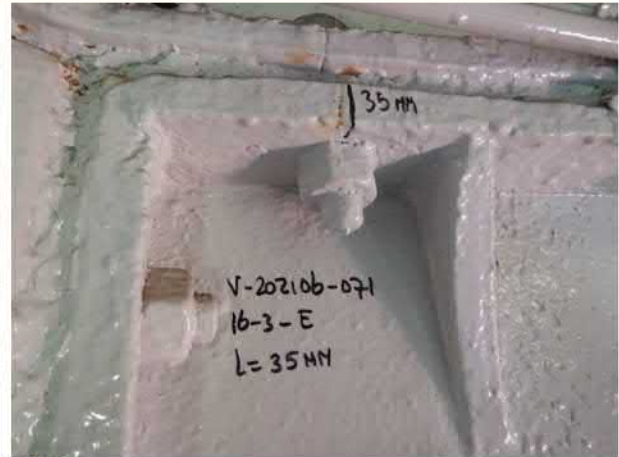

6868

Gebrek : V-202106-071
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel E
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6867



6769

Gebrek : V-202106-072
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel E
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

48



6887



6889

Gebrek : V-202106-081
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel F
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6890

Gebrek : V-202106-082
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Boven raam

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

49



6891




6892

Gebrek : V-202106-083
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 45 mm
Opmerkingen : Geen



6893

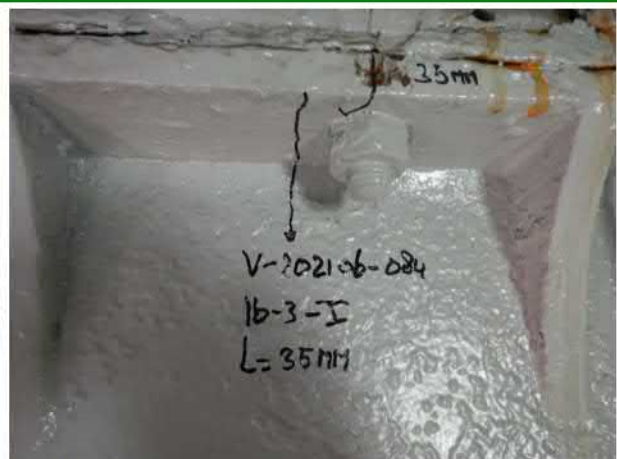

6894

Gebrek : V-202106-084
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

50



6893




6895

Gebrek : V-202106-085
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6900

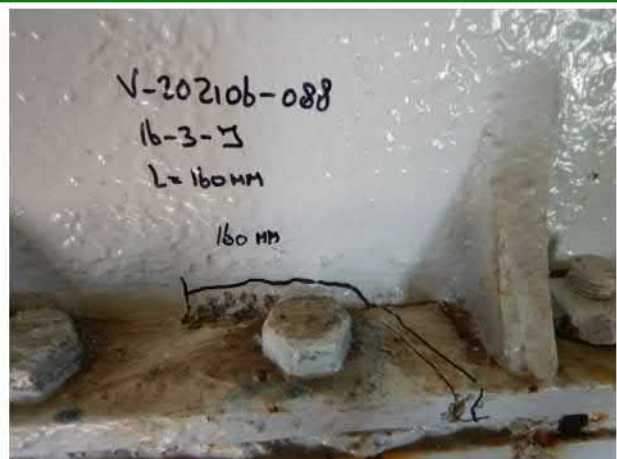

6901

Gebrek : V-202106-088
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 160 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

51



6900




6902

Gebrek : V-202106-089
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6900

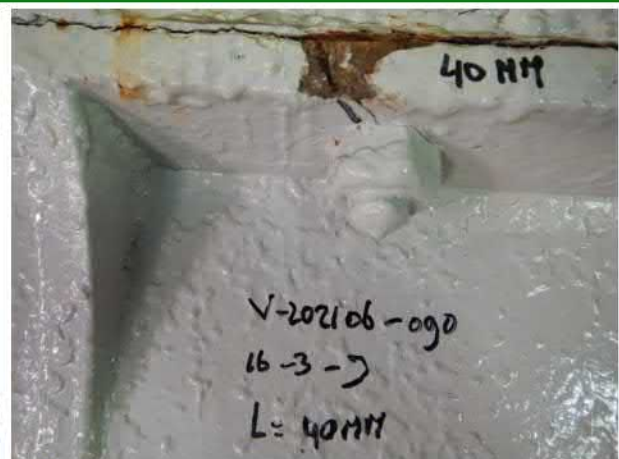

6903

Gebrek : V-202106-090
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

52



6900



6904

Gebrek : V-202106-091 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Loopt door in de lijf



6905



6906

Gebrek : V-202106-092
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

53



6907



6908

Gebrek : V-202106-093
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

54



6907



6909



6910

Gebrek : V-202106-094
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel L
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

55



6911



6912

Gebrek : V-202106-095
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel M
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 250 mm
Opmerkingen : Geen



6911



6913

Gebrek : V-202106-096
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel M
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

56



6911




6914

Gebrek : V-202106-097
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel M
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 90 mm
Opmerkingen : Geen



6915

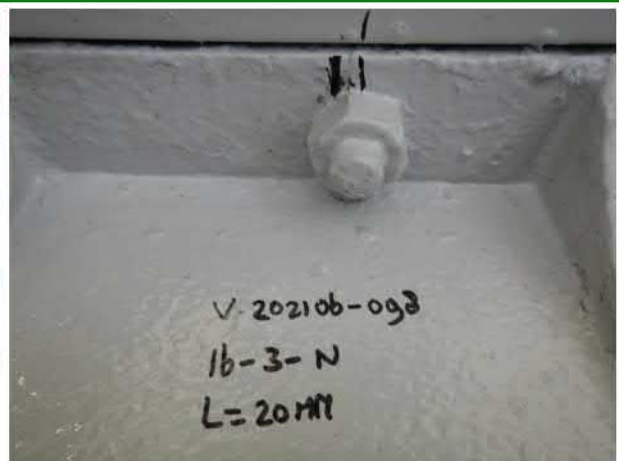

6916

Gebrek : V-202106-098
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel N
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

57



6915



6917

Gebrek : V-202106-099
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel N
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Geen



6918



6919

Gebrek : V-202106-100
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

58



6920



6921

Gebrek : V-202106-101
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel P
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen



6920



6922

Gebrek : V-202106-102
Paneel : Verdieping 16, ring 3, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Boven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

59



6870

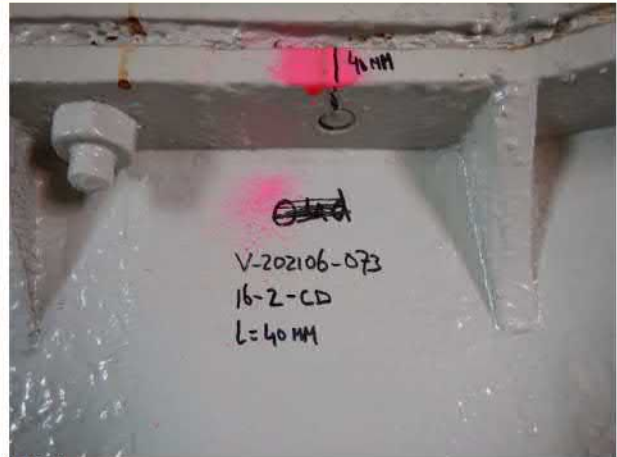


6871

Gebrek : V-202106-073
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen



6870

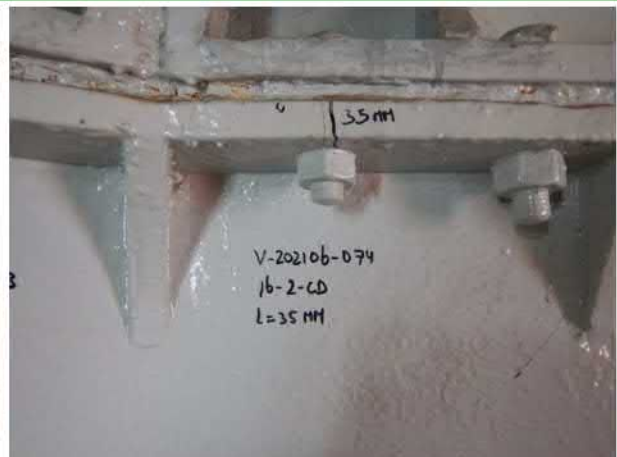

6872

Gebrek : V-202106-074
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

60



6870

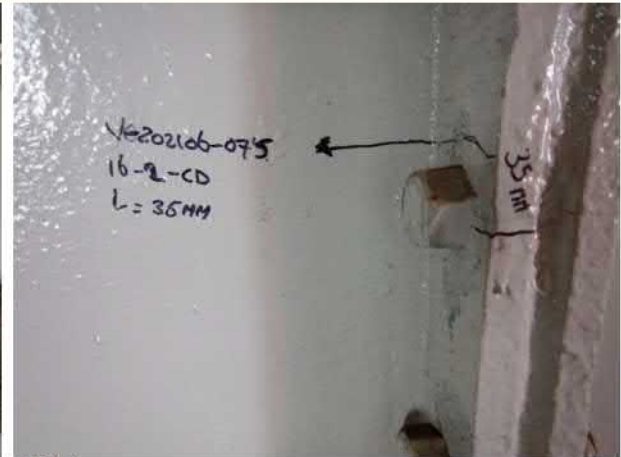

6877

Gebrek : V-202106-075
 Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel CD
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Rechts
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



6879



6880

Gebrek : V-202106-076
 Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel DE
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 75 mm
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

61



6879

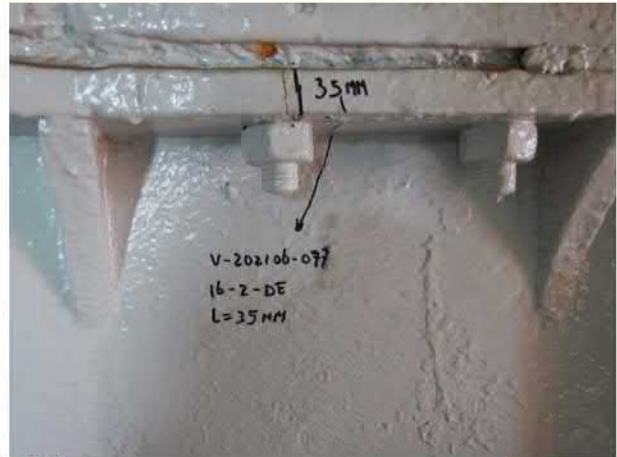

6881

Gebrek : V-202106-077
 Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel DE
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



6879



6883

Gebrek : V-202106-078
 Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel DE
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 30 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

62



6879



6884

Gebrek : V-202106-079
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel DE
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6885



6886

Gebrek : V-202106-080
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel EF
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

63



6840




6841

Gebrek : V-202106-055
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel FG
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Linksonder
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Raam



6896

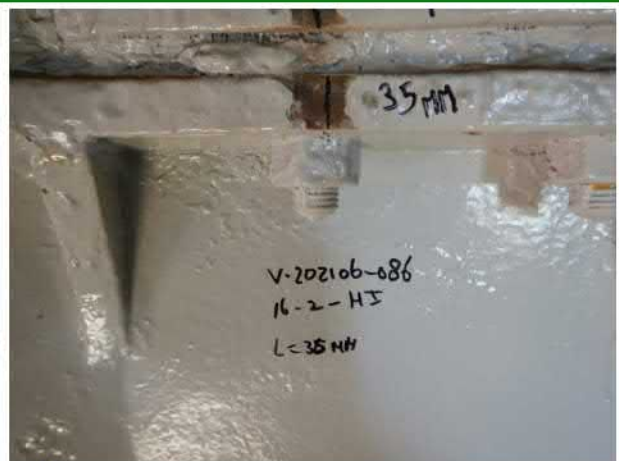

6897

Gebrek : V-202106-086
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

64



6898

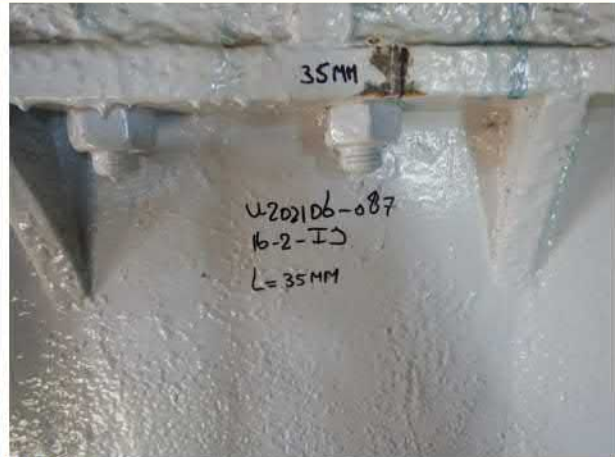

6899

Gebrek : V-202106-087
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



6842



6843

Gebrek : V-202106-056
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Midden
Omvang : 30 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

65



6842



6844



6845

Gebrek : V-202106-057
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 220 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

66



6846




6847

Gebrekk : V-202106-058
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Voegvulling
Gebrekk(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen



6848

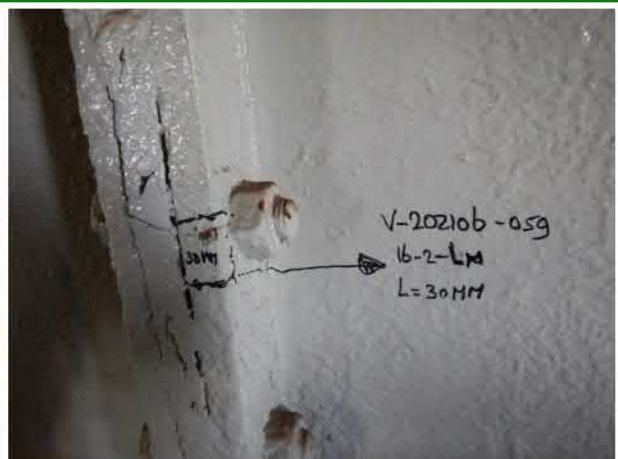

6849

Gebrekk : V-202106-059
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel LM
Onderdeel : Gevelement
Gebrekk(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 30 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

67



6850



6851

Gebrek : V-202106-060
Paneel : Verdieping 16, ring 2, paneel NO
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 0 m2
Opmerkingen : Geen



6812



6813

Gebrek : V-202106-041
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel A
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Midden
Omvang : 0,15 m2
Opmerkingen : Oppervlakkige corrosie plaat

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

68



6814



6815

Gebrek : V-202106-042
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Midden
Omvang : 0,05 m2
Opmerkingen : Oppervlakkige corrosie plaat



6816



6817

Gebrek : V-202106-043
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Midden
Omvang : 0,05 m2
Opmerkingen : Oppervlakkige corrosie plaat

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

69



6820

Gebrek : V-202106-045
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Midden
Omvang : 0,05 m2
Opmerkingen : Oppervlakkige corrosie plaat



6821

Gebrek : V-202106-046
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Moer ontbreekt / Moer los
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

70



6822



6823

Gebrek : V-202106-047
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel I
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : Geen



6824



6825

Gebrek : V-202106-048
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel J
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Vocht en lekkagesporen
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

71



6827

Gebrek : V-202106-049
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Moer ontbreekt / Moer los
Locatie : Linksboven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Geen



6828



6829

Gebrek : V-202106-050
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel K
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 60 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

72



6830



6831



6832

Gebrek : V-202106-051
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel L
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

73



6833

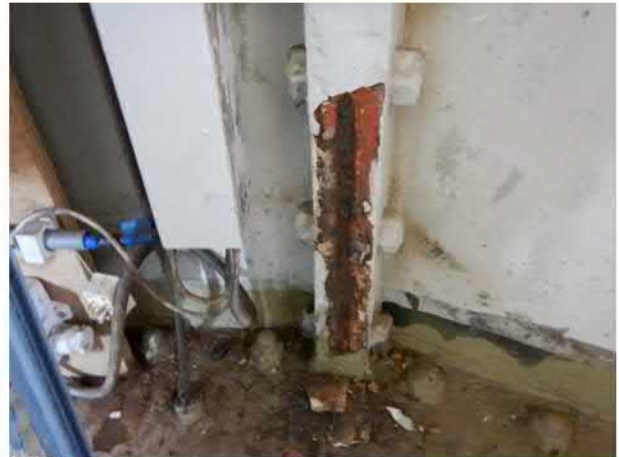

6834

Gebrek : V-202106-052
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel M
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

74



6835



6836



6837

Gebrek : V-202106-053
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Midden
Omvang : 0,15 m2
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

75



6838



6839

Gebrek : V-202106-054
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Midden
Omvang : 0,15 m2
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

76



6818



6819



6820

Gebrek : V-202106-044
Paneel : Verdieping 16, ring 1, paneel
Onderdeel : Gevelement
Gebreken) :
Locatie : Midden
Omvang :
Opmerkingen : Coating gecraqueleerd (algemeen)

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

77




6973




6974

Gebrek : V-202106-128
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 550 mm
Opmerkingen : Geen

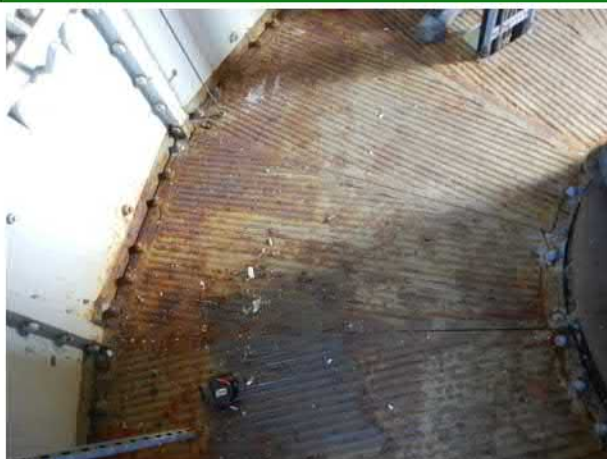

6973

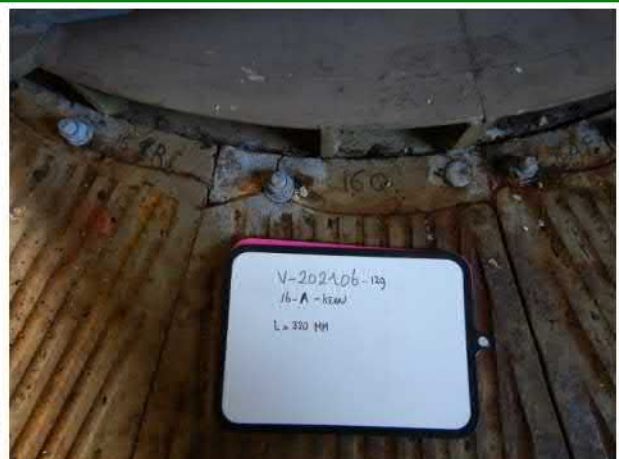

6980

Gebrek : V-202106-129
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

78




6976

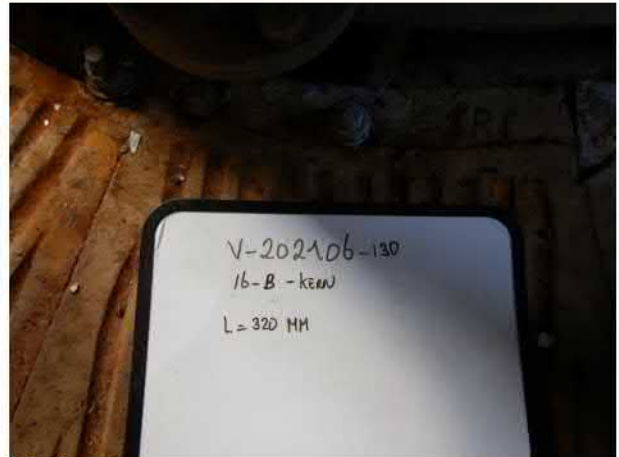

6981

Gebrek : V-202106-130
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Geen

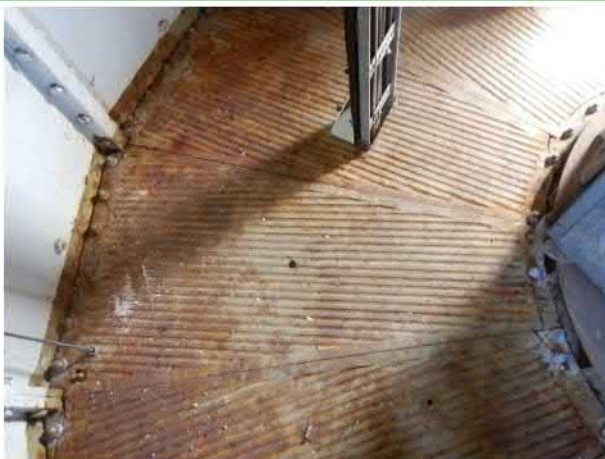

6976




6982

Gebrek : V-202106-131
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 500 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

79

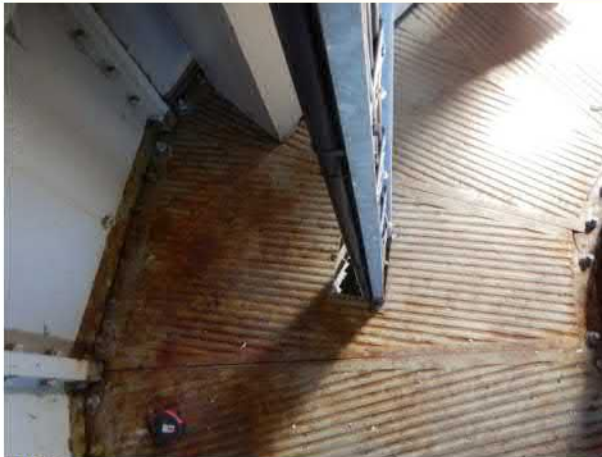


6983



6985

Gebrek : V-202106-132
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 110 mm
Opmerkingen : Geen

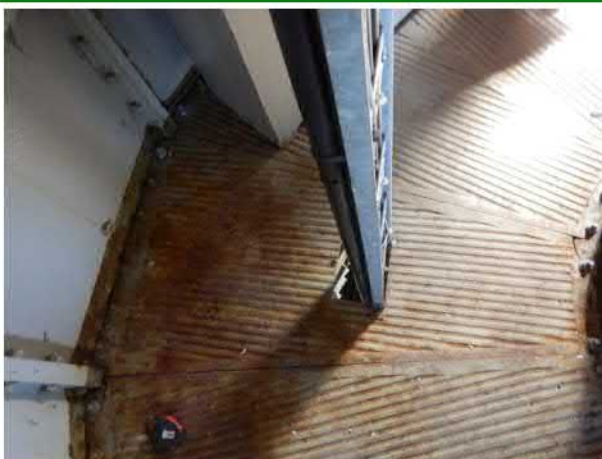

6983



6988

Gebrek : V-202106-133
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

80




6989




6990

Gebrek : V-202106-134
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Geen

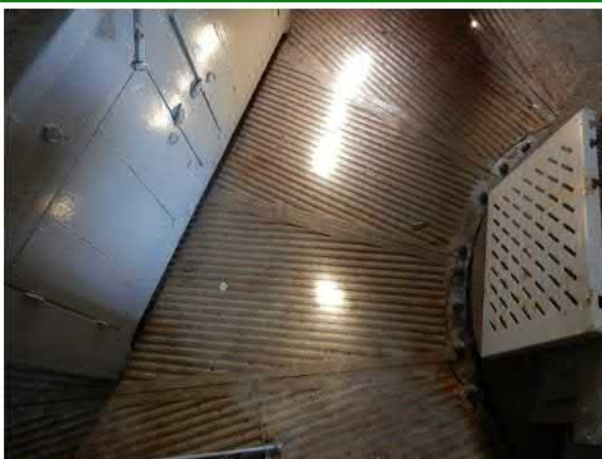

6989

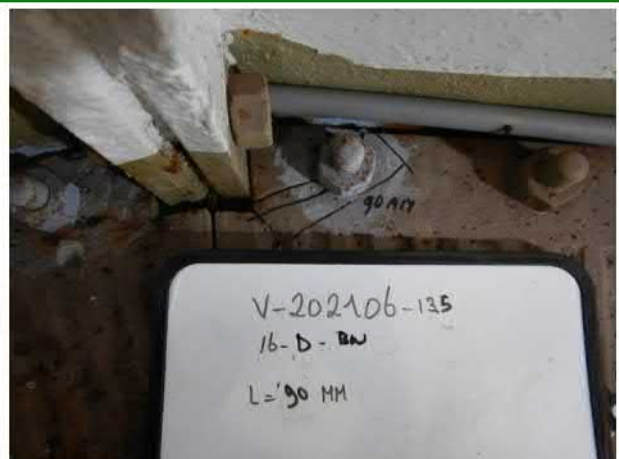

6991

Gebrek : V-202106-135
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 90 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

81




6992



6993

Gebrek : V-202106-136
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen

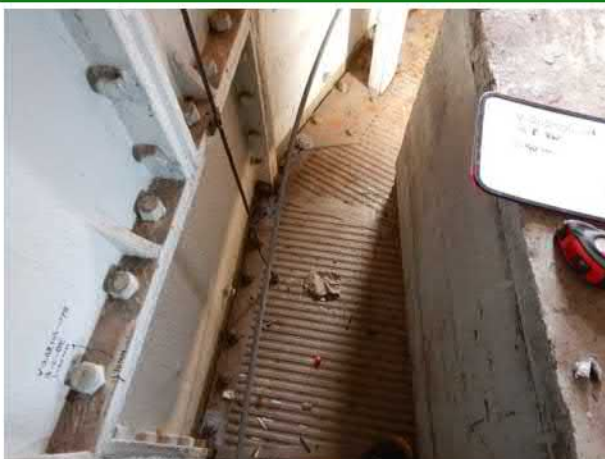

6992



6994

Gebrek : V-202106-137
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

82




6992




6995

Gebrek : V-202106-138
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 110 mm
Opmerkingen : Geen

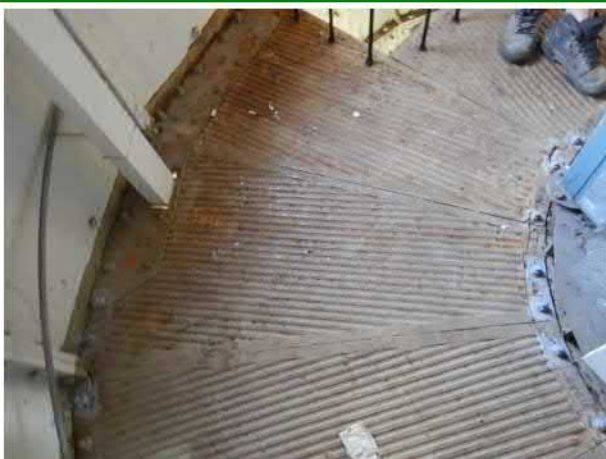

6996

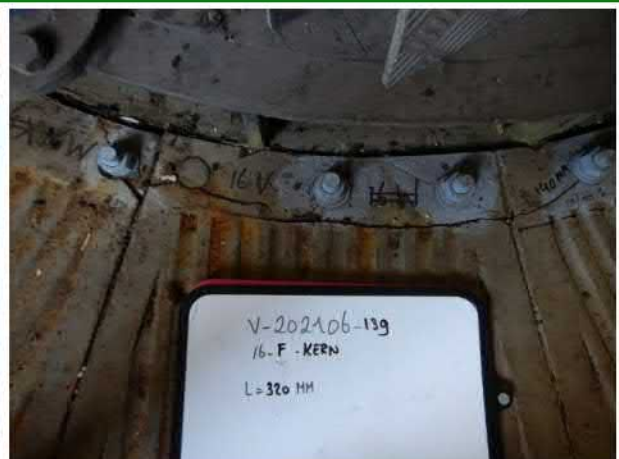

6997

Gebrek : V-202106-139
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

83



6996



6998

Gebrek : V-202106-140
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 170 mm
Opmerkingen : Loopt door onder plaat



7000



6999

Gebrek : V-202106-141
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Staalplaat gecorrodeerd
Locatie : Buitenwand
Omvang : 0,7 m2
Opmerkingen : Hap uit staalplaat


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

84



7000

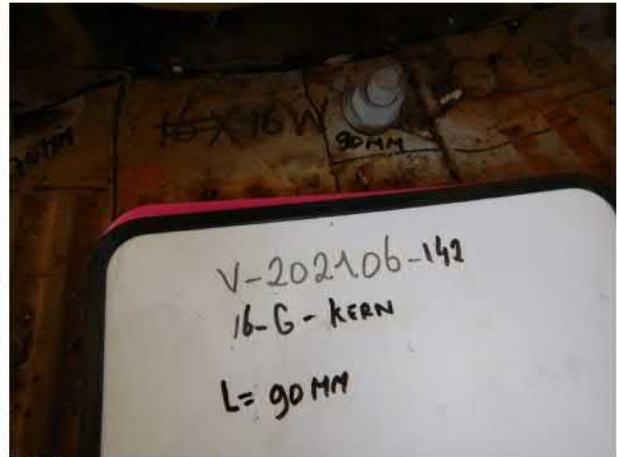


7001

Gebrek : V-202106-142
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 90 mm
Opmerkingen : Geen



7000

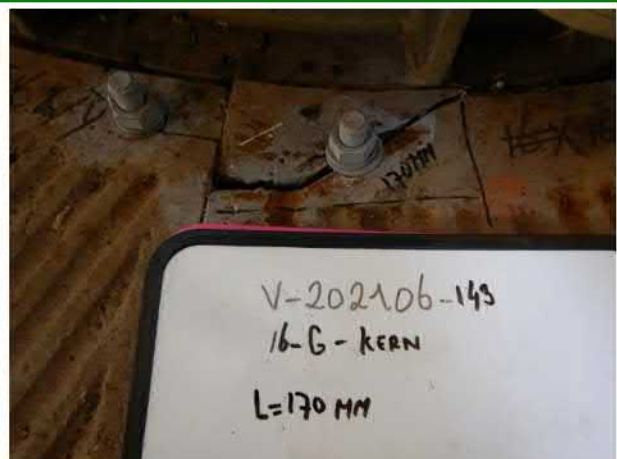

7002

Gebrek : V-202106-143
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 170 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

85



7003

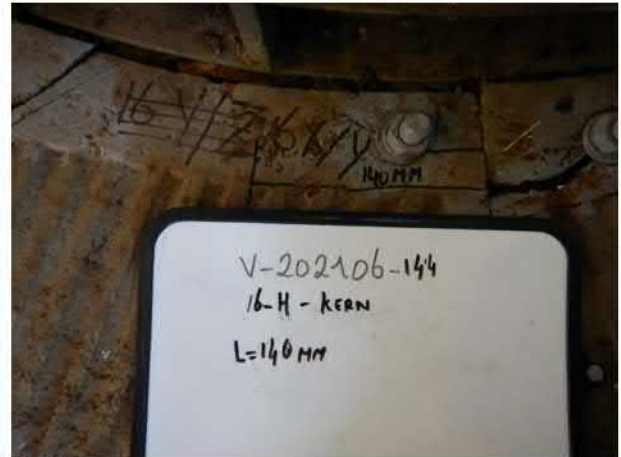

7004

Gebrek : V-202106-144
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen



7003



7005

Gebrek : V-202106-145
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Kern
Omvang : 820 mm
Opmerkingen : H + I is dezelfde plaat tpv trap


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

86



7006

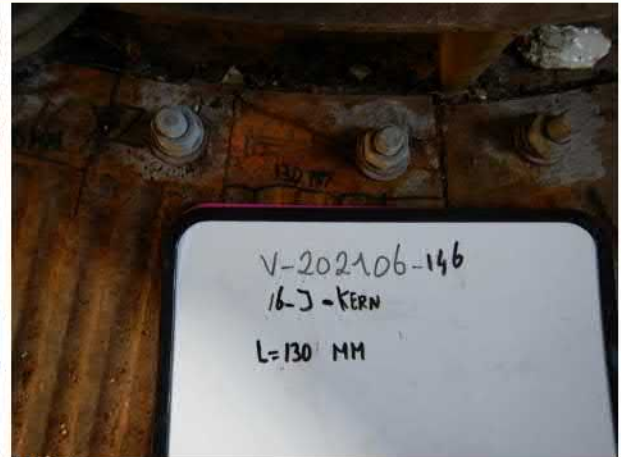

7007

Gebrek : V-202106-146
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel J
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 130 mm
Opmerkingen : Geen



7006



7009

Gebrek : V-202106-147
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel J
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 130 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

87



7010



7011

Gebrek : V-202106-148
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen



7010



7012

Gebrek : V-202106-149
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

88



7015



7013

Gebrek : V-202106-150
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel L
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 810 mm
Opmerkingen : Geen



7015



7014

Gebrek : V-202106-151
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel L
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Buitenwand
Omvang : 360 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


89



7016

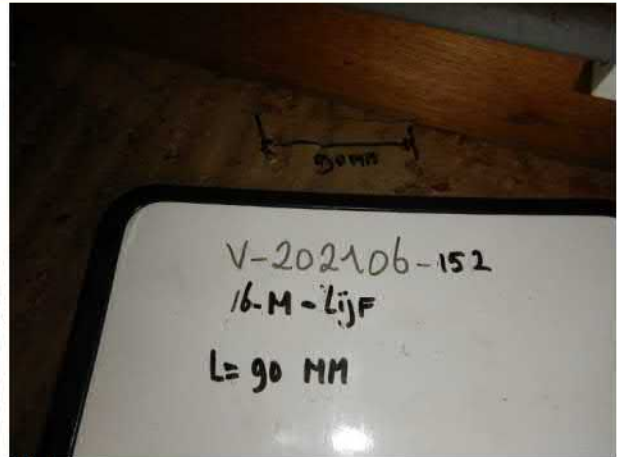

7017

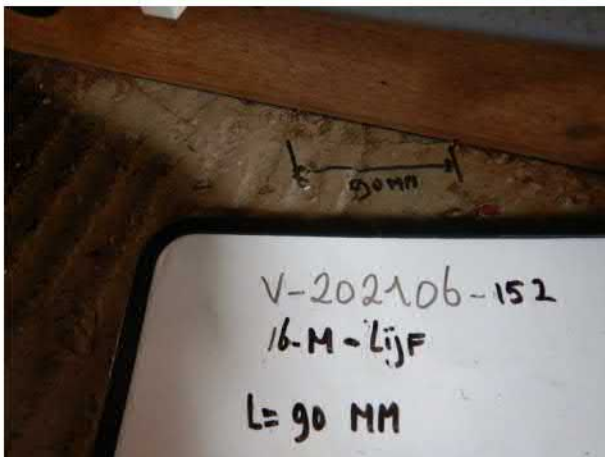

7018

Gebrek : V-202106-152
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel M
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Buitenwand
Omvang : 90 mm
Opmerkingen : Scheur groter, loopt door achter houtschot

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

90



7016




7020

Gebrek : V-202106-153
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel M
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 185 mm
Opmerkingen : Geen



7021

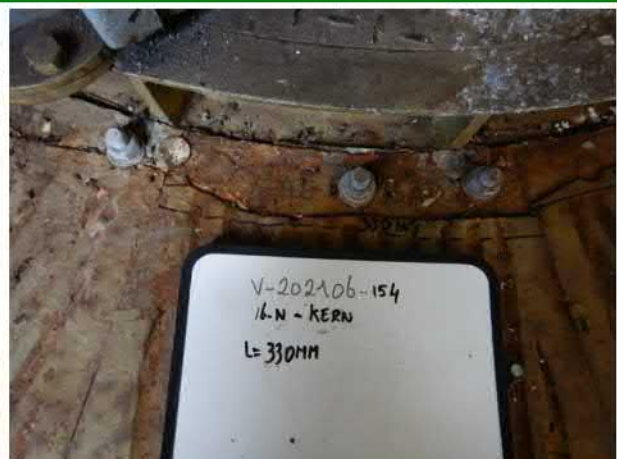

7022

Gebrek : V-202106-154
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel N
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 330 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

91




7021



7023

Gebrek : V-202106-155
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel N
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : Geen

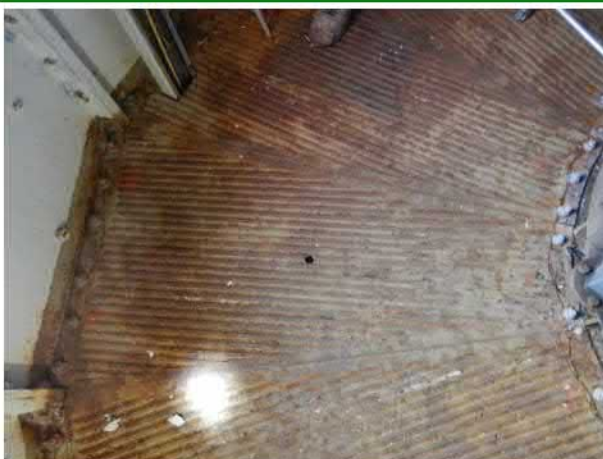

7024




7025

Gebrek : V-202106-156
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel O
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 800 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

92

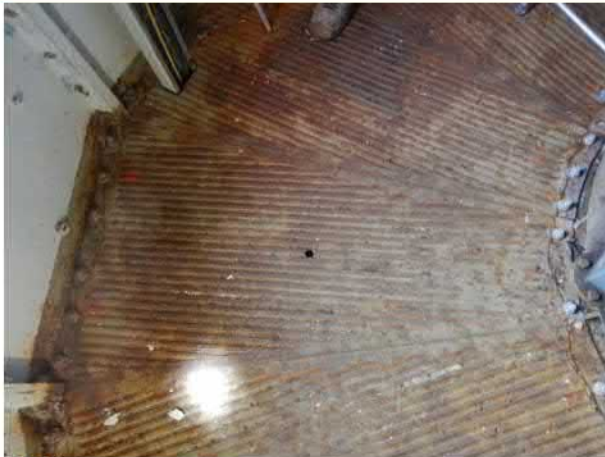


7024




7026

Gebrek : V-202106-157
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel O
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Geen

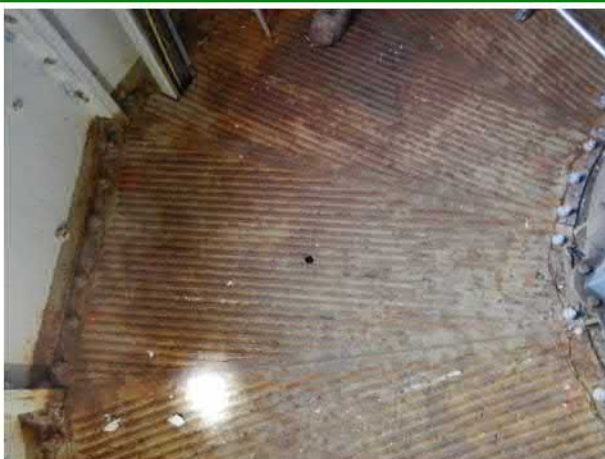

7024

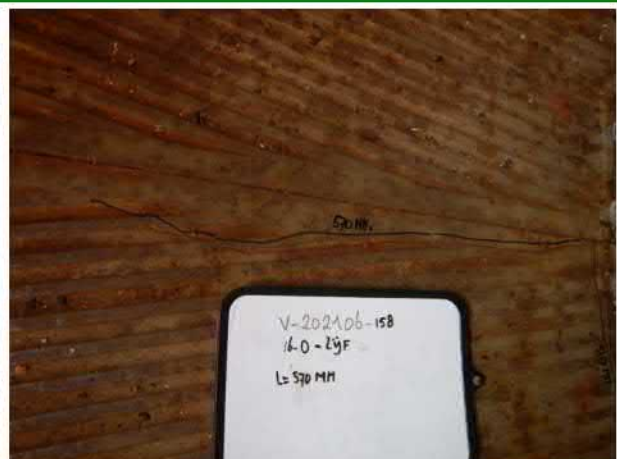

7028

Gebrek : V-202106-158
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel O
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Kern
Omvang : 570 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

93



7030



7029

Gebrek : V-202106-159
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 320 mm
Opmerkingen : Geen



7030



7031

Gebrek : V-202106-160
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 810 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

94



6969



6970

Gebrek : V-202106-127
Paneel : Verdieping 16, ring , paneel
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) :
Locatie : Bovenzijde
Omvang :
Opmerkingen : Poreusheid in het materiaal (algemeen)

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

95

4 VERDIEPING 15



7115




7116

Gebrek : V-202106-215
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel DE
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Midden onder
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Geen



7117

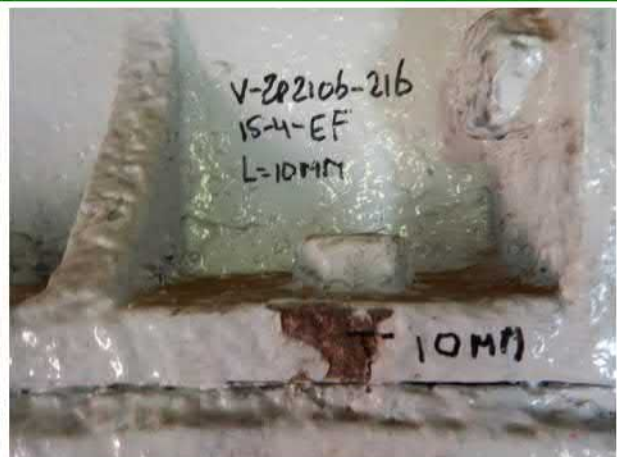

7118

Gebrek : V-202106-216
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel EF
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts onder
Omvang : 10 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

96



7119



7120

Gebrek : V-202106-217
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel FG
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7121



7122

Gebrek : V-202106-218
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onderin
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

97



7123



7124

Gebrek : V-202106-219
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts bovenin
Omvang : 160 mm
Opmerkingen : Geen



7125



7126

Gebrek : V-202106-220
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel IJ
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Links boven
Omvang : 160 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

98



7127



7128

Gebrek : V-202106-221
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bovenin
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen



7127



7129

Gebrek : V-202106-222
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel KL
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts boven
Omvang : 170 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

99



7130



7131

Gebrek : V-202106-223 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel MN
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Links boven
Omvang : 400 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


100



7132

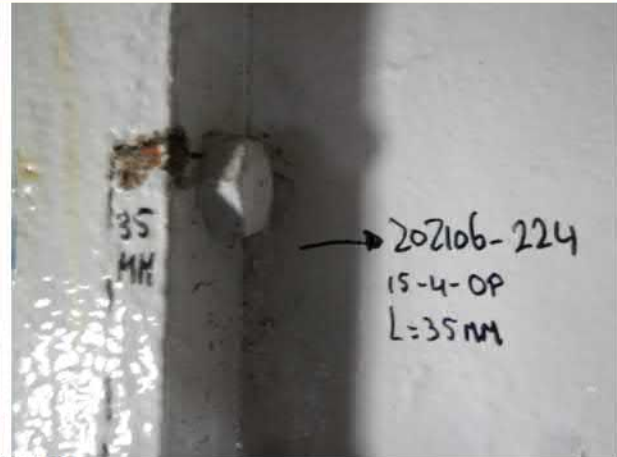

7133

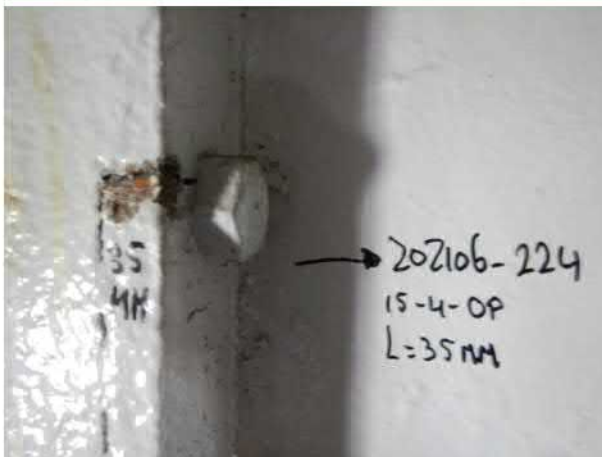

7134

Gebrek : V-202106-224
Paneel : Verdieping 15, ring 4, paneel OP
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Vloerdelen N, O, P, A niet inspecteerbaar door houten vloer

Er zijn geen foto's beschikbaar.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

101



7095



7096

Gebrek : V-202106-205
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7097



7098

Gebrek : V-202106-206
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel F
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Rechts boven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

102



7099




7100

Gebrek : V-202106-207
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7101

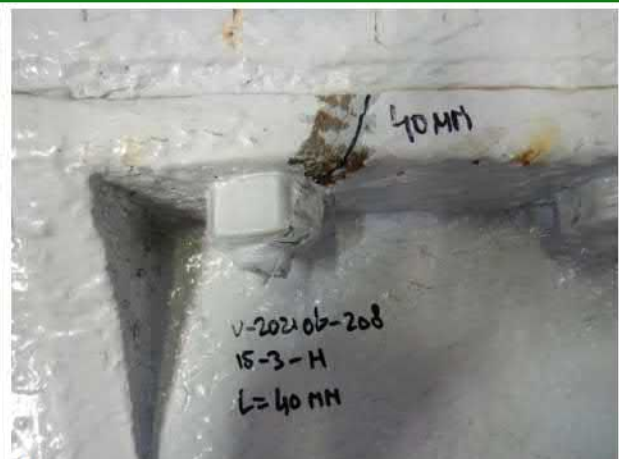

7102

Gebrek : V-202106-208
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

103



7103

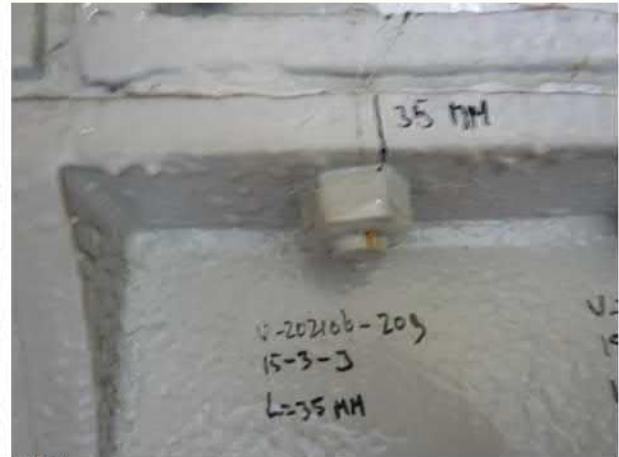

7104

Gebrek : V-202106-209
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7103



7105

Gebrek : V-202106-210
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

104




7103



7107

Gebrek : V-202106-211
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

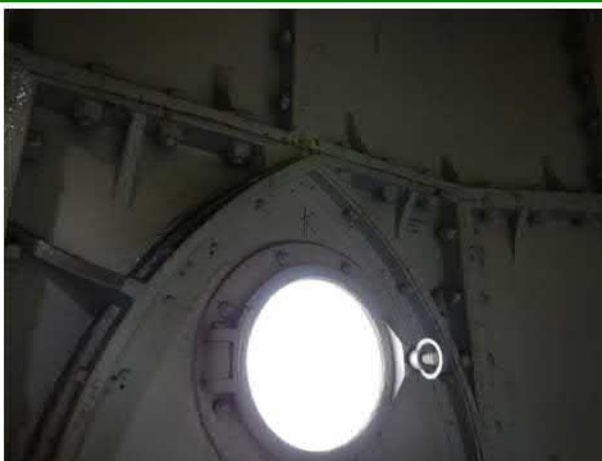

7108



7109

Gebrek : V-202106-212
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Boven raam

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

105



7110



7111

Gebrek : V-202106-213
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Midden onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7110



7112

Gebrek : V-202106-214
Paneel : Verdieping 15, ring 3, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Midden onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

106



7191



7192

Gebrek : V-202106-254
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel AO
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Midden
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Lichte corrosie op bout



7057



7058

Gebrek : V-202106-175
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel FG
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

107



7057



7059

Gebrek : V-202106-176
 Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel FG
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Rechtsboven
 Omvang : 50 mm
 Opmerkingen : Geen



7060



7061

Gebrek : V-202106-177
 Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Voegvulling
 Gebrek(en) : Lekkagesporen & Corrosie(sporen)
 Locatie : Onder
 Omvang : 10 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

108



7060



7063

Gebrek : V-202106-178
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7060



7061

Gebrek : V-202106-184
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel GH
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Lekkagesporen & Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

109



7064




7065

Gebrek : V-202106-179
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7064

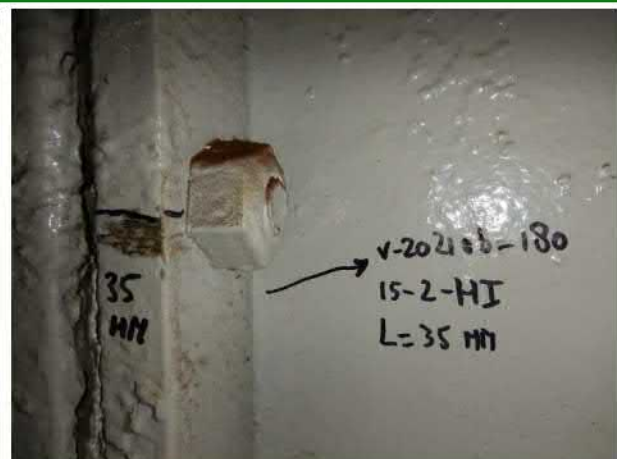

7066

Gebrek : V-202106-180
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

110



7064




7067

Gebrek : V-202106-181
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7064

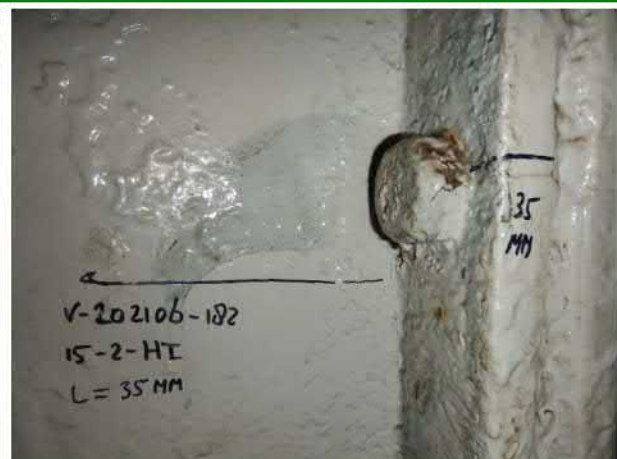

7068

Gebrek : V-202106-182
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

111



7064




7069

Gebrek : V-202106-183
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Voegvulling
Gebreken(en) : Lekkagesporen & Corrosie(sporen)
Locatie : Linksonder
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen



7070

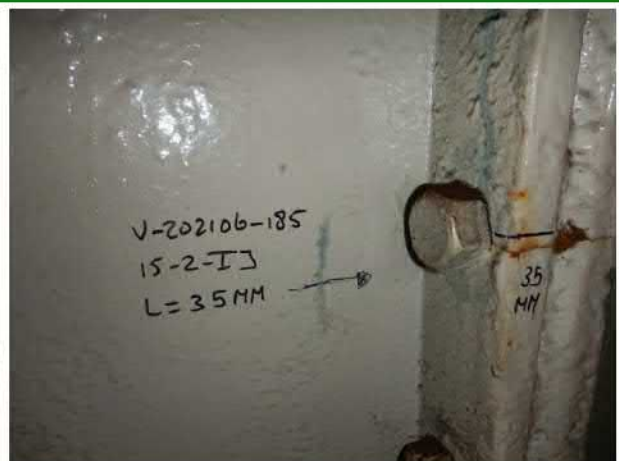

7071

Gebrek : V-202106-185
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

112



7070

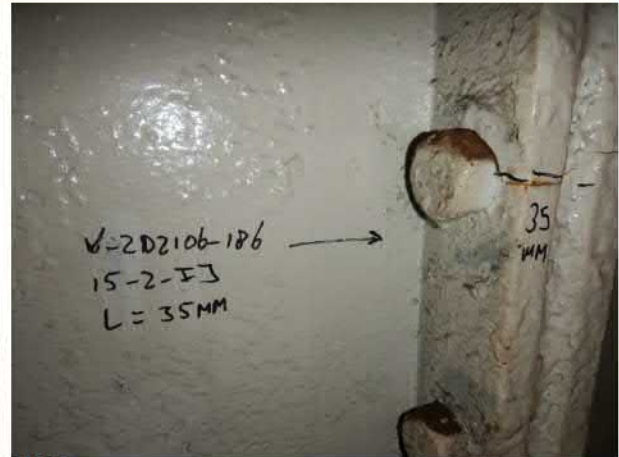

7072

Gebrek : V-202106-186
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7070



7073

Gebrek : V-202106-187
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

113



7074




7075

Gebrek : V-202106-188
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Geen



7074

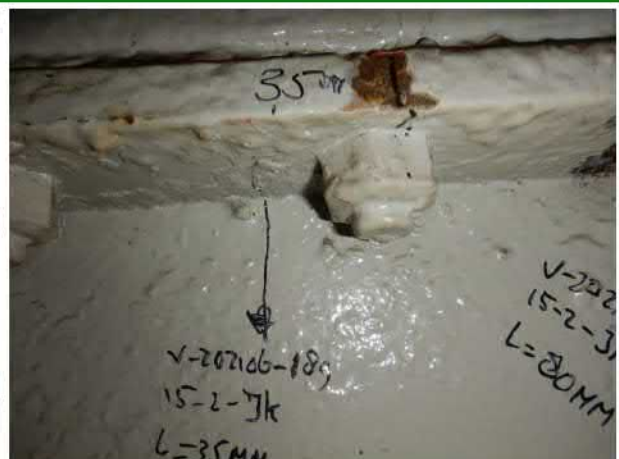

7076

Gebrek : V-202106-189
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

114



7074

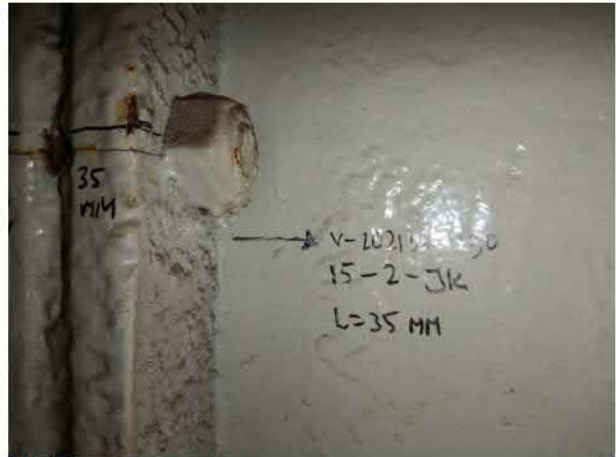


7077

Gebrek : V-202106-190
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7074

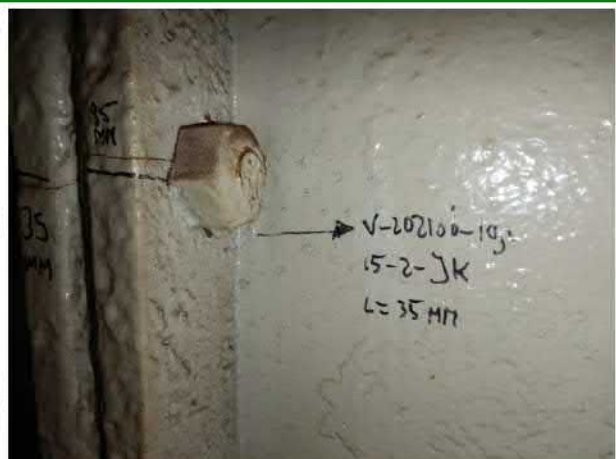

7078

Gebrek : V-202106-191
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

115



7074



7079



7080

Gebrek : V-202106-192
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Midden onder
Omvang : 180 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

116



7081



7082

Gebrek : V-202106-193
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links boven
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Geen



7081



7083

Gebrek : V-202106-194
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

117



7081



7084

Gebrek : V-202106-195
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 180 mm
Opmerkingen : Geen



7081



7085

Gebrek : V-202106-196 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Links
Omvang : 95 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

118



7081




7086

Gebrek : V-202106-197
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Bout onbreekt



7087

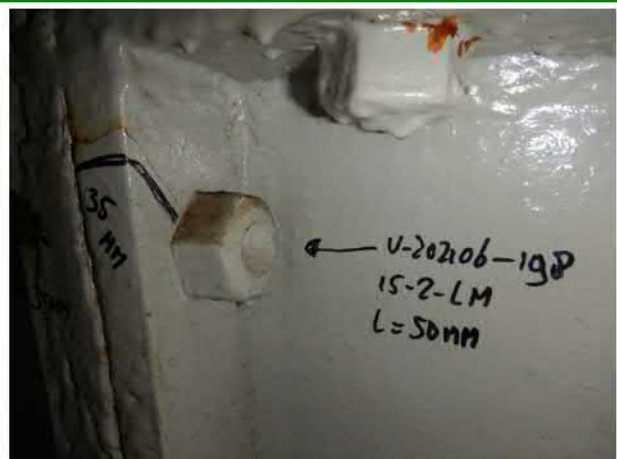

7088

Gebrek : V-202106-198
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel LM
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links boven
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

119



7087

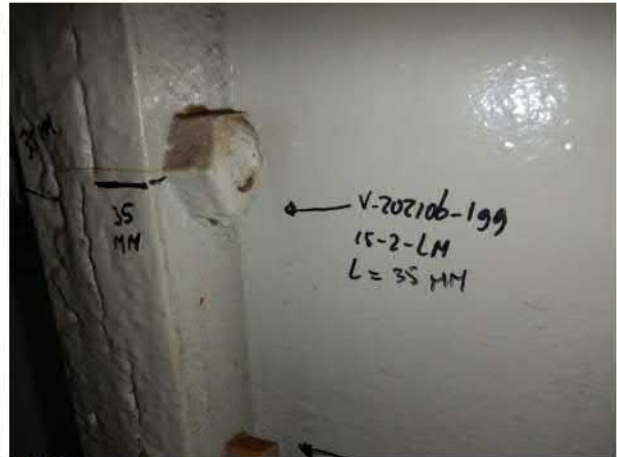

7089

Gebrek : V-202106-199
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel LM
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links boven
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Geen



7087



7090

Gebrek : V-202106-200
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel LM
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links midden
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

120



7087



7091

Gebrek : V-202106-201
 Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel LM
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Links onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7195



7196

Gebrek : V-202106-256
 Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel MK
 Onderdeel : Kern
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
 Locatie : Linksboven
 Omvang : 100 mm
 Opmerkingen : Voeg

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

121



7195



7197

Gebrek : V-202106-257
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel MK
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Bout gecorrodeerd



7092

Gebrek : V-202106-202
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel MN
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) :
Locatie :
Omvang :
Opmerkingen : Onderzijde paneel niet inspecteerbaar door stelling

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

122



7093



7094

Gebrek : V-202106-203
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel NO
Onderdeel : Gevelement
Gebreken : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Onderzijde paneel niet inspecteerbaar door stelling



7193



7194

Gebrek : V-202106-255
Paneel : Verdieping 15, ring 2, paneel OM
Onderdeel : Kern
Gebreken : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Is een van de steunplaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

123



7032

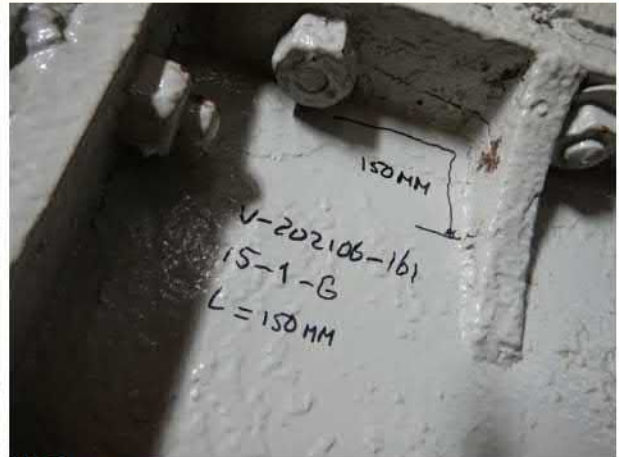

7033

Gebrek : V-202106-161
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : In knie



7032



7034

Gebrek : V-202106-162
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel G
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechts
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

124



7035



7036

Gebrek : V-202106-163
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) :
Locatie : Midden
Omvang :
Opmerkingen : Coating gecraqueleerd (algemeen)



7037



7038

Gebrek : V-202106-164
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 950 mm
Opmerkingen : Onderste gedeelte plaat

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

125



7039



7040

Gebrek : V-202106-165
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 950 mm
Opmerkingen : Onderste gedeelte plaat

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

126



7041



7042



7044

Gebrek : V-202106-166
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 950 mm
Opmerkingen : Onderste gedeelte plaat

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

127



7041



7043

Gebrek : V-202106-167
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7045



7046

Gebrek : V-202106-168
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 950 mm
Opmerkingen : Onderste gedeelte plaat

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

128



7045



7047

Gebrek : V-202106-169
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Vocht en lekkagesporen
Locatie : Onder
Omvang : 800 mm
Opmerkingen : Onder raam



7190

Gebrek : V-202106-252
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel K
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Midden
Omvang : 2 st.
Opmerkingen : Lichte corrosie op bouten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

129



7048



7049

Gebrek : V-202106-170
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Moer ontbreekt / Moer los
Locatie : Linksonder
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Bout en moer ontbreken



7045



7050

Gebrek : V-202106-171
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Er zijn geen foto's beschikbaar.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

130



7053

Gebrek : V-202106-172
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel N
Onderdeel : Gevelement
Gebreken :
Locatie :
Omvang :
Opmerkingen : Onderzijde niet inspecteerbaar door houten vloer, geen bevindingen



7054



7055

Gebrek : V-202106-173
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebreken : Bout afgebroken
Locatie : Linksboven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Onderzijde niet inspecteerbaar door houten vloer. Boutbreuk is oud

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

131



7056

Gebrek : V-202106-174
Paneel : Verdieping 15, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) :
Locatie :
Omvang :
Opmerkingen : Onderzijde niet inspecteerbaar door houten vloer, geen bevindingen



7135



7138

Gebrek : V-202106-225
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 110 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

132



7135

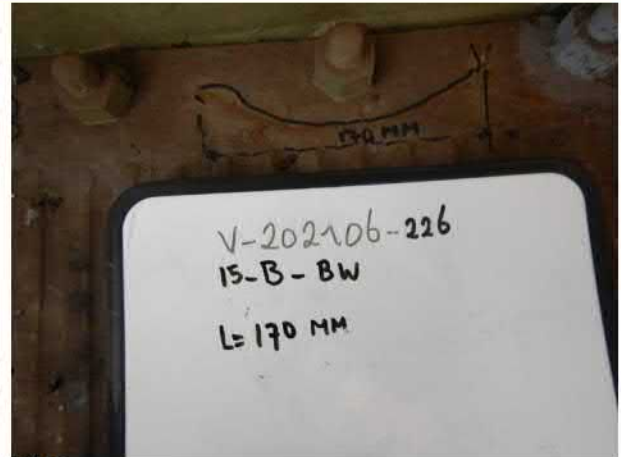


7139

Gebrek : V-202106-226
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 170 mm
Opmerkingen : Geen



7135

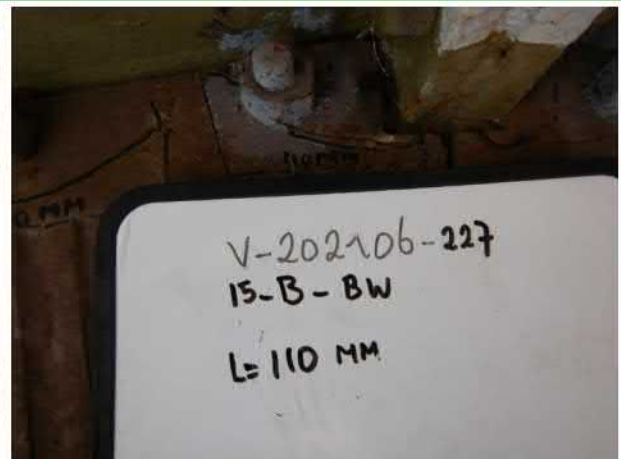

7140

Gebrek : V-202106-227
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 110 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

133



7135

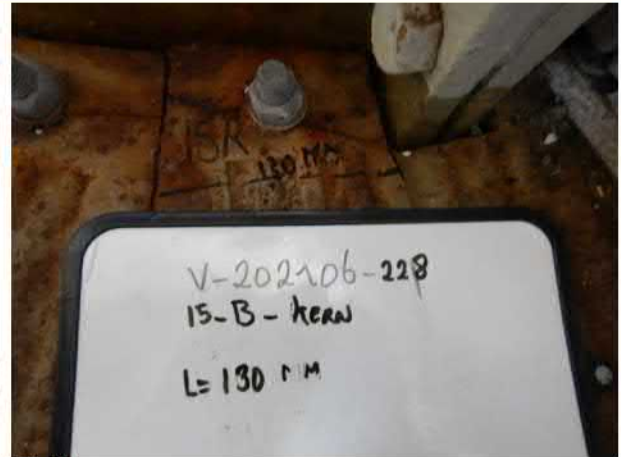

7141

Gebrek : V-202106-228
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 130 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

134



7142



7143



7144

Gebrek : V-202106-229
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebreken(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 330 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

135




7142

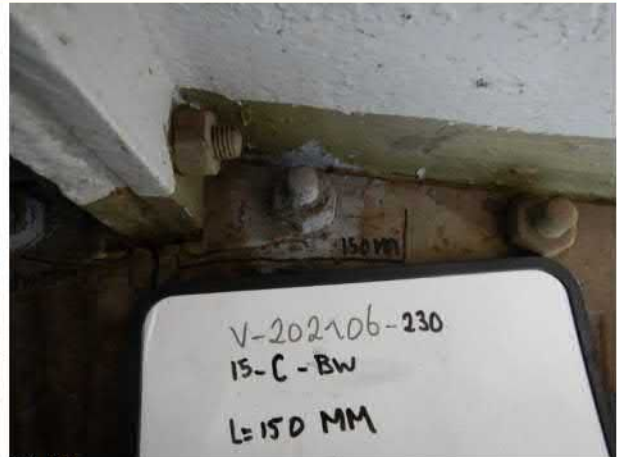

7145

Gebrek : V-202106-230
 Paneel : Verdieping 15, ring , paneel C
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Buitenwand
 Omvang : 150 mm
 Opmerkingen : Geen

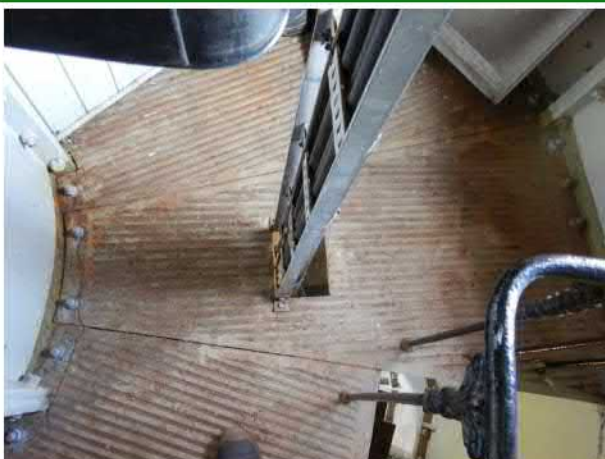

7142



7146

Gebrek : V-202106-231
 Paneel : Verdieping 15, ring , paneel C
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Buitenwand
 Omvang : 100 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

136



7147



7148

Gebrek : V-202106-232
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 350 mm
Opmerkingen : Geen



7149



7150

Gebrek : V-202106-233
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 370 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

137



7151



7152

Gebrek : V-202106-234
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 360 mm
Opmerkingen : Geen



7151



7153

Gebrek : V-202106-235
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 290 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

138



7151

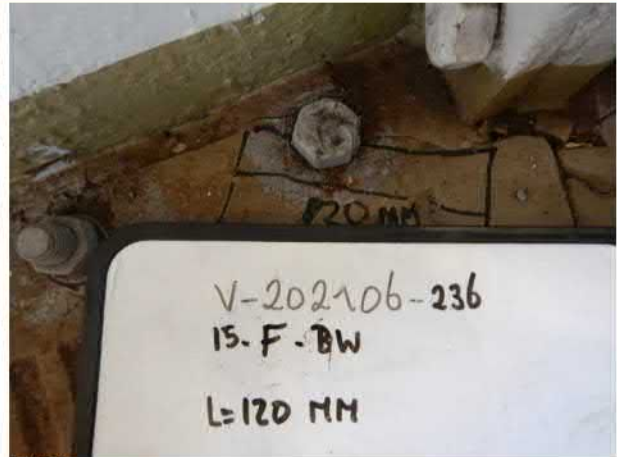

7154

Gebrek : V-202106-236
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen



7156



7157

Gebrek : V-202106-237
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Buitenwand
Omvang : 2300 mm
Opmerkingen : Plaat geheel gescheurd in meerdere richting, t.p.v. ondersteuning trap. Totale lengte 2,30 meter

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

139



7156



7158



7162

Gebrek : V-202106-238
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Bout afgebroken
Locatie : Kern
Omvang : 340 mm
Opmerkingen : 1 bout afgebroken buitenwand

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

140



7159



7160

Gebrek : V-202106-239
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 350 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

141



7159



7161



7163



7164



7165



7166

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

142



7167

Gebrek : V-202106-240
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 900 mm
Opmerkingen : 6 stuks bouten sterk gecorrodeerd

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

143



7168



7171



7172

Gebrek : V-202106-241
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel I
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Buitenwand
Omvang : 4 st.
Opmerkingen : 4 stuks bouten sterk gecorrodeerd


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

144



7168

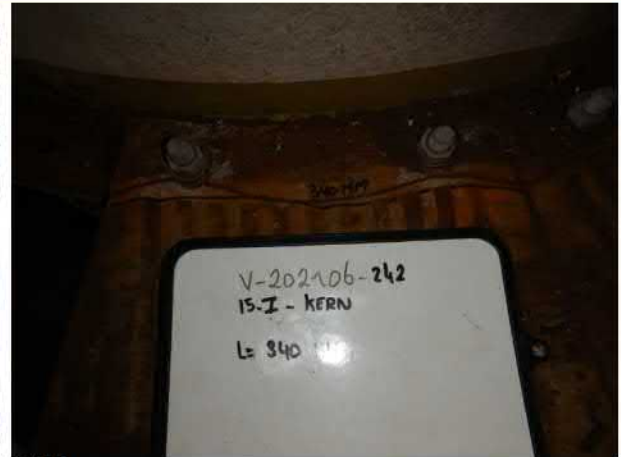


7173

Gebrek : V-202106-242
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel I
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 340 mm
Opmerkingen : Geen



7174

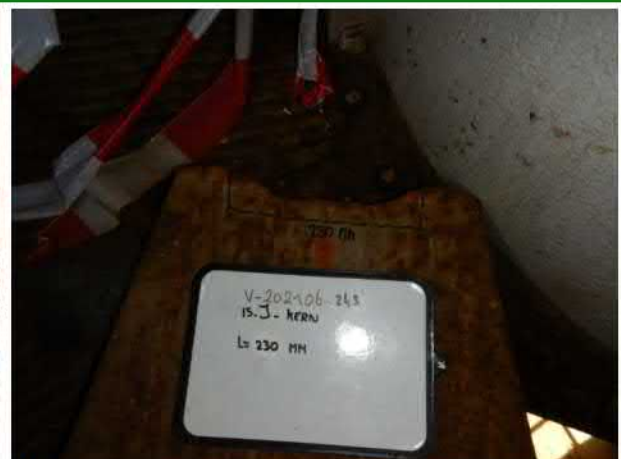

7175

Gebrek : V-202106-243
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel J
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Staalplaat beschadigd / hap weg
Locatie : Kern
Omvang : 230 mm
Opmerkingen : Afgebroken stuk, plaat uit vloer gehaald

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

145



7174



7176



7413

Gebrek : V-202106-244
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel J
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Staalplaat beschadigd / hap weg & Corrosie(sporen)
Locatie : Kern
Omvang : 220 mm
Opmerkingen : Afgebroken stuk, plaat uit vloer gehaald. Oplegnok sterk gecorrodeerd.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

146



7177



7178

Gebrek : V-202106-245
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 230 mm
Opmerkingen : Geen



7177



7179

Gebrek : V-202106-246
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 900 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

147



7180



7183

Gebrek : V-202106-247
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel L
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen



7180



7184

Gebrek : V-202106-248
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel L
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

148



7180



7185

Gebrek : V-202106-249
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel L
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 350 mm
Opmerkingen : Geen



7186



7188

Gebrek : V-202106-250
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel M
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 220 mm
Opmerkingen : Deels inspecteerbaar door deur, scheur groter dan meetbaar

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

149



7186



7189

Gebrek : V-202106-251
Paneel : Verdieping 15, ring , paneel M
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitewand
Omvang : 510 mm
Opmerkingen : Deels inspecteerbaar door deur, scheur groter dan meetbaar

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

150

5 VERDIEPING 14



7385



7386

Gebrek : V-202106-389
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7387



7389

Gebrek : V-202106-390
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

151



7390



7391

Gebrek : V-202106-391
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7392



7393

Gebrek : V-202106-392
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel DE
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

152



7392



7394

Gebrek : V-202106-393
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel DE
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7396



7397

Gebrek : V-202106-394
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel EF
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

153



7398



7399

Gebrek : V-202106-395
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel FG
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7398



7400

Gebrek : V-202106-396
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel FG
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

154



7401

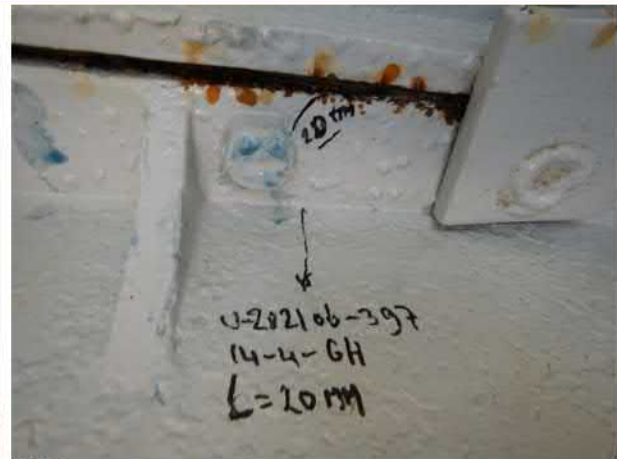

7402

Gebrek : V-202106-397
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 25 mm
Opmerkingen : Geen



7401



7403

Gebrek : V-202106-398
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

155



7404



7405

Gebrek : V-202106-399
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Boven en onder
Omvang : 200 mm
Opmerkingen : Geen



7406



7407

Gebrek : V-202106-400
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 45 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

156



7406



7408

Gebrek : V-202106-401
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7406



7409

Gebrek : V-202106-402
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Links
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

157



7410



7411



7412

Gebrek : V-202106-403
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechts, boven en onder
Omvang : 2500 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

158



7413



7414

Gebrek : V-202106-404
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel IJ
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Boven
Omvang : 900 mm
Opmerkingen : Geen



7413



7415

Gebrek : V-202106-405
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

159



7416



7418

Gebrek : V-202106-406
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel JK
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Boven
Omvang : 450 mm
Opmerkingen : Geen



7416



7419

Gebrek : V-202106-407
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel JK
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 450 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

160



7420



7421

Gebrek : V-202106-408
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel MR
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Geen



7422



7423

Gebrek : V-202106-409
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel NO
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Boven
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

161



7424



7425

Gebrek : V-202106-410
Paneel : Verdieping 14, ring 4, paneel PA
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7314



7315

Gebrek : V-202106-337
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

162



7316



7317

Gebrek : V-202106-338
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7318



7319

Gebrek : V-202106-339
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

163



7318



7320

Gebrek : V-202106-340
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Boven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



7318



7321

Gebrek : V-202106-341
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

164



7318



7322

Gebrek : V-202106-342
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel D
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechts
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen



7323



7324

Gebrek : V-202106-343
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel E
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

165



7325



7326

Gebrek : V-202106-344
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel F
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7325



7327

Gebrek : V-202106-345
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel F
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

166



7325



7328

Gebrek : V-202106-346
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel F
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7325



7329

Gebrek : V-202106-347
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel F
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

167



7325



7330

Gebrek : V-202106-348
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel F
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7325



7331

Gebrek : V-202106-349
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel F
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

168



7325



7332

Gebrek : V-202106-350
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel F
 Onderdeel : Voegvulling
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
 Locatie : Onder
 Omvang : 900 mm
 Opmerkingen : Geen



7333



7334

Gebrek : V-202106-351
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel G
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 150 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

169



7333



7335

Gebrek : V-202106-352
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel G
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Linksonder
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen



7333



7338

Gebrek : V-202106-353
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 90 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

170



7339



7340

Gebrek : V-202106-354
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7339



7341

Gebrek : V-202106-355
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

171



7339



7342

Gebrek : V-202106-356
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7339



7343

Gebrek : V-202106-357
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

172



7339



7344

Gebrek : V-202106-358
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel H
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 70 mm
Opmerkingen : Geen



7345



7346

Gebrek : V-202106-359
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

173



7345



7347

Gebrek : V-202106-360
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7345



7348

Gebrek : V-202106-361
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

174



7345



7350

Gebrek : V-202106-362
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel I
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 600 mm
Opmerkingen : Geen



7351



7352

Gebrek : V-202106-363
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Linksboven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

175



7351




7353

Gebrek : V-202106-364
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7351

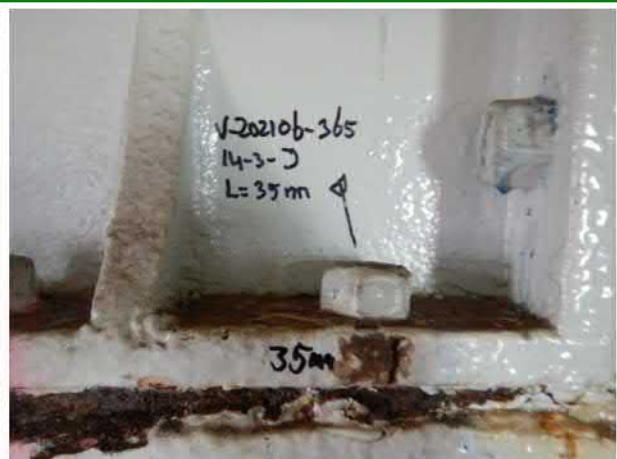

7354

Gebrek : V-202106-365
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

176



7351



7355

Gebrek : V-202106-366
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Midden
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7351



7356

Gebrek : V-202106-367
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

177



7351




7357

Gebrek : V-202106-368
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel J
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 950 mm
Opmerkingen : Geen



7358

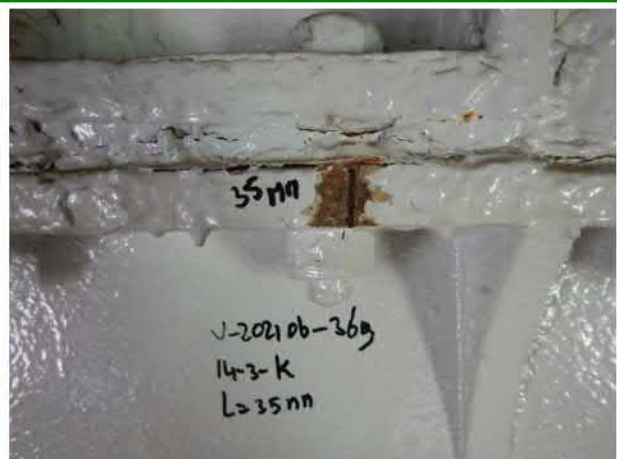

7359

Gebrek : V-202106-369
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

178



7358



7360

Gebrek : V-202106-370
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7358



7361

Gebrek : V-202106-371
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

179



7358



7362

Gebrek : V-202106-372
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel K
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7358



7363

Gebrek : V-202106-373
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel K
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Moer gescheurd
 Locatie : Links
 Omvang : 20 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

180



7358



7364

Gebrek : V-202106-374
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel K
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 900 mm
Opmerkingen : Geen



7365



7366

Gebrek : V-202106-375
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

181



7365



7367

Gebrek : V-202106-376
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel L
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7365



7368

Gebrek : V-202106-377
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel L
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

182



7365



7369



7370

Gebrek : V-202106-378
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Boven
Omvang : 2 st.
Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

183



7365



7371

Gebrek : V-202106-379
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel L
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 900 mm
Opmerkingen : Geen



7372



7373

Gebrek : V-202106-380
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel M
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 10 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

184



7372



7374

Gebrek : V-202106-381
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel M
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Links
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7372



7376

Gebrek : V-202106-382
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel M
 Onderdeel : Voegvulling
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
 Locatie : Onder
 Omvang : 900 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

185



7377



7378

Gebrek : V-202106-383
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel N
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7377



7379

Gebrek : V-202106-384
 Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel N
 Onderdeel : Voegvulling
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
 Locatie : Onder
 Omvang : 400 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

186



7380



7381

Gebrek : V-202106-385
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7380



7382

Gebrek : V-202106-386
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

187



7380



7383

Gebrek : V-202106-387
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7380



7384

Gebrek : V-202106-388
Paneel : Verdieping 14, ring 3, paneel P
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 500 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

188



7253

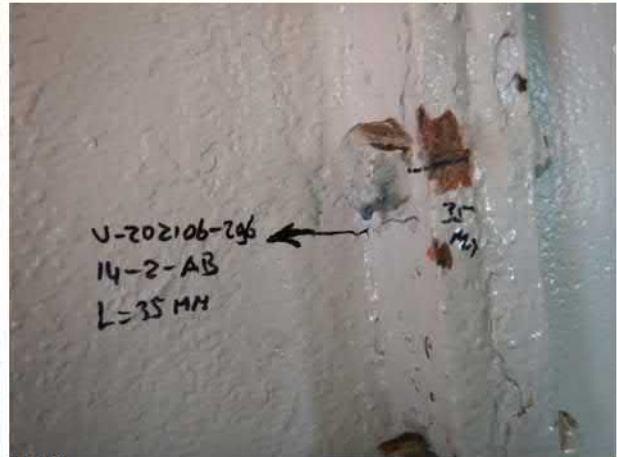

7254

Gebrek : V-202106-296
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7255



7256

Gebrek : V-202106-297
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

189



7255

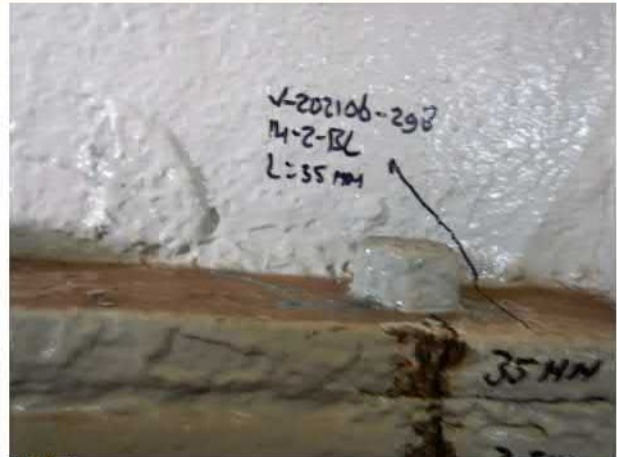

7257

Gebrek : V-202106-298
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel BC
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7271



7259

Gebrek : V-202106-300
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel CD
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

190



7271



7260

Gebrek : V-202106-301
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel CD
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Boven
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



7261



7262

Gebrek : V-202106-302
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel DE
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Rechtsonder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

191



7261



7263

Gebrek : V-202106-303
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel DE
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Boven
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



7264



7265

Gebrek : V-202106-304
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel EF
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

192



7264



7267

Gebrek : V-202106-305
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel EF
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7264



7268

Gebrek : V-202106-306
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel EF
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

193




7264



7269

Gebrek : V-202106-307
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel EF
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

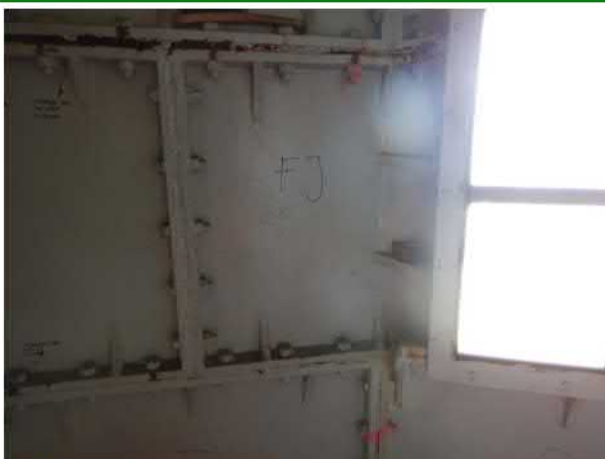

7270



7272

Gebrek : V-202106-308
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel FJ
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

194



7270



7273

Gebrek : V-202106-309
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel FJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7270



7274

Gebrek : V-202106-310
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel FJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Bouten gecorrodeerd

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

195



7270

7275

Gebrek : V-202106-311
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Linksboven
 Omvang : 70 mm
 Opmerkingen : Geen



7276



7277

Gebrek : V-202106-312
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

196



7276

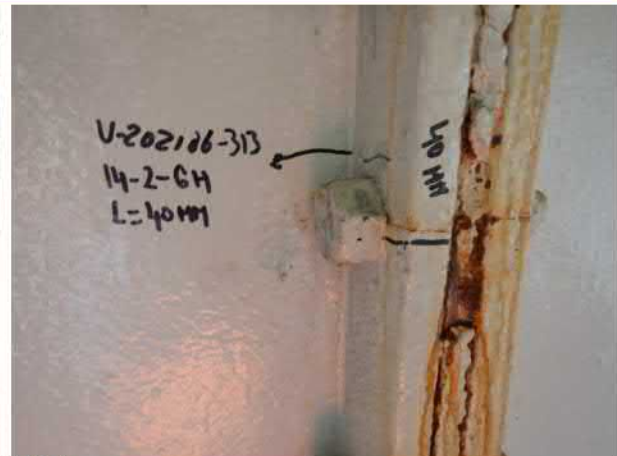


7281

Gebrek : V-202106-313
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Rechts
 Omvang : 40 mm
 Opmerkingen : Geen



7276

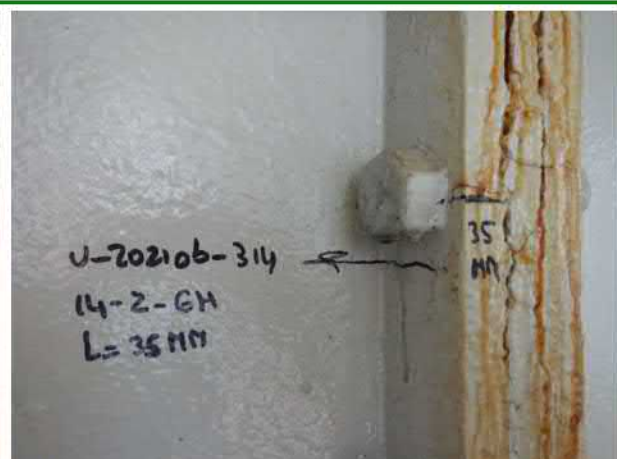

7282

Gebrek : V-202106-314
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Rechts
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

197



7276



7283

Gebrek : V-202106-315
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 190 mm
Opmerkingen : Geen



7497



7498

Gebrek : V-202106-458
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel GI
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bovenzijde
Omvang : 2 st.
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

198



7497



7496

Gebrek : V-202106-459
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel GI
Onderdeel : Kern
Gebreken(en) : Bout afgebroken
Locatie : Boven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : 2 stuks bouten afgebroken. Gedetecteerd in PA onderzoek.



7284



7285

Gebrek : V-202106-316
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

199



7284




7286

Gebrek : V-202106-317
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7284

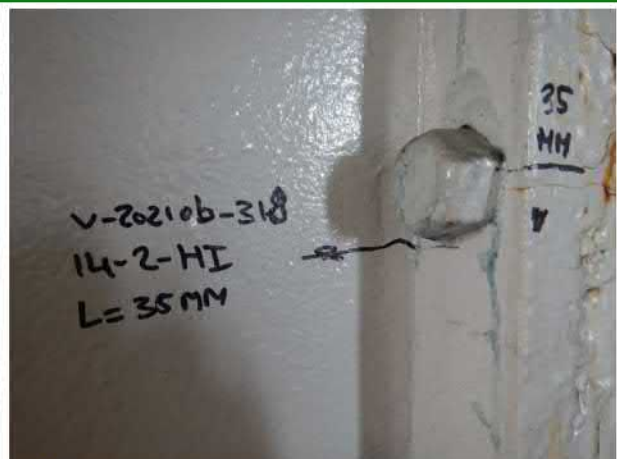

7287

Gebrek : V-202106-318
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

200



7284



7288

Gebrek : V-202106-319
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen



7284



7289

Gebrek : V-202106-320
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

201



7284



7290

Gebrek : V-202106-321
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7284



7291

Gebrek : V-202106-322
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Onder
Omvang : 500 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

202



7292



7293

Gebrek : V-202106-323
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Boven
Omvang : 2 st.
Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken. 2 stuks



7292



7294

Gebrek : V-202106-324
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

203



7292



7295

Gebrek : V-202106-325
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7292



7296

Gebrek : V-202106-326
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

204



7292

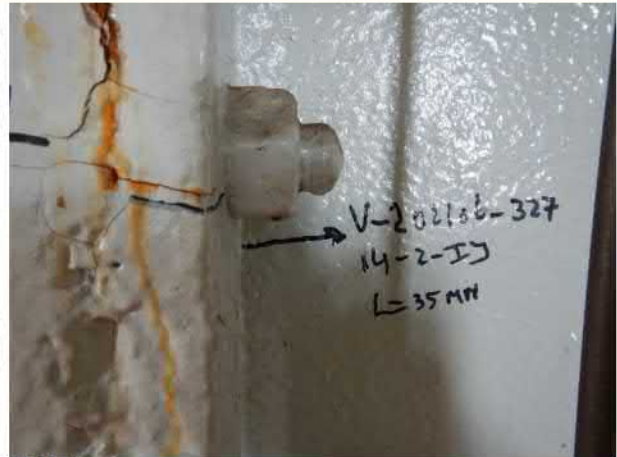

7297

Gebrek : V-202106-327
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7292



7298

Gebrek : V-202106-328
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

205



7299

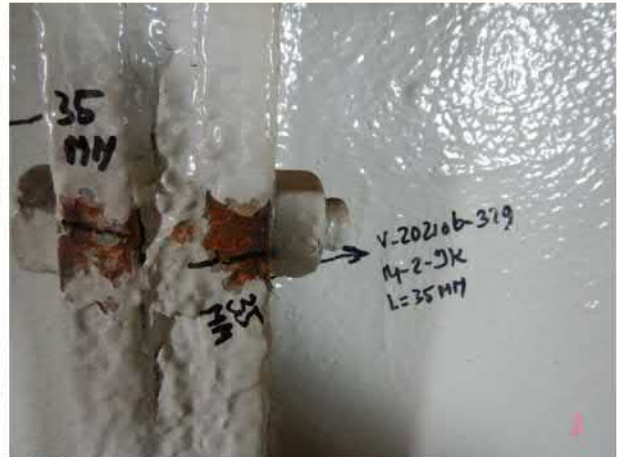

7300

Gebrek : V-202106-329
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel JK
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Links
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7301



7302

Gebrek : V-202106-330
 Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel KL
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Rechtsboven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

206



7301

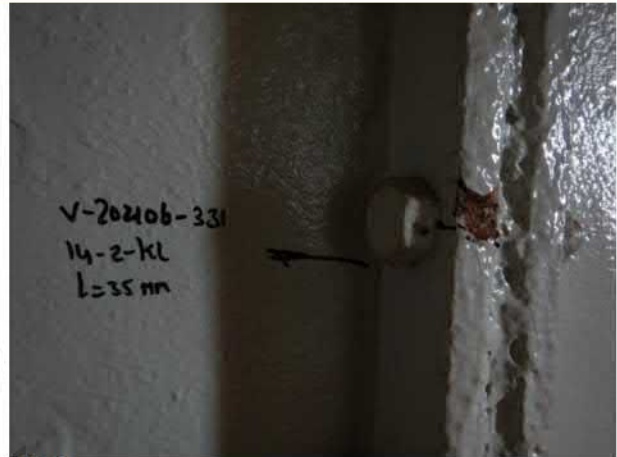

7303

Gebrek : V-202106-331
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7304



7305

Gebrek : V-202106-332
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel LM
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

207



7306



7308

Gebrek : V-202106-333
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel MN
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Bout afgebroken
Locatie : Linksboven
Omvang : 2 st.
Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



7306



7310

Gebrek : V-202106-334
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel MN
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

208



7499



7500

Gebrek : V-202106-460
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel MO
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Rechts
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

209



7493



7494



7495

Gebrek : V-202106-457
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel OA
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Moer ontbreekt / Moer los
Locatie : Bovenzijde
Omvang : 2 st.
Opmerkingen : 2 stuks moeren ontbreken

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

210



7311



7312

Gebrek : V-202106-335
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel OP
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 45 mm
Opmerkingen : Geen



7311



7313

Gebrek : V-202106-336
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel OP
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 400 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

211



7250



7251

Gebrek : V-202106-294
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel PA
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Linksboven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



7250



7252

Gebrek : V-202106-295
Paneel : Verdieping 14, ring 2, paneel PA
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Voeg ontbreekt (gedeeltelijk)
Locatie : Onder
Omvang : 700 mm
Opmerkingen : Voeg ontbreekt t.p.v. vernieuwde bout

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

212



7198



7199

Gebrek : V-202106-258
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel A
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7200



7201

Gebrek : V-202106-259
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

213



7202



7203

Gebrek : V-202106-260
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Midden boven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



7200



7258

Gebrek : V-202106-299
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

214



7202



7204

Gebrek : V-202106-261
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7205



7206

Gebrek : V-202106-262
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel E
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

215



7205



7207

Gebrek : V-202106-263
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel E
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7208



7209

Gebrek : V-202106-264
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel F
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

216



7210



7211

Gebrek : V-202106-265
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Links
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Geen



7210



7212

Gebrek : V-202106-266
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Boven
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Onder raam, bestaat uit 2 scheuren.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

217



7210



7213

Gebrek : V-202106-267
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7210



7214

Gebrek : V-202106-268
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

218



7210



7215

Gebrek : V-202106-269
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel G
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Rechts
Omvang : 500 mm
Opmerkingen : Geen



7210



7216

Gebrek : V-202106-270
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 970 mm
Opmerkingen : Onderste gedeelte plaat

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

219



7483



7484

Gebrek : V-202106-451
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel G
 Onderdeel : Kern
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bovenzijde
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7483



7485

Gebrek : V-202106-452
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel G
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
 Locatie : Onderzijde
 Omvang : 650 mm
 Opmerkingen : Lichte corrosie oppervlak ondersten 10 cm

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

220



7217



7218

Gebrek : V-202106-271
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel H
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Rechtsboven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7217



7219

Gebrek : V-202106-272
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel H
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Rechtsboven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

221



7217



7220

Gebrek : V-202106-273
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel H
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Links
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



7217



7221

Gebrek : V-202106-274
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel H
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Links
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

222



7217



7222

Gebrek : V-202106-275
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Links onder
Omvang : 180 mm
Opmerkingen : Geen



7217



7223

Gebrek : V-202106-276
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 970 mm
Opmerkingen : Onderste gedeelte plaat

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

223



7224



7226

Gebrek : V-202106-277
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel I
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Links boven
 Omvang : 40 mm
 Opmerkingen : Geen



7224



7227

Gebrek : V-202106-278
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel I
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Rechts boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

224



7224




7228

Gebrek : V-202106-279
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 950 mm
Opmerkingen : Onderste gedeelte plaat



7229

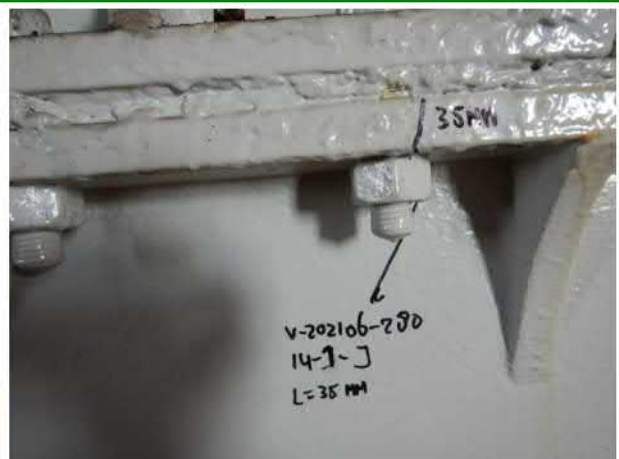

7230

Gebrek : V-202106-280
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

225



7229



7231

Gebrek : V-202106-281
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 950 mm
Opmerkingen : Onderste gedeelte plaat



7232



7233

Gebrek : V-202106-282
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Bout afgebroken
Locatie : Links boven
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

226



7486



7487

Gebrek : V-202106-453
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel K
 Onderdeel : Kern
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bovenzijde
 Omvang : 40 mm
 Opmerkingen : Geen



7486



7488

Gebrek : V-202106-454
 Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel K
 Onderdeel : Kern
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
 Locatie : Onderzijde
 Omvang : 650 mm
 Opmerkingen : Lichte corrosie oppervlak ondersten 10 cm

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

227



7234



7235

Gebrek : V-202106-283
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onder
Omvang : 500 mm
Opmerkingen : Onderste gedeelte plaat, oppervlakkige corrosie



7489



7490

Gebrek : V-202106-455
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel M
Onderdeel : Vloer
Gebreken(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onderzijde
Omvang : 650 mm
Opmerkingen : Lichte corrosie oppervlak ondersten 10 cm


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

228



7236

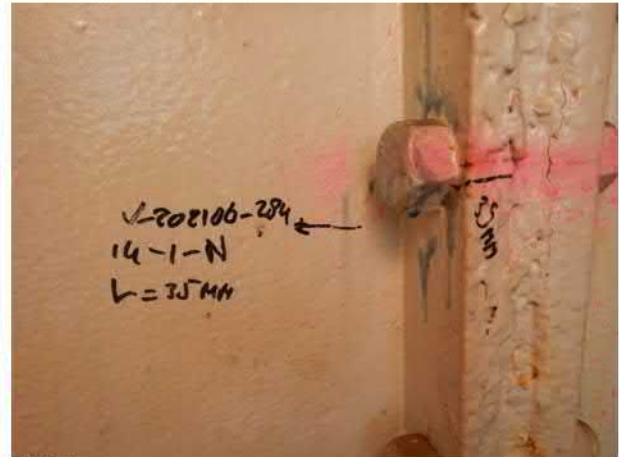

7237

Gebrek : V-202106-284
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel N
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7236



7238

Gebrek : V-202106-285
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel N
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

229



7239



7240

Gebrek : V-202106-286
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Corrosie en lekkagesporen



7239



7241

Gebrek : V-202106-287
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsboven
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

230



7239

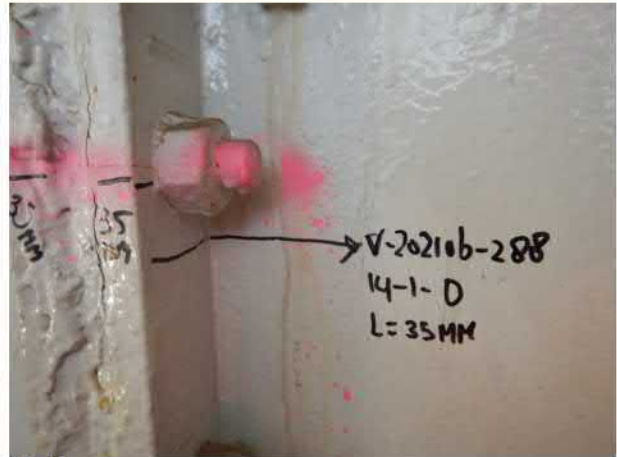


7242

Gebrek : V-202106-288
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7239

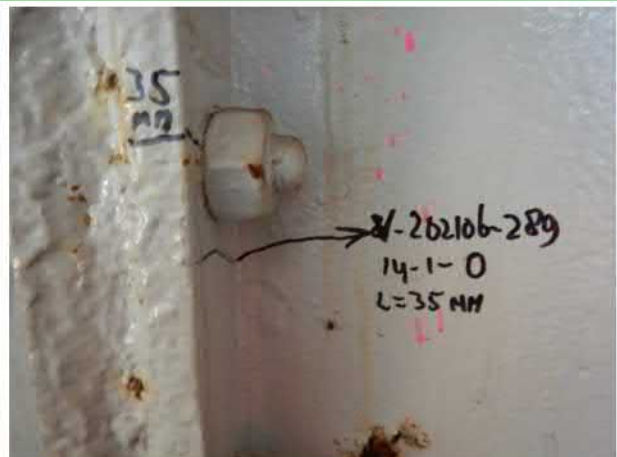

7243

Gebrek : V-202106-289
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

231



7491



7492

Gebrek : V-202106-456
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel O
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Onderzijde
Omvang : 650 mm
Opmerkingen : Lichte corrosie oppervlak ondersten 10 cm

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

232



7244



7245



7246

Gebrek : V-202106-290
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Links
Omvang : 3 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

233



7244



7247

Gebrek : V-202106-291
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7244



7248

Gebrek : V-202106-292
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Boven
Omvang : 250 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

234



7244




7249

Gebrek : V-202106-293
Paneel : Verdieping 14, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechtsonder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



7426

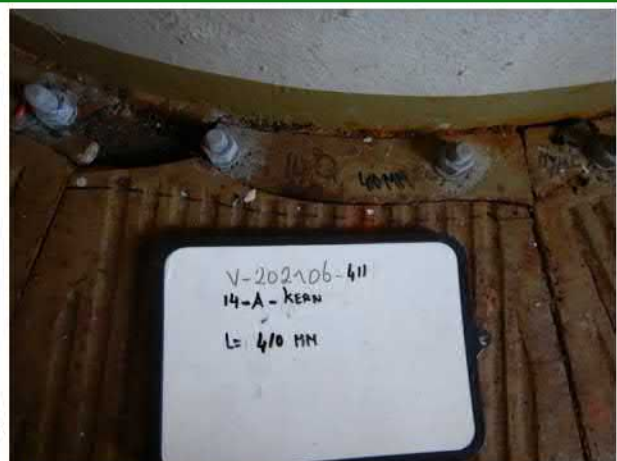

7427

Gebrek : V-202106-411
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 410 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

235



7428




7429

Gebrek : V-202106-412
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 380 mm
Opmerkingen : Geen



7428

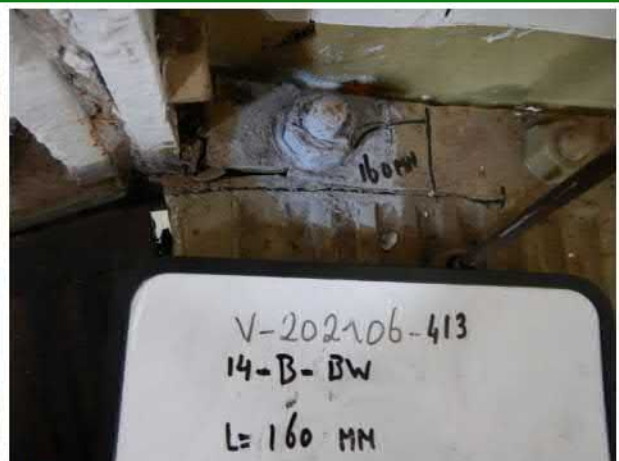

7430

Gebrek : V-202106-413
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 160 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

236




7428

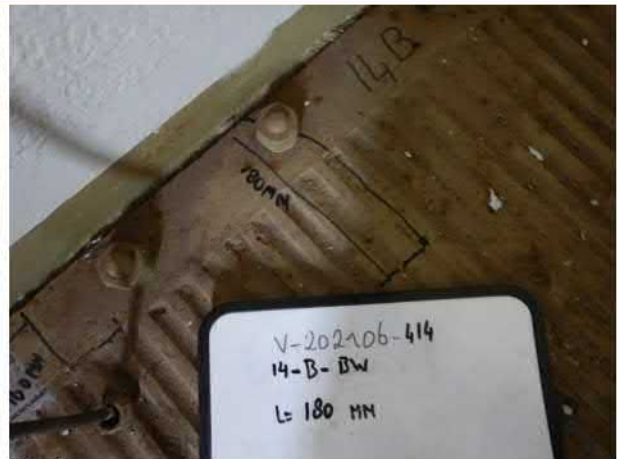

7431

Gebrek : V-202106-414
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 180 mm
Opmerkingen : Geen

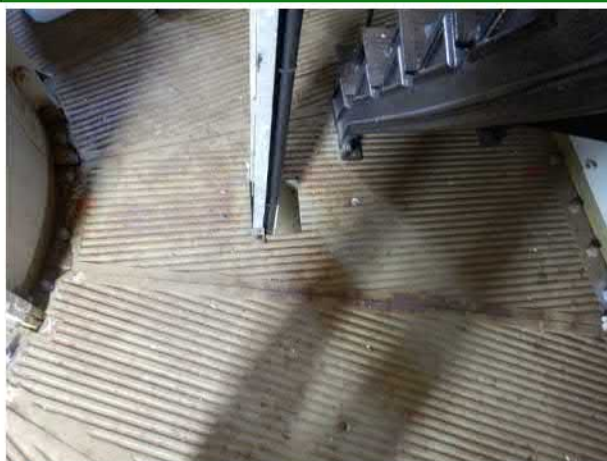

7432



7433

Gebrek : V-202106-415
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 710 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

237



7432

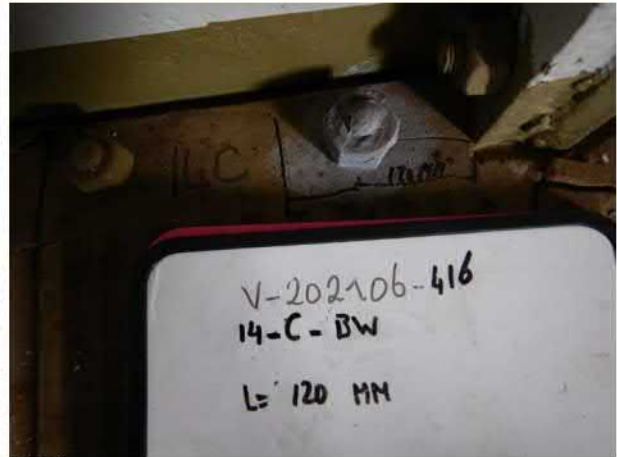

7434

Gebrek : V-202106-416
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen



7432



7436

Gebrek : V-202106-417
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 370 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

238




7437



7438

Gebrek : V-202106-418
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 370 mm
Opmerkingen : Geen

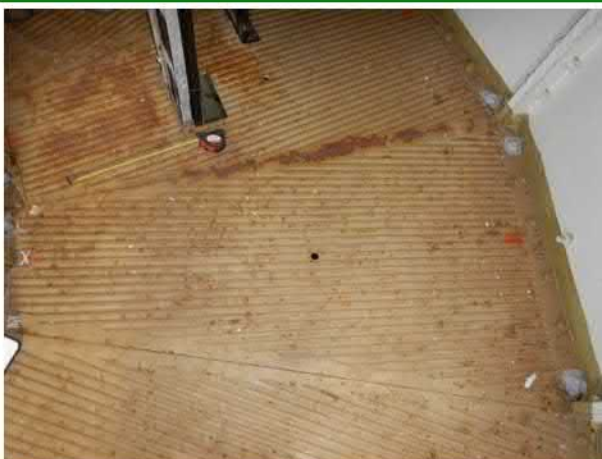

7437




7439

Gebrek : V-202106-418
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 600 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

239

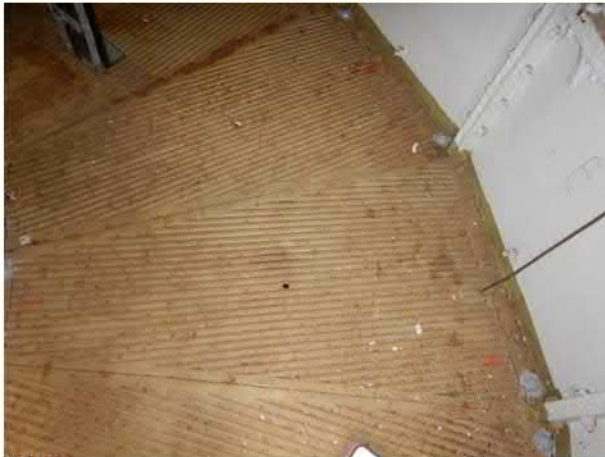


7440



7441

Gebrek : V-202106-420
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 500 mm
Opmerkingen : Geen

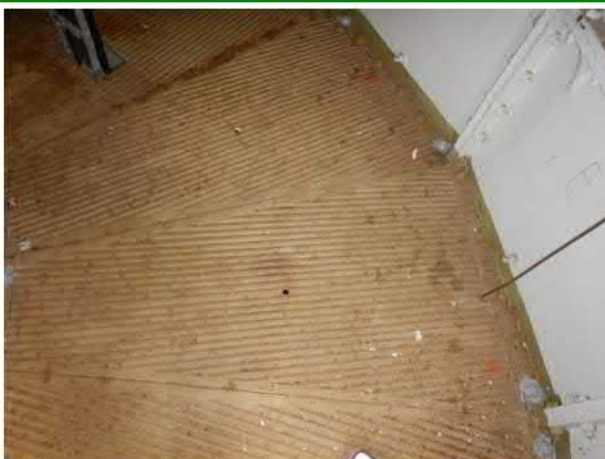

7440



7442

Gebrek : V-202106-421
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 290 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

240



7440



7443

Gebrek : V-202106-422
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Kern
Omvang : 440 mm
Opmerkingen : Geen



7444



7445

Gebrek : V-202106-423
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 380 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

241




7444



7446

Gebrek : V-202106-424
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 1010 mm
Opmerkingen : Geen

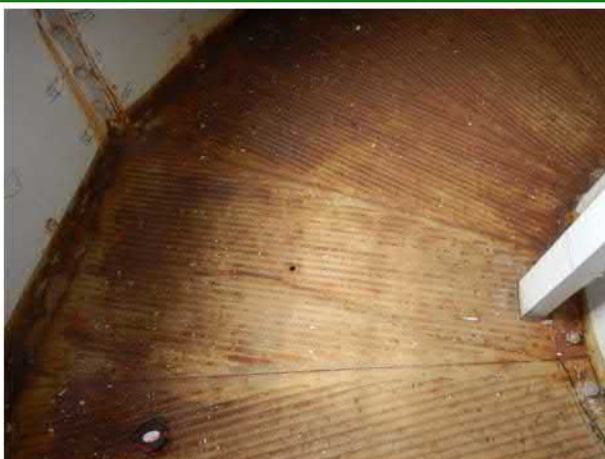

7447



7448

Gebrek : V-202106-425
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 1010 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

242




7447



7449

Gebrek : V-202106-426
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Buitenwand naar kern
Omvang : 1310 mm
Opmerkingen : Geen

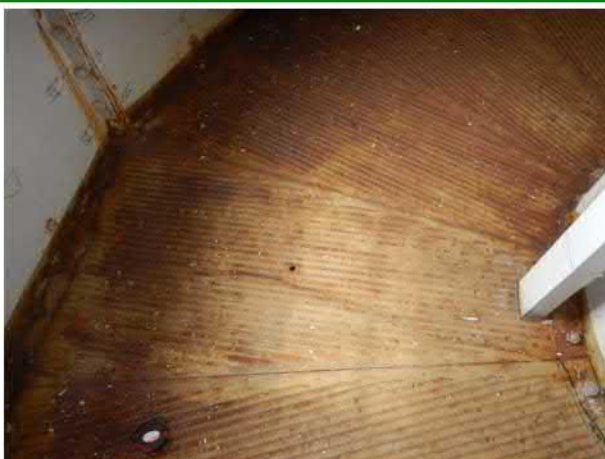

7447



7450

Gebrek : V-202106-427
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Kern
Omvang : 430 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

243



7451



7452

Gebrek : V-202106-428
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 360 mm
Opmerkingen : Geen



7451



7453

Gebrek : V-202106-429
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 1010 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

244



7454



7455

Gebrek : V-202106-430
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel I
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 1010 mm
Opmerkingen : Geen



7454



7456

Gebrek : V-202106-431
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel I
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 440 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

245



7457



7458

Gebrek : V-202106-432
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel J
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 380 mm
Opmerkingen : Geen



7457



7459

Gebrek : V-202106-433
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel J
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 640 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

246



7460



7461

Gebrek : V-202106-434
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 280 mm
Opmerkingen : Geen



7460



7462

Gebrek : V-202106-435
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Buitenwand
Omvang : 250 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

247



7460



7463

Gebrek : V-202106-436
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 130 mm
Opmerkingen : Geen



7460



7464

Gebrek : V-202106-437
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Buitenwand naar kern
Omvang : 1560 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

248



7460



7465

Gebrek : V-202106-438
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 370 mm
Opmerkingen : Geen



7466



7467

Gebrek : V-202106-439
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel L
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 370 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

249



7466



7468

Gebrek : V-202106-440
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel L
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenwand
Omvang : 680 mm
Opmerkingen : Geen



7469



7470

Gebrek : V-202106-441
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel M
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Buitenwand
Omvang : 400 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

250




7469



7471

Gebrek : V-202106-442
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel M
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 360 mm
Opmerkingen : Geen

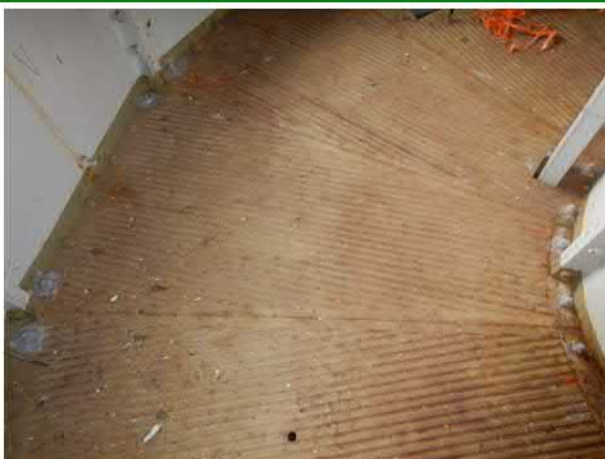

7472



7473

Gebrek : V-202106-443
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel N
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 385 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

251



7472



7474

Gebrek : V-202106-444
 Paneel : Verdieping 14, ring , paneel N
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Buitenwand
 Omvang : 100 mm
 Opmerkingen : Geen



7475



7276

Gebrek : V-202106-445
 Paneel : Verdieping 14, ring , paneel O
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Buitenwand
 Omvang : 250 mm
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

252



7475

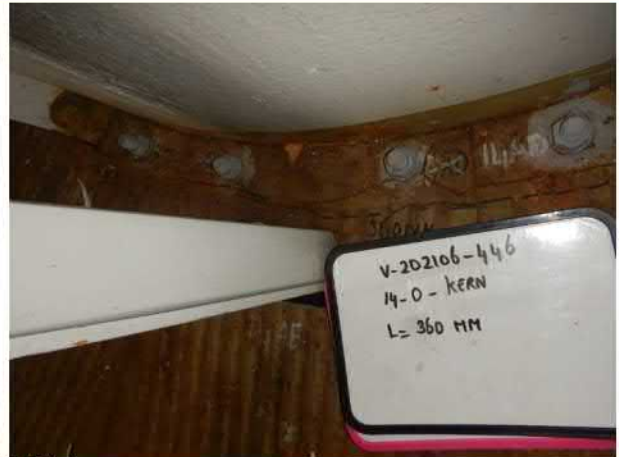


7477

Gebrek : V-202106-446
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel O
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 360 mm
Opmerkingen : Geen



7482

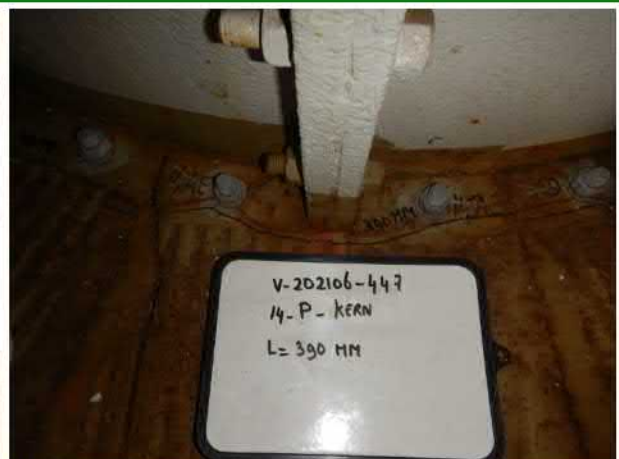

7478

Gebrek : V-202106-447
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 390 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

253



7482




7479

Gebrek : V-202106-448
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Kern naar trap
Omvang : 940 mm
Opmerkingen : Geen



7482

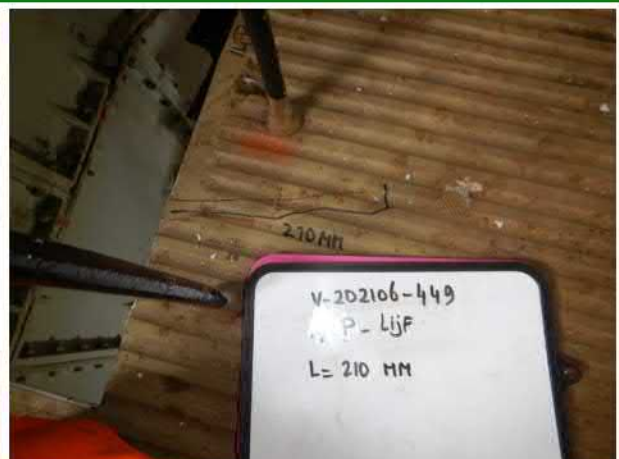

7480

Gebrek : V-202106-449
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Buitenwand bij trap
Omvang : 210 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

254



7482

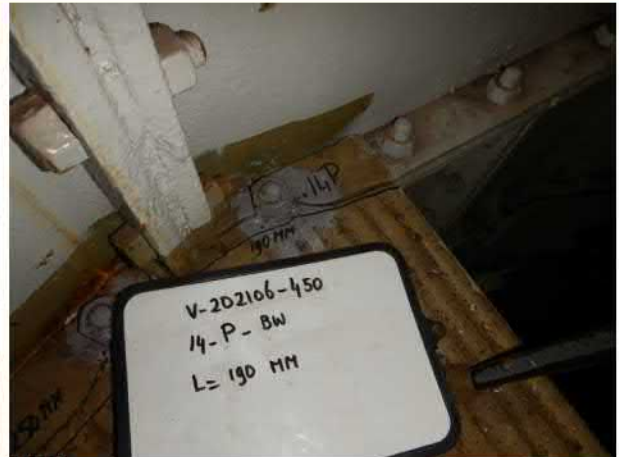

7481

Gebrek : V-202106-450
Paneel : Verdieping 14, ring , paneel P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitewand
Omvang : 190 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

255

6 VERDIEPING 13



8435



8436



8437

Gebrek : V-202109-523
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 6
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

256



8438



8439

Gebrek : V-202109-524
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 6
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



8440



8441

Gebrek : V-202109-525
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 2
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

257



8442



8443

Gebrek : V-202109-526
 Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel DE
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 80 mm
 Opmerkingen : Geen



8444



8445

Gebrek : V-202109-527
 Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel FG
 Onderdeel : Voegvulling
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
 Locatie : Boven
 Omvang : 650 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

258



8446



8447



8448

Gebrek : V-202109-528
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Boven
Omvang : 1000 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

259



8449



8450

Gebrek : V-202109-529 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Boven
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen



8451



8452

Gebrek : V-202109-530
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 3
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

260



8453



8454

Gebrek : V-202109-531
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8455



8456

Gebrek : V-202109-532
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

261



8457




8458

Gebrek : V-202109-533
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen
Locatie : Boven
Omvang : 652 mm
Opmerkingen : Geen



8459

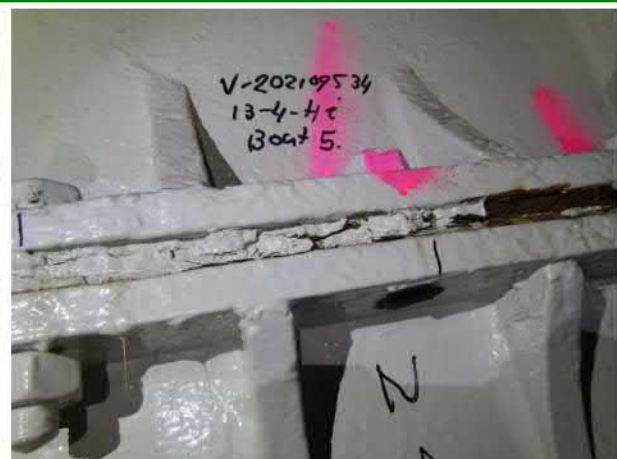

8460

Gebrek : V-202109-534
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 5
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

262



8461



8462

Gebrek : V-202109-535
 Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel HI
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 2
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



8463



8465

Gebrek : V-202109-536
 Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel HI
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 6
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Breuk in bout binnen flens. Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

263



8468



8469

Gebrek : V-202109-538
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen



8466



8467

Gebrek : V-202109-537 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 13, ring 4, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Boven
Omvang : 160 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

264



8470



8471

Gebrek	: V-202109-539
Paneel	: Verdieping 13, ring 4, paneel MN
Onderdeel	: Gevelement
Gebrek(en)	: Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie	: Onder
Omvang	: 35 mm
Opmerkingen	: Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

265



8383



8384



8385

Gebrek : V-202109-501
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel A
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

266



8386

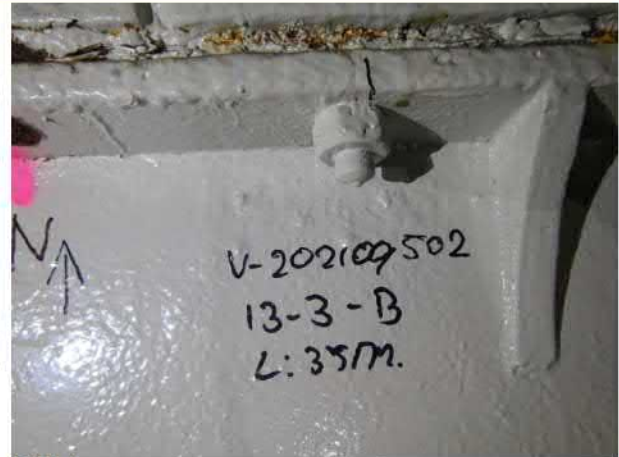

8387

Gebrek : V-202109-502
 Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel B
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8388



8389

Gebrek : V-202109-503
 Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel C
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 33 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

267



8390



8391

Gebrek : V-202109-504
 Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel C
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 58 mm
 Opmerkingen : Geen



8392



8393

Gebrek : V-202109-505
 Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

268



8394



8395

Gebrek : V-202109-506
 Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8396



8397

Gebrek : V-202109-507
 Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

269



8398



8399

Gebrek : V-202109-508
 Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8400



8401

Gebrek : V-202109-509
 Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

270



8402



8403

Gebrek : V-202109-510
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel E
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8404



8405

Gebrek : V-202109-511
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel E
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

271



8406




8407

Gebrek : V-202109-512
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel F
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8408

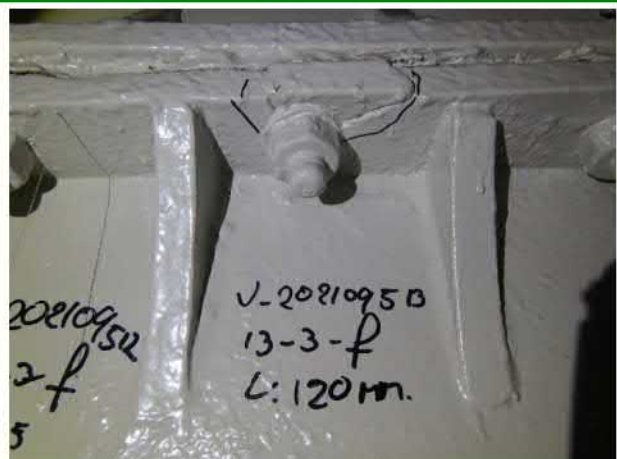

8409

Gebrek : V-202109-513
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel F
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

272



8410



8411

Gebrek : V-202109-514
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8412



8413

Gebrek : V-202109-515
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

273



8414



8415



8316

Gebrek : V-202109-516
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

274



8419

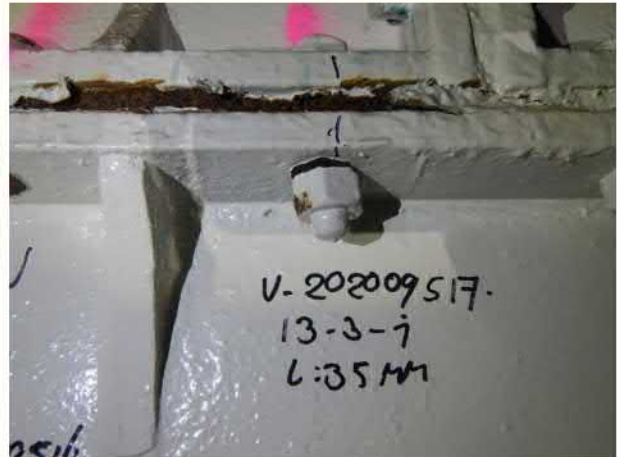

8420



8421

Gebrek : V-202109-517
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

275



8422



8423

Gebrek : V-202109-518
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8424



8425

Gebrek : V-202109-519
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel N
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

276



8426



8427

Gebrek : V-202109-520
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 2
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

277



8428



8429



8430

Gebrek : V-202109-521
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 1
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

278



8432



8433

Gebrek : V-202109-522
Paneel : Verdieping 13, ring 3, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

279



8296



8297



8298

Gebrek : V-202109-465
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 5
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

280



8357



8358

Gebrek : V-202109-489
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Links
Omvang : 36 mm
Opmerkingen : Geen



8359



8360

Gebrek : V-202109-490
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

281



8361



8362

Gebrek : V-202109-491
 Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel BC
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8363



8364

Gebrek : V-202109-492
 Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel BC
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

282



8328



8329



8330

Gebrek : V-202109-478
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 3
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

283



8365



8366

Gebrek : V-202109-493
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8367



8368

Gebrek : V-202109-494
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel DE
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

284



8333



8334



8335



8336

Gebrek : V-202109-480
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel FG
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 6
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

285



8370



8371

Gebrek : V-202109-495
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

286



8337



8338



8339

Gebrek : V-202109-481
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 2
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

287



8372



8373

Gebrek : V-202109-496
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8374



8375

Gebrek : V-202109-497
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel NO
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

288



8376



8377

Gebrek : V-202109-498
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel OP
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8378



8379

Gebrek : V-202109-499
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel PA
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

289



8380

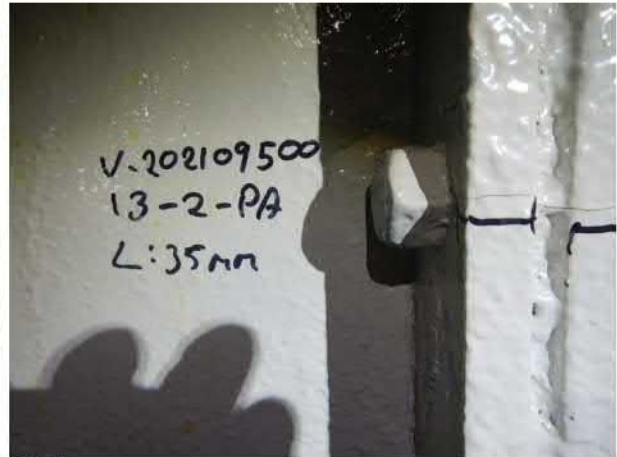

8381

Gebrek : V-202109-500
Paneel : Verdieping 13, ring 2, paneel PA
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8284




8285

Gebrek : V-202109-461
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel A
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 130 st.
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

290

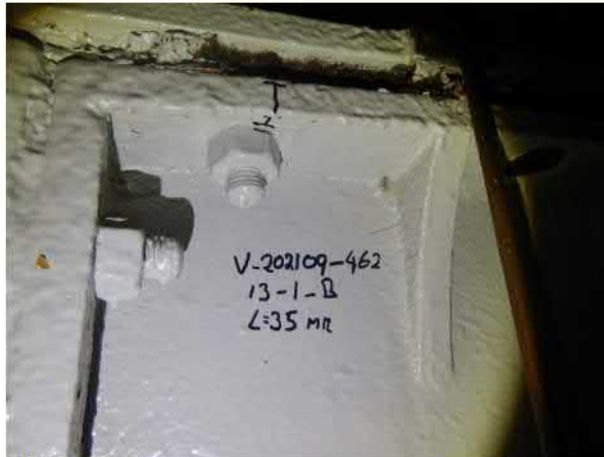

8286



8287



8288

Gebrek : V-202109-462
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

291



8289



8290

Gebrek : V-202109-463
 Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel B
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8291



8292

Gebrek : V-202109-464
 Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel B
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

292



8299



8300

Gebrek : V-202109-466
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

293



8301



8302



8303

Gebrek : V-202109-467
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel B
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Boven
Omvang : 350 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

294



8304



8305



8306

Gebrek : V-202109-468
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 350 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

295



8307



8308



8309

Gebrek : V-202109-469
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Breuk in flens

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

296



8310



8311



8312

Gebrek : V-202109-470
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Onderzijde raam rechts
Omvang : 190 mm
Opmerkingen : Breuk in raamsteun

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

297



8313



8314

Gebrek : V-202109-471 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Rechts
Omvang : 530 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

298



8315



8316



8317

Gebrek : V-202109-472
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

299



8318



8319

Gebrek : V-202109-473
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8320



8321

Gebrek : V-202109-474
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

300



8322



8323

Gebrek : V-202109-475
 Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8324



8325

Gebrek : V-202109-476
 Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen