

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

301



8326



8327

Gebrek : V-202109-477  
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel D  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8331



8332

Gebrek : V-202109-479  
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel I  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

302



8340



8341



8342



8343

Gebrek : V-202109-482  
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel I  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 40 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

303



8344



8345

Gebrek : V-202109-483  
 Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel J  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



8346



8347

Gebrek : V-202109-484  
 Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel J  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

304



8348



8349

Gebrek : V-202109-485  
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8350



8351

Gebrek : V-202109-486  
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Onderzijde raam Links  
Omvang : 220 mm  
Opmerkingen : Hoek raamsteun

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

305



8352



8353

Gebrek : V-202109-487  
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8354



8355

Gebrek : V-202109-488  
Paneel : Verdieping 13, ring 1, paneel M  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

306



8472




8473

Gebrek : V-202109-540  
 Paneel : Verdieping 13, ring , paneel A  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 100 mm  
 Opmerkingen : Geen



8474

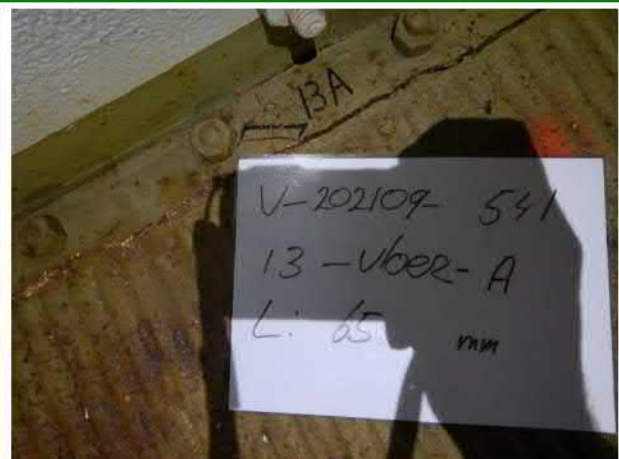

8475

Gebrek : V-202109-541  
 Paneel : Verdieping 13, ring , paneel A  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 65 mm  
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

307



8476

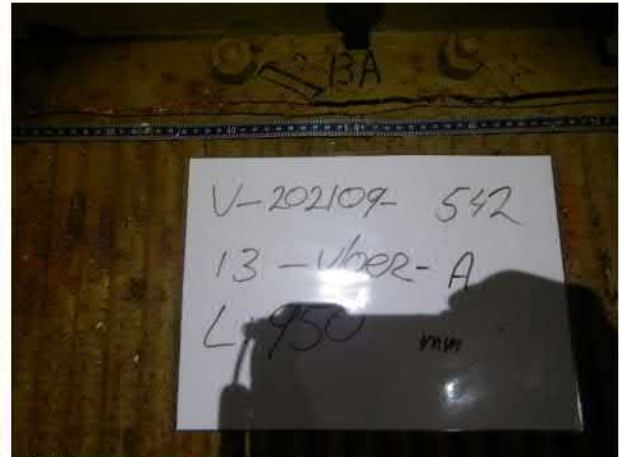


8477

Gebrek : V-202109-542  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel A  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 950 mm  
Opmerkingen : Geen



8478

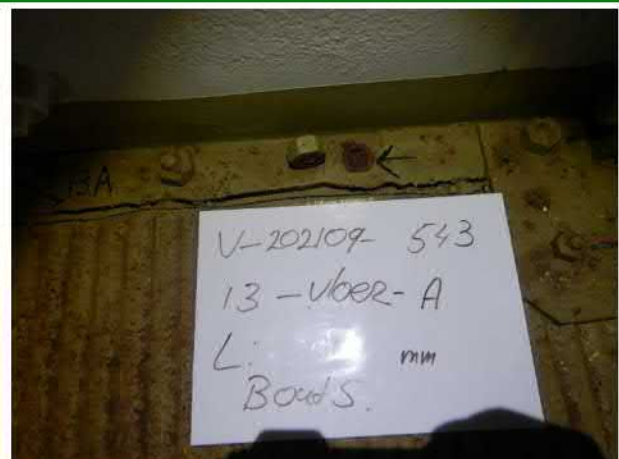

8479

Gebrek : V-202109-543  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel A  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Buitenzijde


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

308



8480

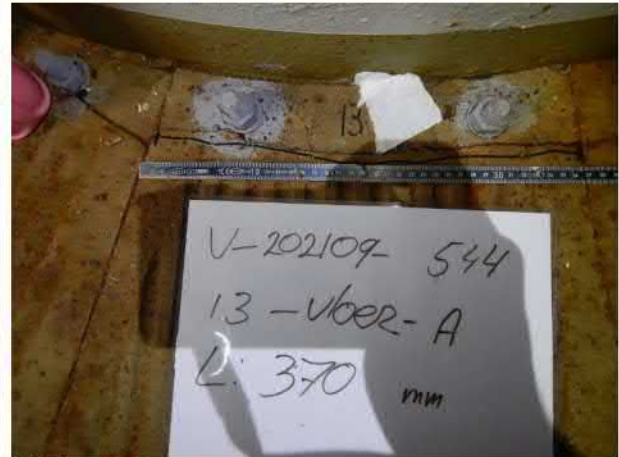


8481

Gebrek : V-202109-544  
 Paneel : Verdieping 13, ring , paneel A  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : kern  
 Omvang : 370 mm  
 Opmerkingen : Geen



8482

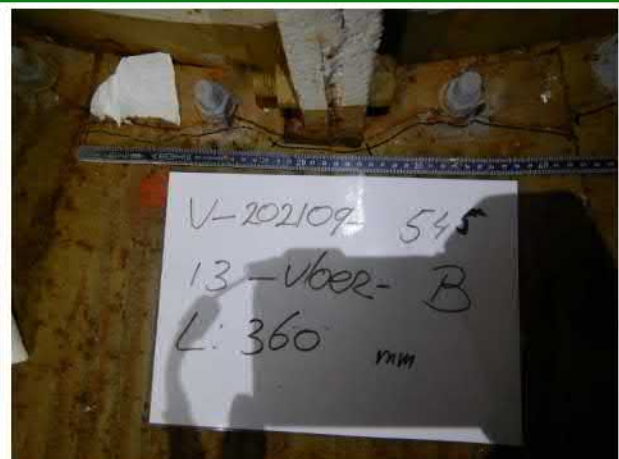

8483

Gebrek : V-202109-545  
 Paneel : Verdieping 13, ring , paneel B  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Kern  
 Omvang : 360 mm  
 Opmerkingen : Geen




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

309



8484

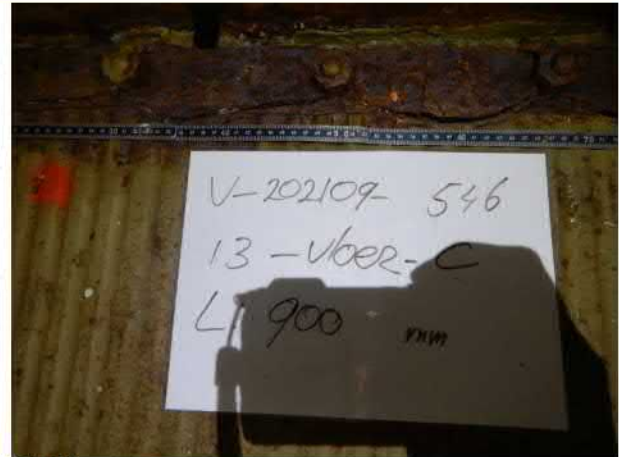

8485



8486



8487

Gebrek : V-202109-546  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel C  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 900 mm  
Opmerkingen : Bouten gecorrodeerd


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

310



8488

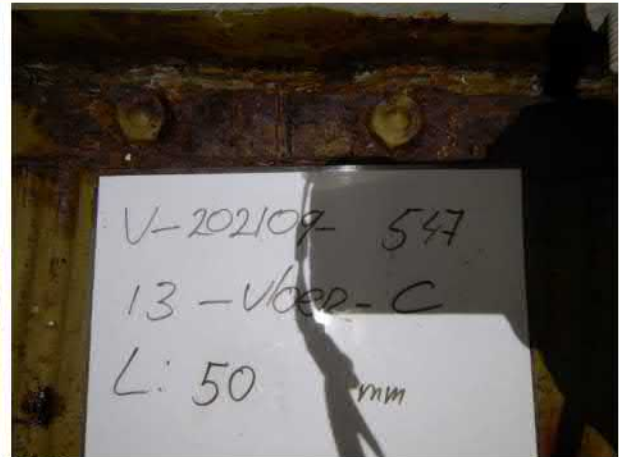


8489

Gebrek : V-202109-547  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel C  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 50 mm  
Opmerkingen : Geen



8490

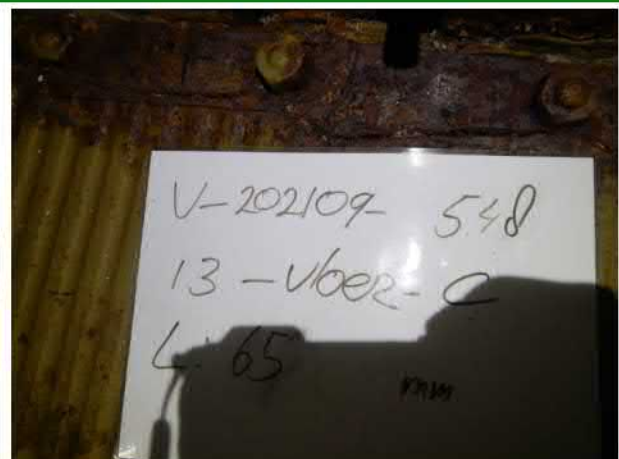

8491

Gebrek : V-202109-548  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel C  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 65 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

311



8492



8493

Gebrek : V-202109-549  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel C  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 60 mm  
Opmerkingen : Geen



8494



8495

Gebrek : V-202109-550  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel C  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 60 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


312



8496



8497

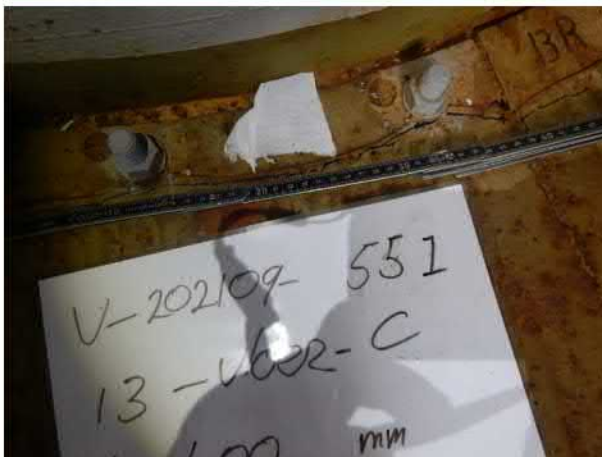

8498

Gebrek : V-202109-551  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel C  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 400 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

313



8499

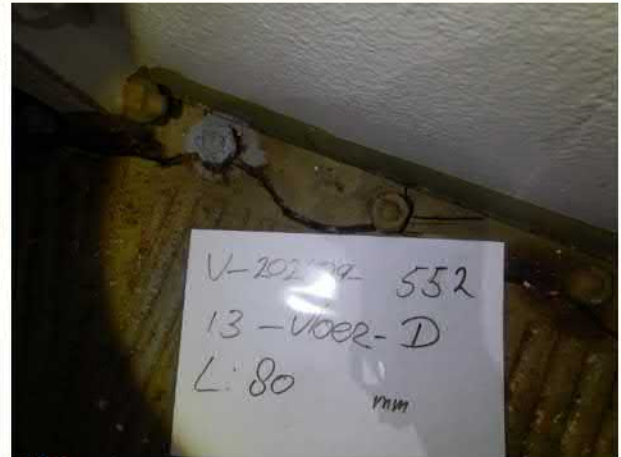

8500

Gebrek : V-202109-552  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 80 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

314




8501



8502



8503

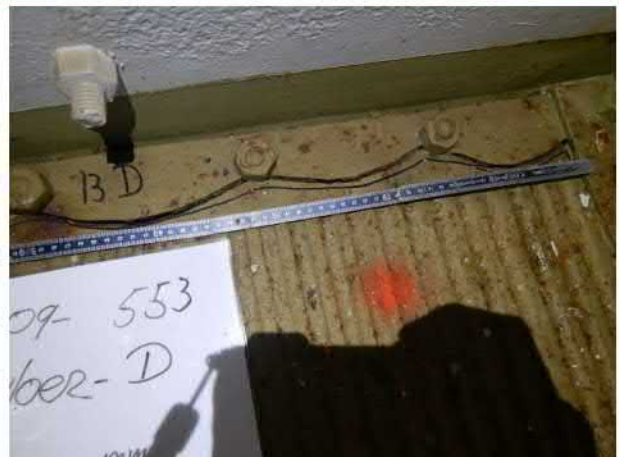

8504

Gebrek : V-202109-553  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 940 mm  
Opmerkingen : Geen




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

315



8505

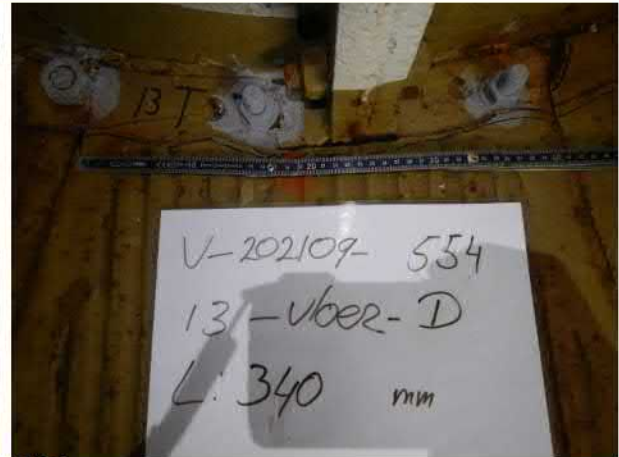


8506

Gebrek : V-202109-554  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 410 mm  
Opmerkingen : Geen



8507

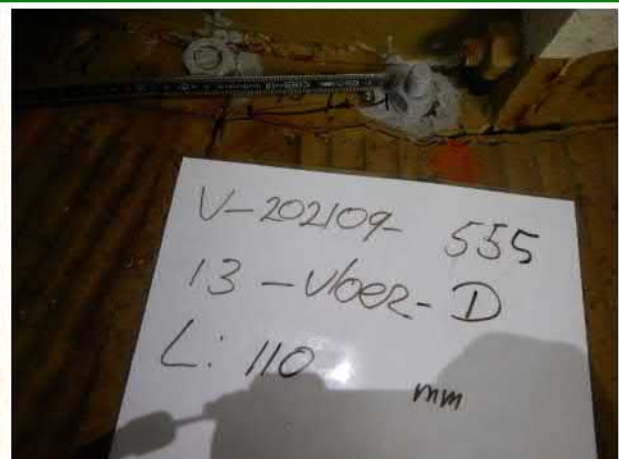

8508

Gebrek : V-202109-555  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 110 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

316



8509




8510

Gebrek : V-202109-556  
 Paneel : Verdieping 13, ring , paneel E  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Kern  
 Omvang : 390 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten



8511

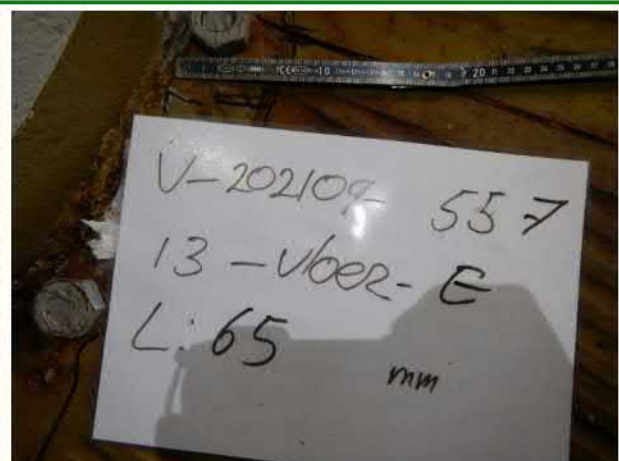

8512

Gebrek : V-202109-557  
 Paneel : Verdieping 13, ring , paneel E  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Kern  
 Omvang : 65 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

317



8513



8514

Gebrek : V-202109-558  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel F  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 300 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

318




8515

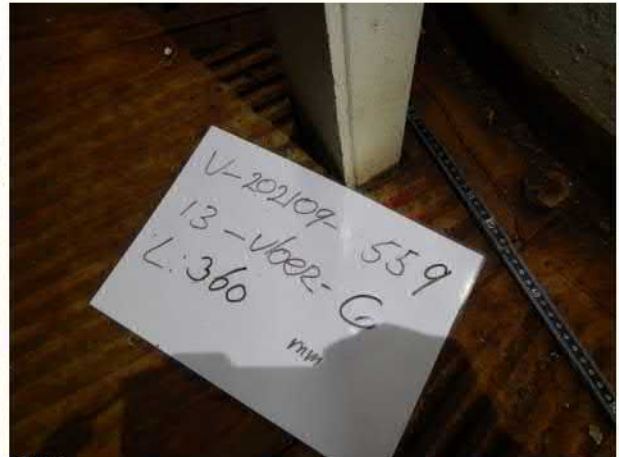

8516



8517

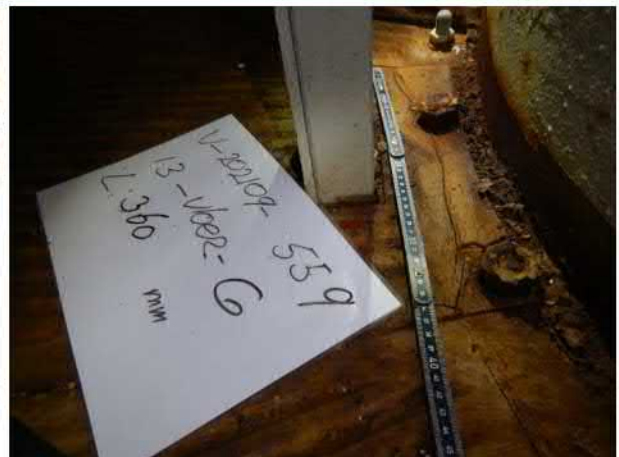

8518

Gebrek : V-202109-559  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel G  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 360 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

319



8519



8520

Gebrek : V-202109-560  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel H  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 390 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

320



8521

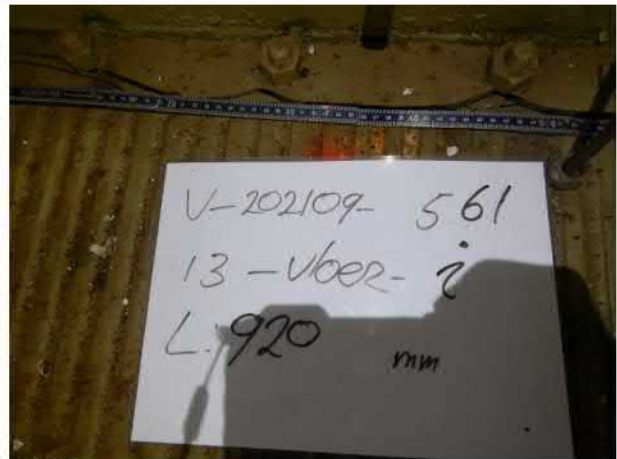

8522



8523



8524

Gebrek : V-202109-561  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel I  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 920 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

321



8525



8526

Gebrek : V-202109-562  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel I  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 420 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

322



8527



8528



8529

Gebrek : V-202109-563  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel J  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 900 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

323



8530



8531

Gebrek : V-202109-564  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel J  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 320 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

324



8532



8533



8534

Gebrek : V-202109-565  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel K  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 430 mm  
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

325



8535

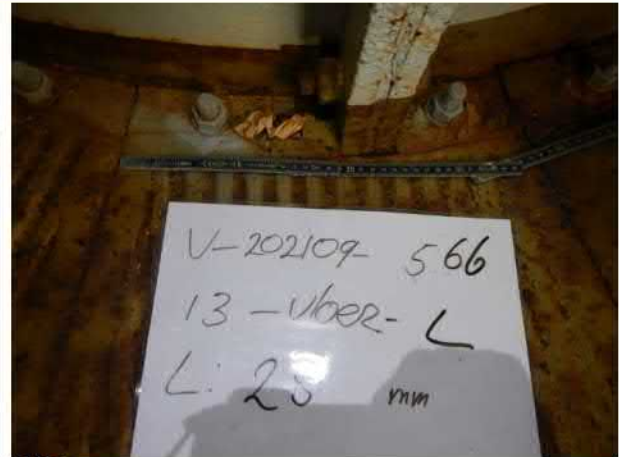


8536

Gebrek : V-202109-566  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel L  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 280 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



8537

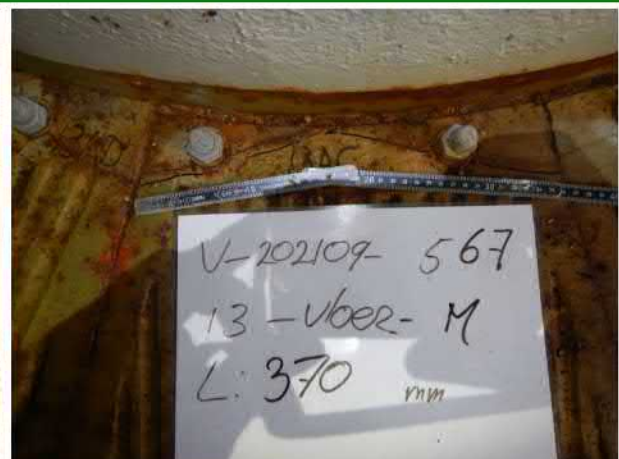

8538

Gebrek : V-202109-567  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel M  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 370 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

326



8539



8540

Gebrek : V-202109-568  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel M  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 130 mm  
Opmerkingen : Geen



8541



8542

Gebrek : V-202109-569  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel N  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Midden  
Omvang : 790 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

327



8543



8544

Gebrek : V-202109-570  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel N  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 310 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

328



8545



8546



8547

Gebrek : V-202109-571  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel O  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Midden  
Omvang : 780 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten trap


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


329



8554

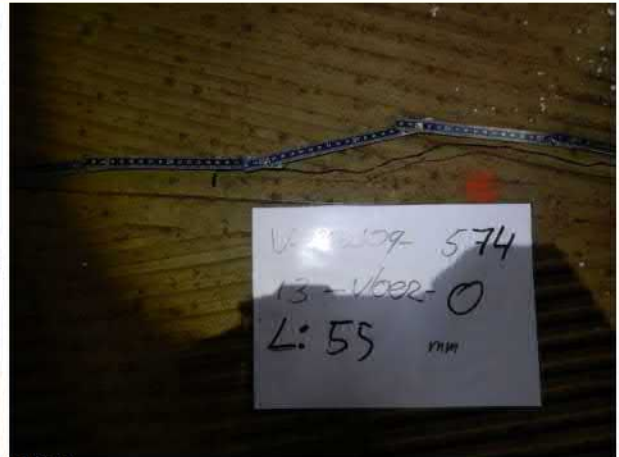

8555

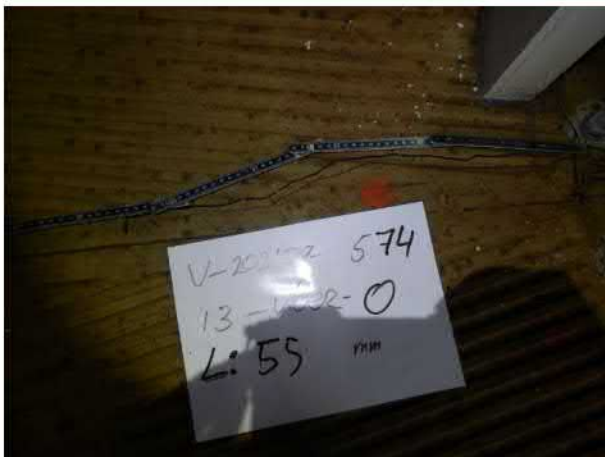

8556

Gebrek : V-202109-574  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel O  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Midden  
Omvang : 550 mm  
Opmerkingen : Geen




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

330



8557

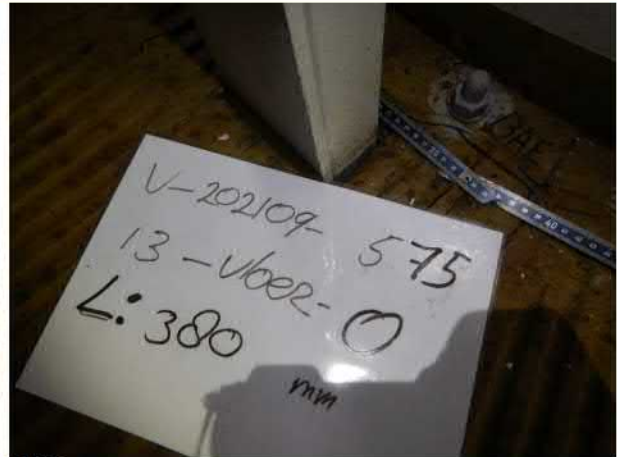

8558



8559

Gebrek : V-202109-575  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel O  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 380 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

331



8560

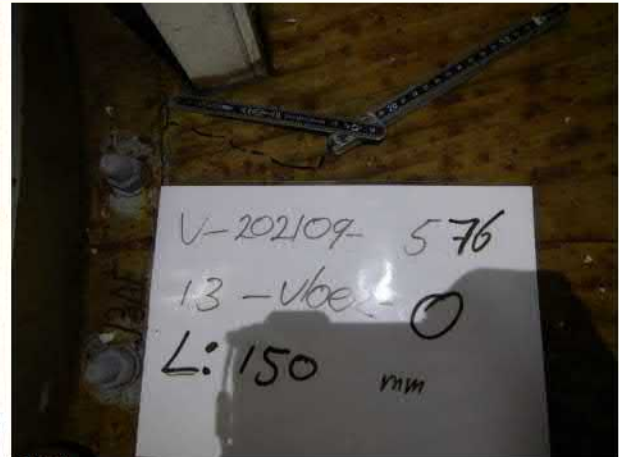

8561

Gebrek : V-202109-576  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel O  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Kern naar trap  
Omvang : 150 mm  
Opmerkingen : Geen



8562



8563

Gebrek : V-202109-577  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel O  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Midden  
Omvang : 110 mm  
Opmerkingen : Onder trap


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

332



8548

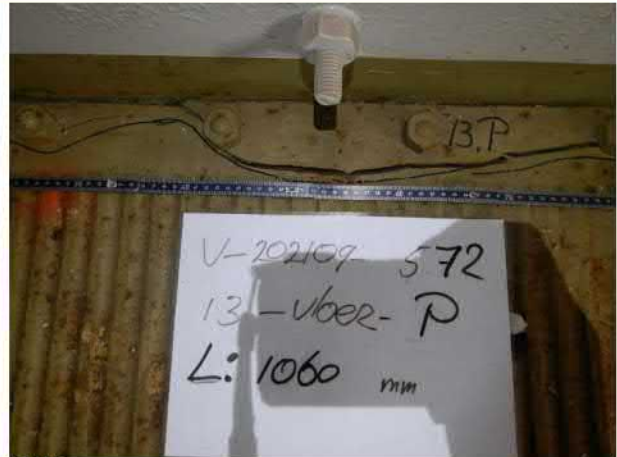

8549



8550



8551

Gebrek : V-202109-572  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel P  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 1060 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

333



8552



8553

Gebrek : V-202109-573  
Paneel : Verdieping 13, ring , paneel P  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 80 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

334

## 7 VERDIEPING 12




4181



4182

Gebreuk : V-202109-2150  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel BC  
 Onderdeel : Voegvulling  
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen) & Lekkagesporen  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 1500 mm  
 Opmerkingen : Loopt door tot eind CD

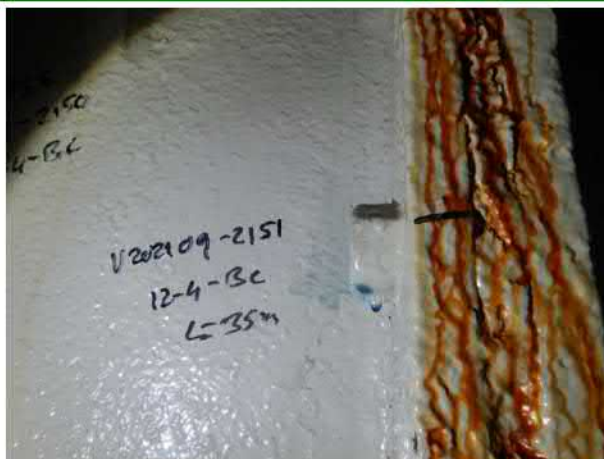

4183



4184

Gebreuk : V-202109-2151  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel BC  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 10  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Schadenummer 2152 ontbreekt , vanwege defect laptop

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

335



4185



4186

Gebrek : V-202109-2153  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel CD  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8 van CD  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4187



4188

Gebrek : V-202109-2154  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Onder midden  
Omvang : 75 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

336



4189



4190



4191

Gebrek : V-202109-2155 KRITISCHE SCHEUR  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel EF  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf  
Locatie : Midden gevel  
Omvang : 510 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

337



4192



4193

Gebrek : V-202109-2156  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel FG  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 9  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4194




4195

Gebrek : V-202109-2157  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel FG  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Bout 5 van (13)F  
 Omvang : 100 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

338

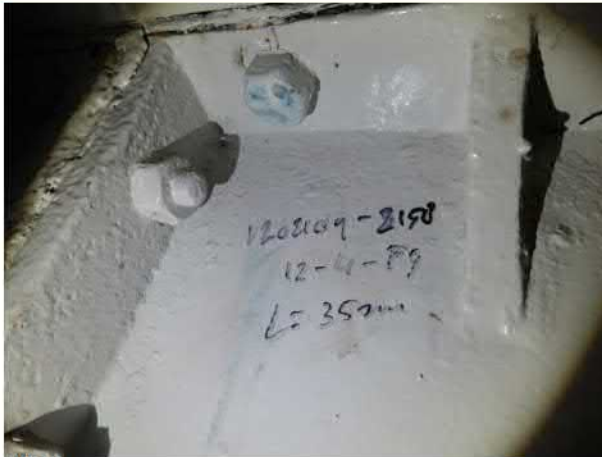

4196



4197

Gebrek : V-202109-2158  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel FG  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4 van (13)F  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4198



4199

Gebrek : V-202109-2159  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel GH  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

339




4200



4201

Gebrek : V-202109-2160  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel GH  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 9  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

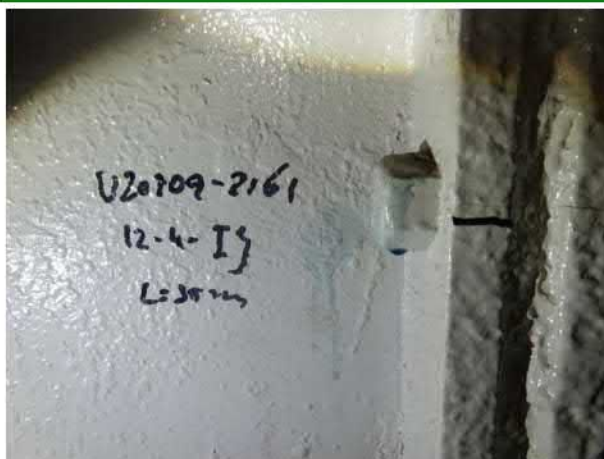

4202




4203

Gebrek : V-202109-2161  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 9  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

340

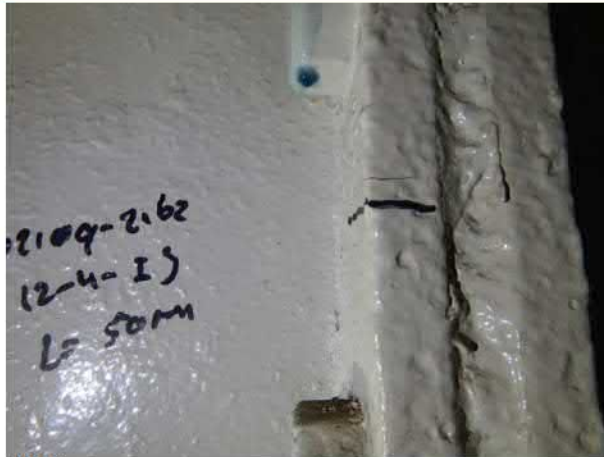


4204



4205

Gebrek : V-202109-2162  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel IJ  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Rechtsboven  
 Omvang : 50 mm  
 Opmerkingen : Geen

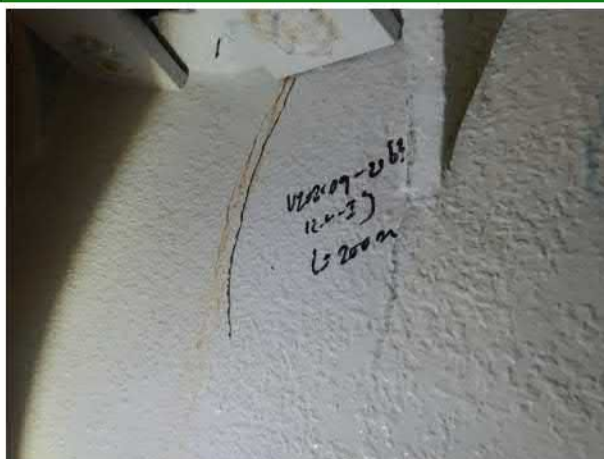

4206



4207

Gebrek : V-202109-2163 KRITISCHE SCHEUR  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel IJ  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf  
 Locatie : Bout 1 van (13)J  
 Omvang : 200 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

341



4208



4209



4210

Gebrek : V-202109-2164  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel JK  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)  
Locatie : Onder  
Omvang : 600 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

342



4211



4212

Gebrek : V-202109-2165  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel JK  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 4  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4213




4214

Gebrek : V-202109-2166  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel JK  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Bout afgebroken  
 Locatie : Bout 4  
 Omvang : 1 st.  
 Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

343

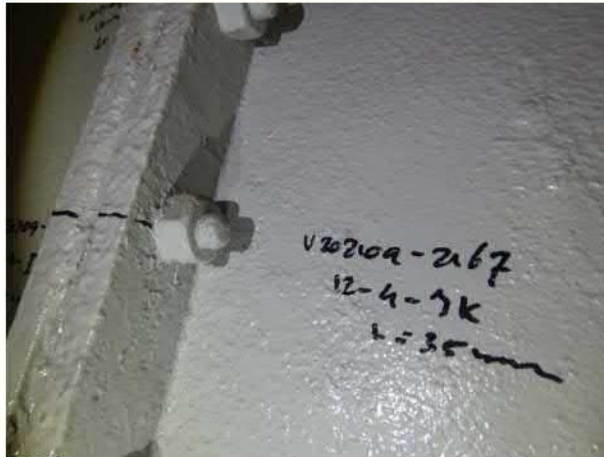

4215



4216

Gebrek : V-202109-2167  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel JK  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 9 van IJ  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4217



4218

Gebrek : V-202109-2168  
 Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel JK  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 6  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

344



4219



4220

Gebrek : V-202109-2169  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel KL  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4221



4222

Gebrek : V-202109-2170  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel LM  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

345



4223



4224

Gebrek : V-202109-2171  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel LM  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 3 van (13)M  
Omvang : 100 mm  
Opmerkingen : Geen



4225




4226

Gebrek : V-202109-2172  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel LM  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van (13)M  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

346

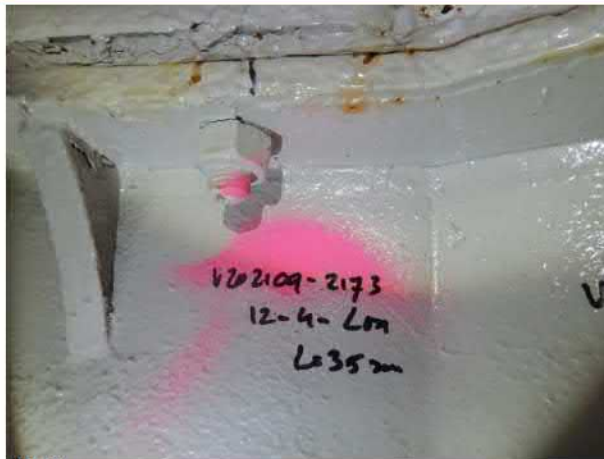

4227



4228

Gebrekk : V-202109-2173  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel LM  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrekk(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 6 van (13)L  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4229



4230

Gebrekk : V-202109-2174  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel MN  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrekk(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 6  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

347



4231



4232

Gebrek : V-202109-2175  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel NO  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4233



4234


Gebrek : V-202109-2176  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel NO  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4 van (13)N  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

348

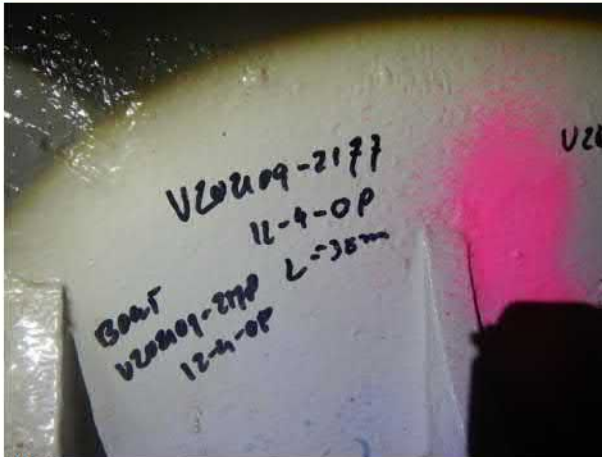


4235



4236

Gebrek : V-202109-2177  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 2  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

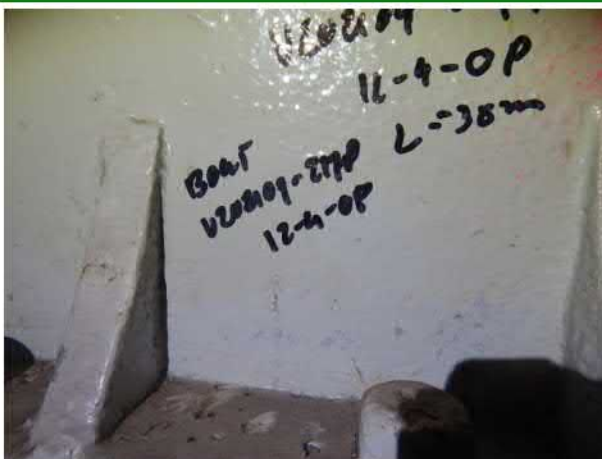

4237



4238

Gebrek : V-202109-2178  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Bout afgebroken  
Locatie : Bout 2  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

349



4239



4240

Gebrekk : V-202109-2179  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrekk(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4241




4242

Gebrekk : V-202109-2180  
Paneel : Verdieping 12, ring 4, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrekk(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

350

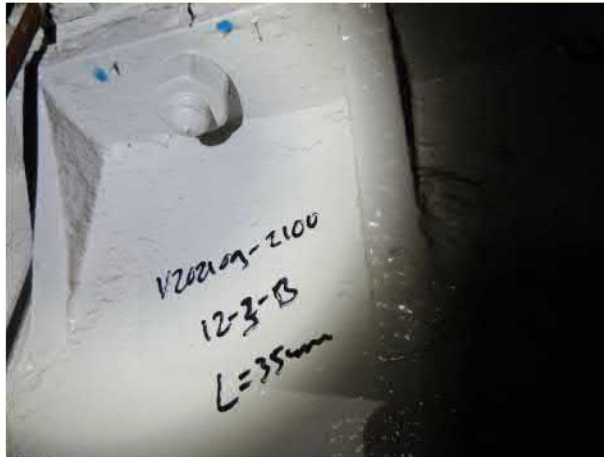

4079



4080

Gebrek : V-202109-2100  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel B  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links boven, bout 5 van AB  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4077



4078

Gebrek : V-202109-2101  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel B  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links onder, bout 1  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

351



4081



4082

Gebrek : V-202109-2102  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel B  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts onder, bout 6  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4083




4084

Gebrek : V-202109-2103  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel C  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder midden, bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

352

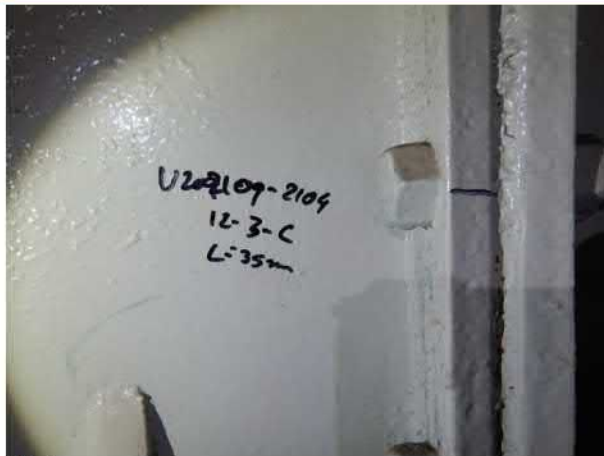

4085

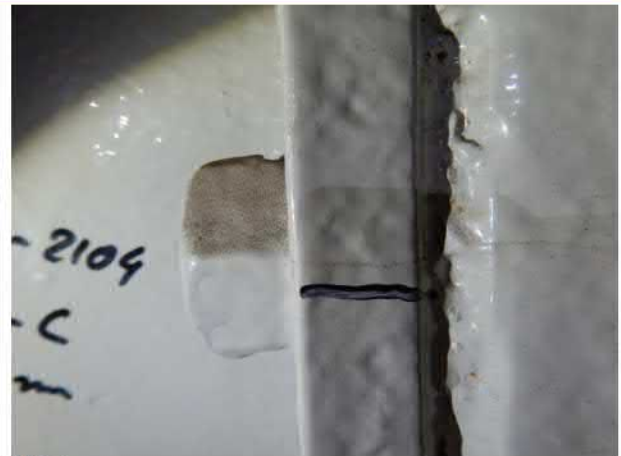

4086

Gebrek : V-202109-2104  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel C  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts midden, bout 8  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4087



4088

Gebrek : V-202109-2105  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel C  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts midden, bout 9  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

353



4089



4090

Gebrek : V-202109-2106  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel D  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links midden, bout 8 van C  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4091



4092

Gebrek : V-202109-2107  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts onder, bout 6  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

354




4093



4094

Gebrek : V-202109-2108  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 2 van FG  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

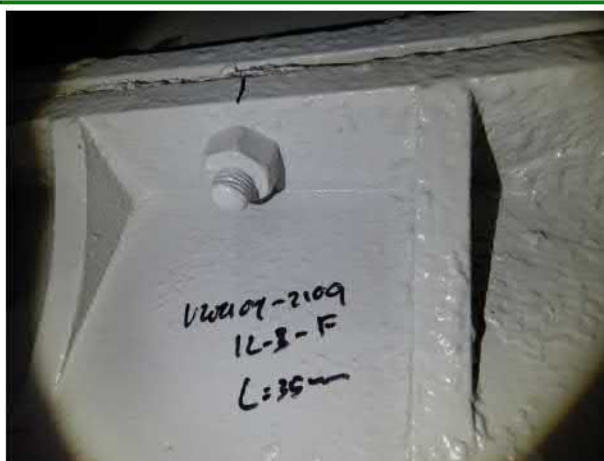

4095



4096

Gebrek : V-202109-2109  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 5 van EF  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

355



4097



4098

Gebrek : V-202109-2110  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel G  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links onder, bout 1  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Raamzijde



4099



4100

Gebrek : V-202109-2111  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel G  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van FG  
Omvang : 240 mm  
Opmerkingen : Raamzijde

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

356



4101




4102

Gebrek : V-202109-2112  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel G  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Rechts onder, bout 4  
 Omvang : 40 mm  
 Opmerkingen : Raamzijde



4103

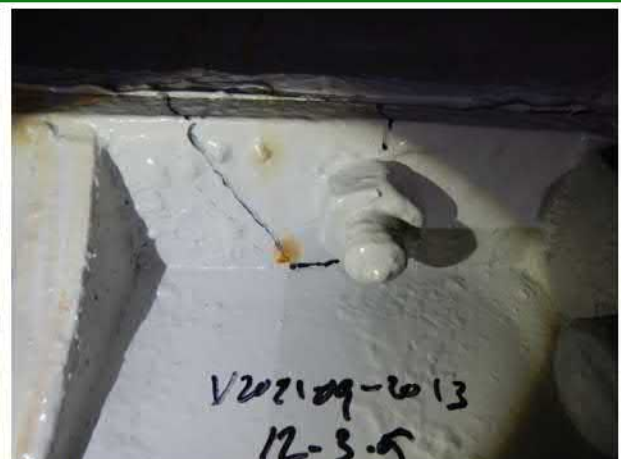

4104

Gebrek : V-202109-2113  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel G  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Rechts boven, bout 3 van GH  
 Omvang : 210 mm  
 Opmerkingen : Raamzijde



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

357



4105



4106

Gebrek : V-202109-2114  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel G  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven midden, bout 1 van GH  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Raamzijde



4107



4108

Gebrek : V-202109-2115  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder midden, bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

358



4109



4110



4111




4112

Gebrek : V-202109-2116  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van GH  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Elementen boven trapgat niet geïnspecteerd.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

359

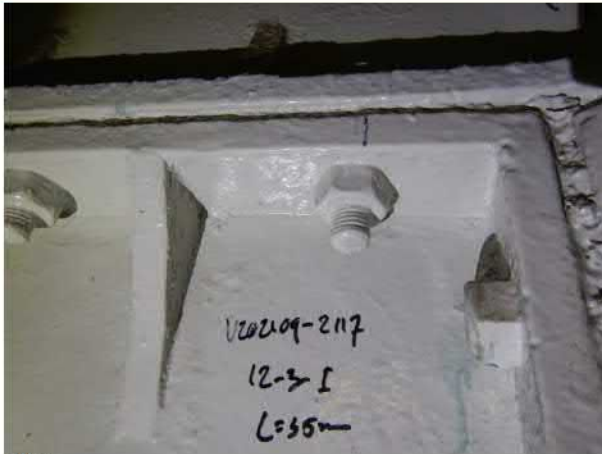

4113



4114

Gebrek : V-202109-2117  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel I  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van IJ  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4115



4116

Gebrek : V-202109-2118  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links onder, bout 1  
Omvang : 40 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

360




4117



4118

Gebrek : V-202109-2119  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder midden, bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

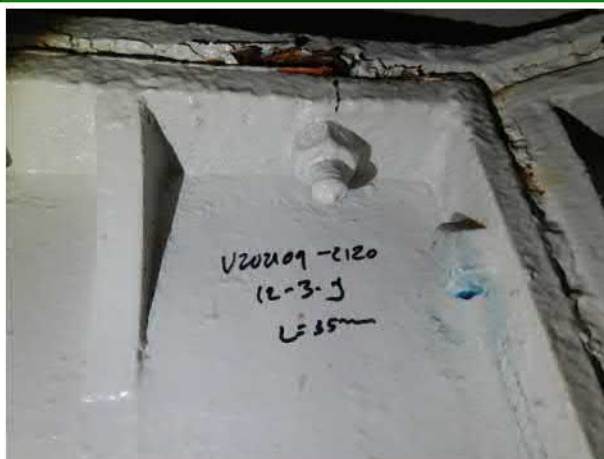

4119




4120

Gebrek : V-202109-2120  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van JK  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

361

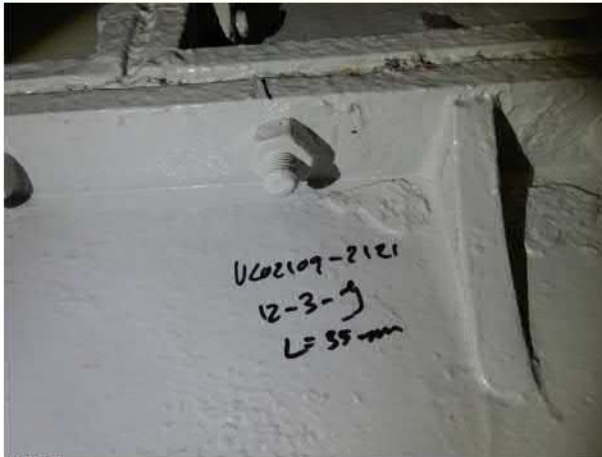

4121



4122

Gebrek : V-202109-2121  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven midden, bout 1 van JK  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4123



4124

Gebrek : V-202109-2122  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van IJ  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

362



4125



4126

Gebrek : V-202109-2123  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder midden, bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4127



4128

Gebrek : V-202109-2124  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder midden, bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

363



4129



4130

Gebrek : V-202109-2125  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel K  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts boven, bout 3 van KL  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4131



4132

Gebrek : V-202109-2126  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel K  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven midden, bout 6 van JK  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

364



4133



4134

Gebrek : V-202109-2127  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van JK  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4135



4136

Gebrek : V-202109-2128  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven midden, bout 6 van KL  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

365



4137



4138

Gebrek : V-202109-2129  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel L  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links boven, bout 4 van KL  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4139



4140

Gebrek : V-202109-2130  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel M  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links onder, bout 1  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

366



4141



4142

Gebrek : V-202109-2131  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel M  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links onder, bout 2  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4143



4144

Gebrek : V-202109-2132  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel M  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder midden, bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

367




4145



4146

Gebrek : V-202109-2133  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel M  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven rechts, bout 2 van MN  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

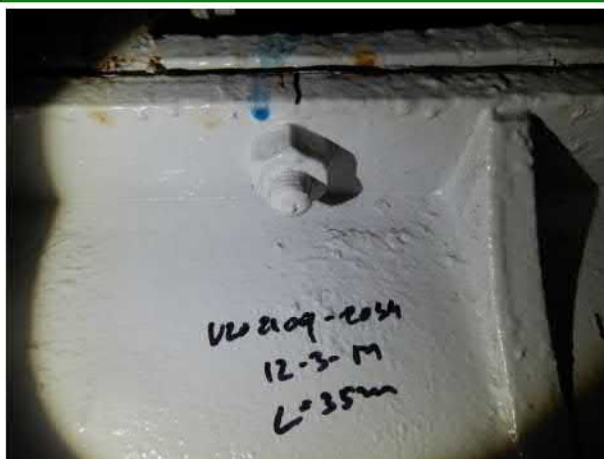

4147



4148

Gebrek : V-202109-2134  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel M  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven rechts, bout 1 van MN  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

368



4149



4150

Gebrek : V-202109-2135  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel M  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Bout afgebroken  
 Locatie : Links boven, bout 4 van LM  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



4151



4152

Gebrek : V-202109-2136  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel N  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links onder, bout 1  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

369



4153



4154

Gebrek : V-202109-2137  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder midden, bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4155




4156

Gebrek : V-202109-2138  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts onder, bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

370

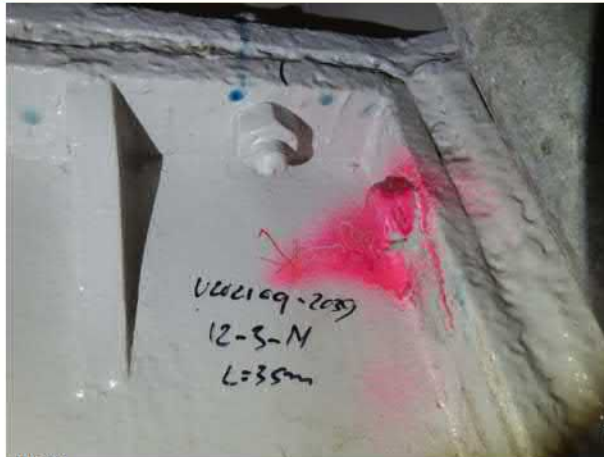


4157



4158

Gebrek : V-202109-2139  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van NO  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

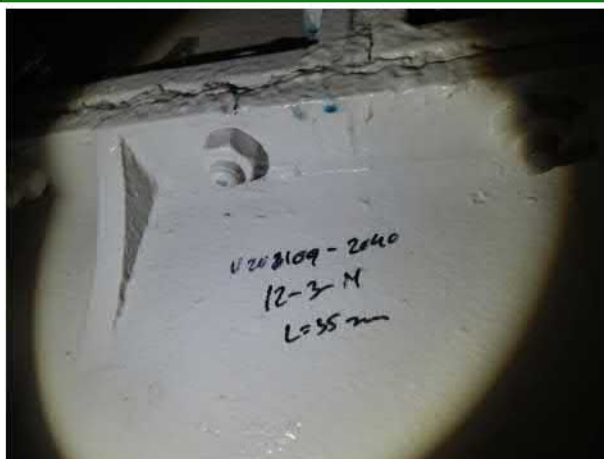

4159




4160

Gebrek : V-202109-2140  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven midden, bout 6 van MN  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

371

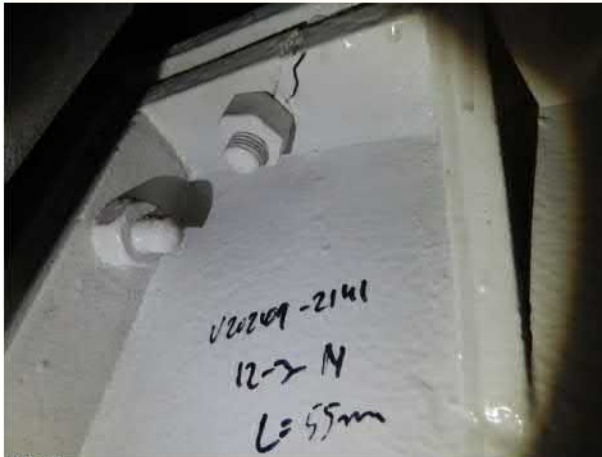


4161



4162

Gebrek : V-202109-2141  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van MN  
Omvang : 55 mm  
Opmerkingen : Geen

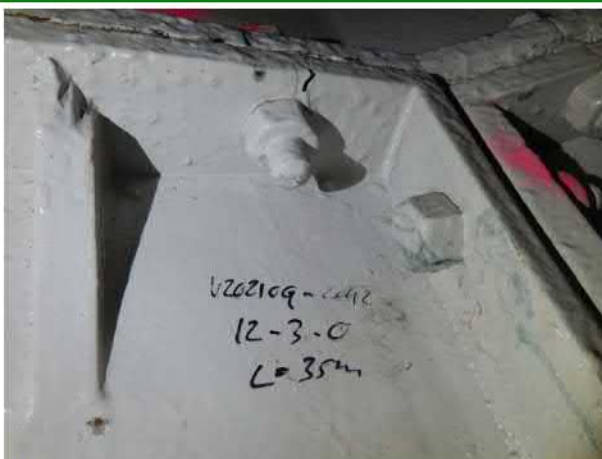

4163



4165


Gebrek : V-202109-2142  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel O  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van OP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Raamzijde



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

372

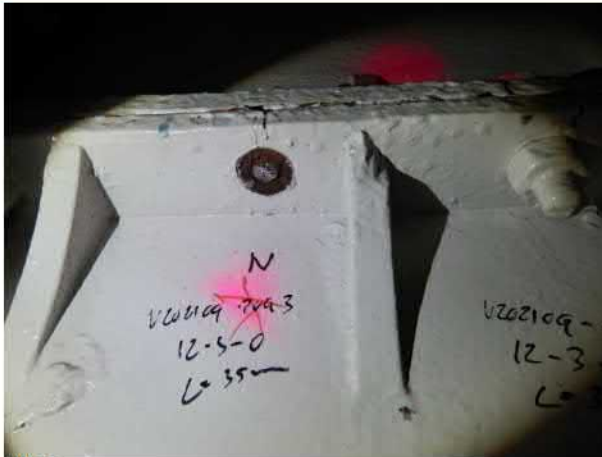

4166



4167

Gebrek : V-202109-2143  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel O  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Bout afgebroken  
Locatie : Recht boven, bout 2 van OP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Raamzijde. Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



4168



4169

Gebrek : V-202109-2144  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel P  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder midden, bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

373



4170



4171

Gebrek : V-202109-2145  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel P  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder rechts, bout 6  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4172



4173

Gebrek : V-202109-2146  
Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel P  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 1 van PA  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

374



4174



4175

Gebrek : V-202109-2147  
 Paneel : Verdieping 12, ring 3, paneel P  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links boven, bout 4 van OP  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



3968



3969


Gebrek : V-202109-2047  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel BC  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links boven, bout 5 van B  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

375

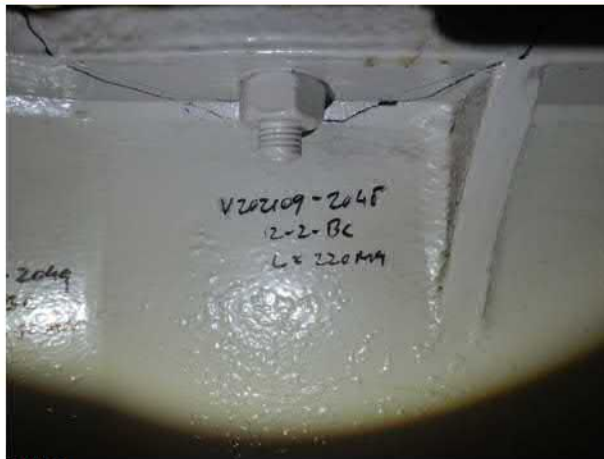


3970



3971

Gebrek : V-202109-2048  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel BC  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Midden boven  
 Omvang : 220 mm  
 Opmerkingen : Geen

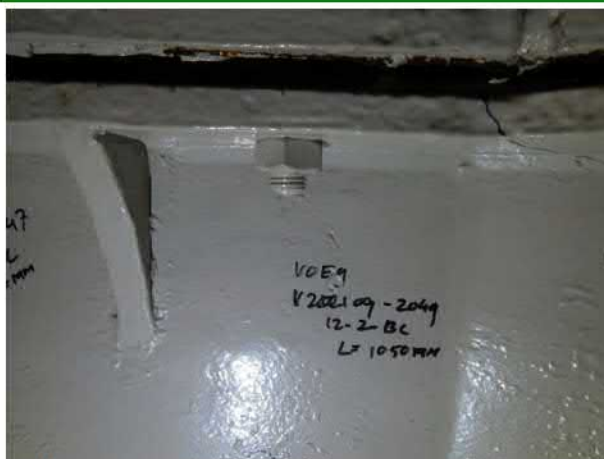

3972



3973

Gebrek : V-202109-2049  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel BC  
 Onderdeel : Voegvulling  
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen)  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 1050 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

376



3974



3975

Gebrek : V-202109-2050  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel CD  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden onder, bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



3976



3977

Gebrek : V-202109-2051  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel CD  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden onder, bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

377



3978



3979

Gebrek : V-202109-2052  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 5 van D  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



3980



3981

Gebrek : V-202109-2053  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 6 van D  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

378



3982



3983

Gebrek : V-202109-2054  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel DE  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts boven, bout 2 van E  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



3984



3985

Gebrek : V-202109-2055  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel EF  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Midden onder, bout 3  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

379



3986



3987

Gebrek : V-202109-2056  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel FG  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 1 van G  
Omvang : 120 mm  
Opmerkingen : Raamzijde



3988



3989

Gebrek : V-202109-2057  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel GH  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van G  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Raamzijde

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

380



3990



3991

Gebrek : V-202109-2058  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel GH  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts boven, bout 3 van H  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



3992



3993

Gebrek : V-202109-2059  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel GH  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links onder, bout 1  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Raamzijde



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

381



3994



3995

Gebrek : V-202109-2060  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel GH  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts onder, bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



3996



3997

Gebrek : V-202109-2061  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel HI  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van I  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

382



3998



3999

Gebrek : V-202109-2062  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel HI  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts midden, bout 10  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4000



4001

Gebrek : V-202109-2063  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel HI  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts midden, bout 9  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

383



4002



4003

Gebrek : V-202109-2064  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel HI  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts onder, bout 6  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4004



4005


Gebrek : V-202109-2065  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel IJ  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links midden, bout 9 van HI  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

384

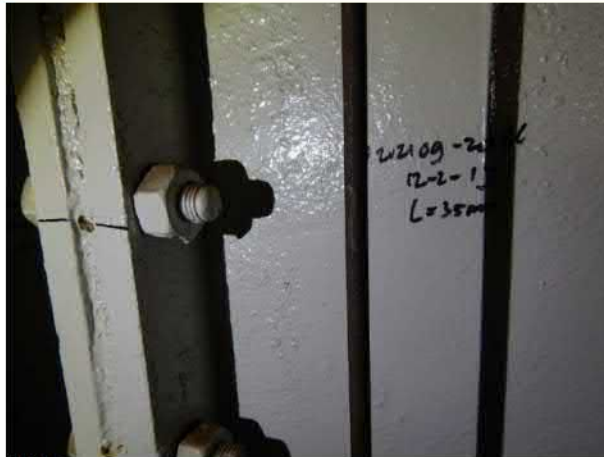

4006



4007

Gebrek : V-202109-2066  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links midden, bout 10 van HI  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4008



4009

Gebrek : V-202109-2067  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links onder, bout 1  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

385



4010



4011

Gebrek : V-202109-2068  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel IJ  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links onder, bout 2  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4012



4013

Gebrek : V-202109-2069  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel IJ  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Links midden  
 Omvang : 270 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

386



4013



4014

Gebrek : V-202109-2070  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel IJ  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts midden, bout 8  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4015



4016

Gebrek : V-202109-2071  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel IJ  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Midden boven, bout 1 van J  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

387



4017



4018

Gebrek : V-202109-2072  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 6 van I  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

388



4019



4020



4021

Gebrek : V-202109-2073  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel IJ  
Onderdeel : Voegvulling  
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)  
Locatie : Boven  
Omvang : 230 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

389



4022



4023

Gebrek : V-202109-2074  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel JK  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts midden, bout 9 van IJ  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4024



4025

Gebrek : V-202109-2075  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel JK  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden onder, bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

390



4026



4027

Gebrek : V-202109-2076  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel JK  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts boven, bout 2 van K  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4028



4029

Gebrek : V-202109-2077  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel JK  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Midden boven, bout 1 van K  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

391



4030



4032

Gebrek : V-202109-2078  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel KL  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links onder, bout 1  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4033



4034

Gebrek : V-202109-2079  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel KL  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Links boven  
Omvang : 90 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

392



4035



4036

Gebrek : V-202109-2080  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel KL  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van K  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4037



4038

Gebrek : V-202109-2081  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel KL  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts onder, bout 6  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

393



4039



4040

Gebrek : V-202109-2082  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel LM  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden onder, bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4041



4042

Gebrek : V-202109-2083  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel LM  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 1 van M  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

394



4043



4044

Gebrekk : V-202109-2084  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel LM  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Midden boven, bout 6 van L  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4045



4056

Gebrekk : V-202109-2085  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel MN  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Midden, onder  
 Omvang : 220 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

395



4047



4048

Gebrek : V-202109-2086  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel MN  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden onder, bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4049



4050

Gebrek : V-202109-2087  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel MN  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts onder, bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

396



4051



4052

Gebrek : V-202109-2088  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel NO  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links midden, bout 9 van MN  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4053



4054

Gebrek : V-202109-2089  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel NO  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Midden onder  
Omvang : 100 mm  
Opmerkingen : Raamzijde

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

397




4055



4056

Gebrek : V-202109-2090  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel NO  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Rechts onder  
Omvang : 100 mm  
Opmerkingen : Raamzijde, flens raam

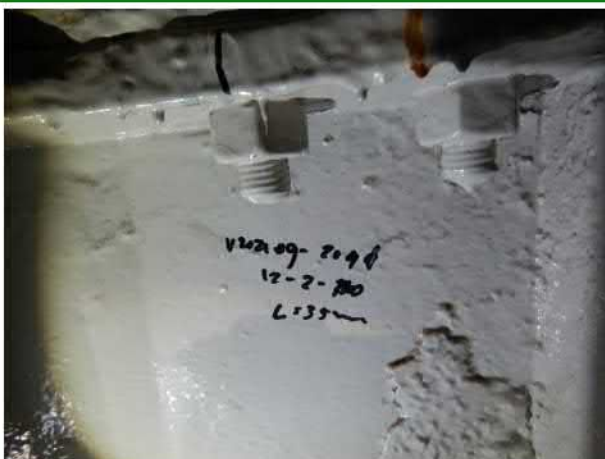

4057



4058


Gebrek : V-202109-2091  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel NO  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 1 van O  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

398

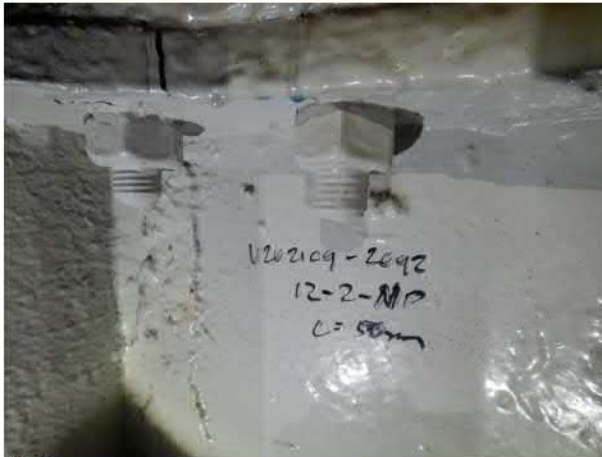

4059



4060

Gebrek : V-202109-2092  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel NP  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Links boven. Bout 3 van O  
 Omvang : 50 mm  
 Opmerkingen : Raamzijde



4061



4062

Gebrek : V-202109-2093  
 Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel NP  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Links onder, bout 1  
 Omvang : 80 mm  
 Opmerkingen : Raamzijde



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

399



4063



4064

Gebrek : V-202109-2094  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel NP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts midden, bout 7  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4179



4180

Gebrek : V-202109-2149  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel NP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Bout afgebroken  
Locatie : Rechts onder, bout 4  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

400



4065



4066

Gebrek : V-202109-2095  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van P  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4069



4070

Gebrek : V-202109-2097  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links midden, bout 7 van NP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

401



4176



4178

Gebrek : V-202109-2148  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Bout afgebroken  
Locatie : Onder midden, bout 3  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



4067



4068

Gebrek : V-202109-2096  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links midden, bout 9 van NP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

402



4071



4072

Gebrek : V-202109-2098  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder midden, bout 2  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4075



4076

Gebrek : V-202109-2099  
Paneel : Verdieping 12, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven midden bout 6 van P  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

403



3959



3960



3961



3962

Gebrek : V-202109-2046  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel A  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur in vloer  
Locatie : Midden  
Omvang : 2 st.  
Opmerkingen : Scheuren in de vloer, vloer onbetrouwbaar, gevel A + B niet geïnspecteerd

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

404



3859



3862

Gebrek : V-202109-2000  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel D  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van CD  
Omvang : 20 mm  
Opmerkingen : Geen



3863



3864

Gebrek : V-202109-2001  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel E  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Midden boven, bout 6 van DE  
Omvang : 20 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

405




3865



3866

Gebrek : V-202109-2002  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel E  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Midden boven, bout 1 van EF  
Omvang : 20 mm  
Opmerkingen : Geen

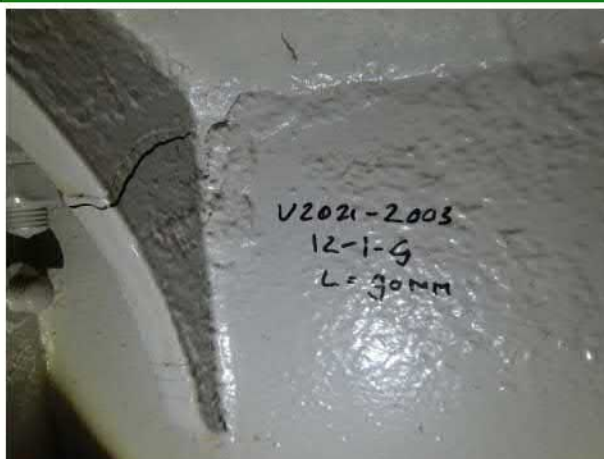

3867



3868

Gebrek : V-202109-2003  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel G  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Links boven  
Omvang : 90 mm  
Opmerkingen : Flens van het raam, bestaat uit 2 scheuren.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

406



3869



3870

Gebrek : V-202109-2004  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel G  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Rechts boven  
Omvang : 90 mm  
Opmerkingen : Flens van het raam, bestaat uit 2 scheuren.



3871



3872

Gebrek : V-202109-2005  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Midden boven, bout 5 van GH  
Omvang : 20 m2  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

407




3873



3874

Gebrek : V-202109-2006  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Midden boven, bout 1 van H1  
Omvang : 20 m2  
Opmerkingen : Geen

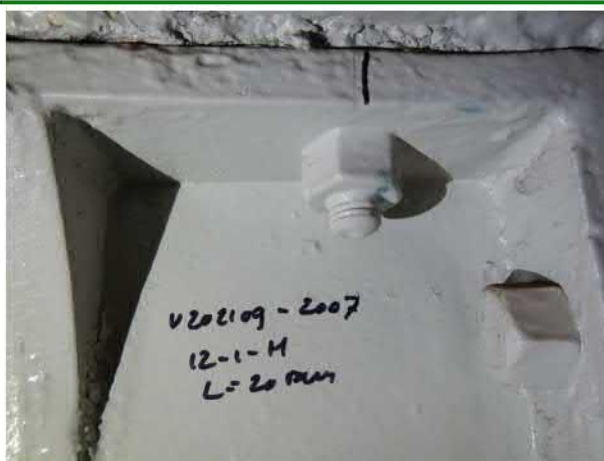

3875



3876

Gebrek : V-202109-2007  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Midden boven, bout 3 van H1  
Omvang : 20 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

408




3877



3878

Gebrek : V-202109-2008  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts onder, bout 6  
Omvang : 45 mm  
Opmerkingen : Geen

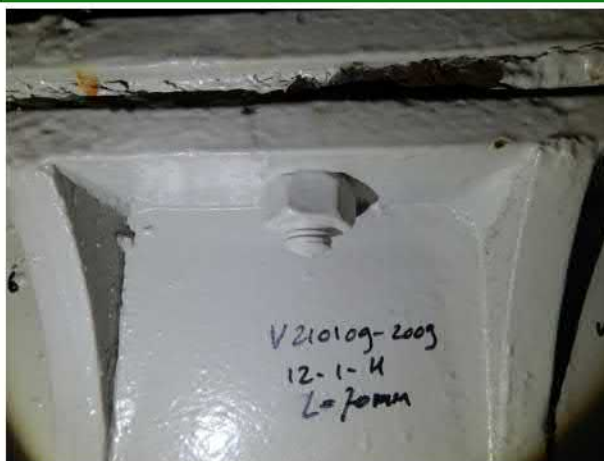

3879



3880

Gebrek : V-202109-2009  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel H  
Onderdeel : Voegvulling  
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)  
Locatie : Rechts boven  
Omvang : 70 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

409



3881



3882

Gebrek : V-202109-2010  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel I  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van HI  
Omvang : 20 m2  
Opmerkingen : Geen



3883



3884

Gebrek : V-202109-2011  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel I  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Links boven, bout 5 van HI  
Omvang : 20 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

410



3885



3886

Gebrek : V-202109-2012  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel I  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 2 van IJ  
Omvang : 20 m2  
Opmerkingen : Geen



3887



3888

Gebrek : V-202109-2013  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel I  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van IJ  
Omvang : 20 st.  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

411



3889



3890

Gebrek : V-202109-2014  
 Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel I  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Links onder, bout 7 van H  
 Omvang : 20 mm  
 Opmerkingen : Geen



3891



3892

Gebrek : V-202109-2015  
 Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel I  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links onder, bout 1  
 Omvang : 30 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

412



3893



3894

Gebrek : V-202109-2016  
 Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel I  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links onder, bout 2  
 Omvang : 30 mm  
 Opmerkingen : Geen



3895



3896

Gebrek : V-202109-2017  
 Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel I  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links midden, bout 4  
 Omvang : 30 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

413



3897



3898

Gebrek : V-202109-2018  
 Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel J  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Links boven, bout 5 van IJ  
 Omvang : 20 mm  
 Opmerkingen : Geen



3899



3900

Gebrek : V-202109-2019  
 Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel J  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Midden boven, bout 6 van IJ  
 Omvang : 20 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

414



3901



3902

Gebrek : V-202109-2020  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Midden boven, bout 1 van JK  
Omvang : 20 mm  
Opmerkingen : Geen



3903



3904

Gebrek : V-202109-2021  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Midden boven, bout 2 van JK  
Omvang : 20 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

415



3905



3906

Gebrek : V-202109-2022  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van JK  
Omvang : 20 m2  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

416



3907



3908



3909

Gebrek : V-202109-2023  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel J  
Onderdeel : Voegvulling  
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)  
Locatie : Boven  
Omvang : 450 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

417



3910



3911

Gebrek : V-202109-2024  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van JK  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



3912



3913

Gebrek : V-202109-2025  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 5 van JK  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

418



3914



3915

Gebrek : V-202109-2026  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 6 van JK  
Omvang : 35 m2  
Opmerkingen : Geen



3916



3917

Gebrek : V-202109-2027  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 1 van KL  
Omvang : 35 m2  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

419



3918



3919

Gebrek : V-202109-2028  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 2 van KL  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



3920



3921

Gebrek : V-202109-2029  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van KL  
Omvang : 35 m2  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

420



3922




3923

Gebrek : V-202109-2030  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van KL  
Omvang : 35 m2  
Opmerkingen : Geen



3924

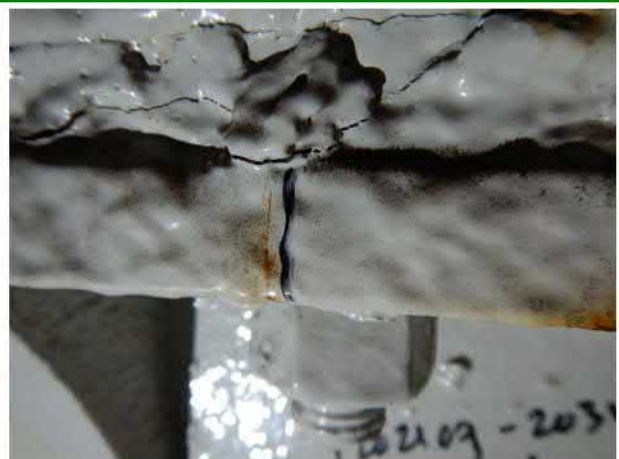

3925

Gebrek : V-202109-2031  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 6 van KL  
Omvang : 35 m2  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

421



3926



3927

Gebrek : V-202109-2032  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 1 van LM  
Omvang : 132 mm  
Opmerkingen : Geen



3928



3929

Gebrek : V-202109-2033  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van LM  
Omvang : 35 m2  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

422



3930



3931



3932

Gebrek : V-202109-2034  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel M  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 4 van LM  
Omvang : 70 st.  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

423



3933



3934

Gebrek : V-202109-2035  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel M  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links boven, bout 5 van LM  
Omvang : 35 m2  
Opmerkingen : Geen



3935



3936

Gebrek : V-202109-2036  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel M  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 1 van MN  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

424



3937



3938

Gebrek : V-202109-2037  
 Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel M  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts boven, bout 3 van MN  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



3939



3940

Gebrek : V-202109-2038  
 Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel N  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Links boven, bout 4 van MN  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

425



3941



3942

Gebrek : V-202109-2039  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 1 van NO  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



3943



3944


Gebrek : V-202109-2040  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van NO  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

426

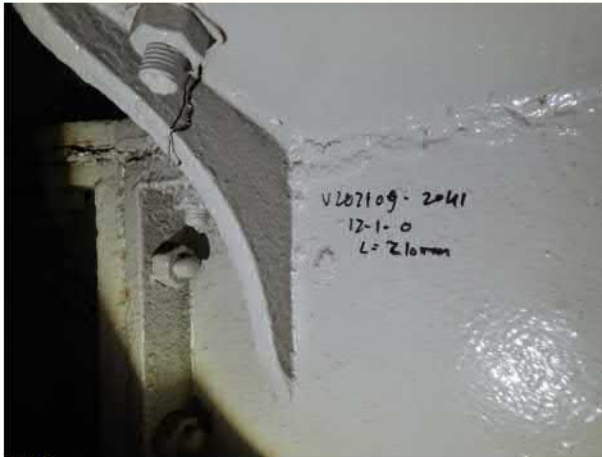

3945



3946



3947

Gebrek : V-202109-2041  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel O  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Linksboven  
Omvang : 210 mm  
Opmerkingen : Flens van het raam, bestaat uit 2 scheuren.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

427



3948



3949

Gebrek : V-202109-2042  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel O  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 1 van OP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



3950



3951

Gebrek : V-202109-2043  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel P  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Midden boven, bout 4 van OP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

428



3964



3967

Gebrek : V-202109-2044  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel P  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts boven, bout 3 van PA  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



3956



3958

Gebrek : V-202109-2045  
Paneel : Verdieping 12, ring 1, paneel P  
Onderdeel : Voegvulling  
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)  
Locatie : Boven  
Omvang : 90 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

429



4245



4246

Gebrek : V-202109-2182  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel B  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 3 naar Bout 5  
Omvang : 400 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


430



4247



4248

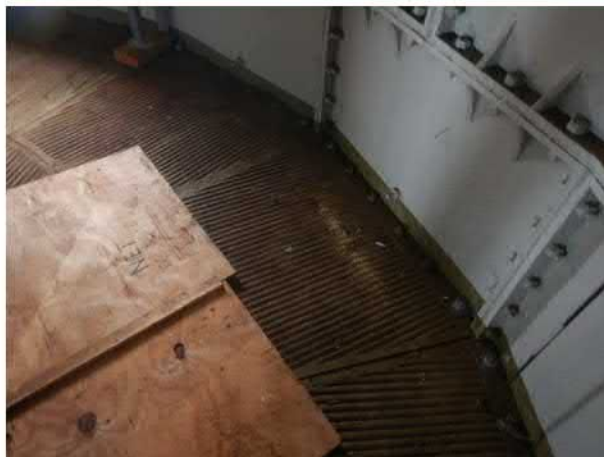

4249



4250

Gebrek : V-202109-2183  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel B  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 4 naar Bout 6  
Omvang : 340 mm  
Opmerkingen : Vloer A niet te inspecteren, Vloer Q ligt eruit

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

431




4243



4244

Gebrek : V-202109-2181  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel B  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenwand, Bout 1  
Omvang : 160 mm  
Opmerkingen : Geen

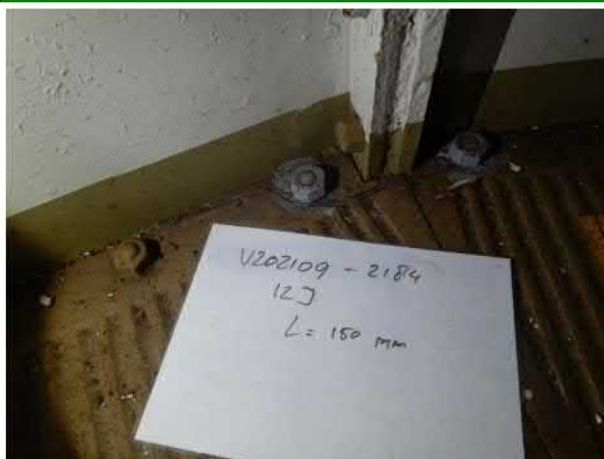

4251



4252

Gebrek : V-202109-2184  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel J  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 6  
Omvang : 150 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

432




4255




4256

Gebrek : V-202109-2186  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel K  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenwand  
Omvang : 160 mm  
Opmerkingen : Geen

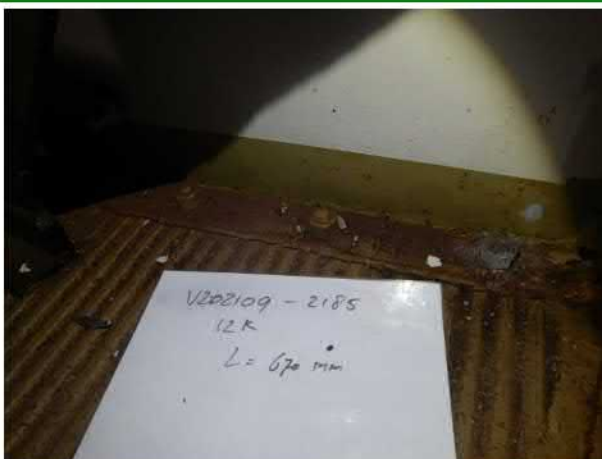

4253

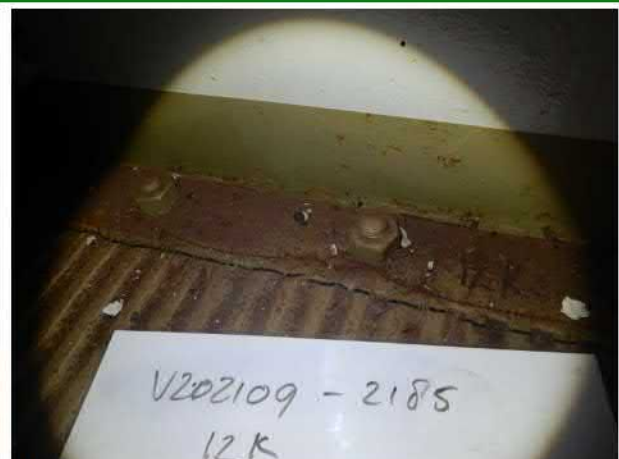

4254

Gebrek : V-202109-2185  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel K  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 3 naar Bout 6  
Omvang : 670 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

433



4259



4260

Gebrek : V-202109-2188  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel L  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 6  
Omvang : 160 mm  
Opmerkingen : Geen



4257



4258

Gebrek : V-202109-2187  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel L  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur in vloer  
Locatie : Bout 1 naar bout 4  
Omvang : 650 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

434



4263



4264

Gebrek : V-202109-2190  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel M  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenflens  
Omvang : 120 mm  
Opmerkingen : Geen



4265



4266

Gebrek : V-202109-2191  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel M  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 6  
Omvang : 150 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

435



4261



4262

Gebrek : V-202109-2189  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel M  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 1  
Omvang : 130 mm  
Opmerkingen : Geen



4267



4268

Gebrek : V-202109-2192  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel N  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 6  
Omvang : 130 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

436



4269



4270

Gebrek : V-202109-2193  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel O  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenwand  
Omvang : 240 mm  
Opmerkingen : Geen



4271



4272

Gebrek : V-202109-2194  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel P  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur in vloer  
Locatie : Gehele plaat  
Omvang : 1140 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

437




4273



4274

Gebrek : V-202109-2195  
 Paneel : Verdieping 12, ring , paneel R  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Binnenkern  
 Omvang : 820 mm  
 Opmerkingen : Geen

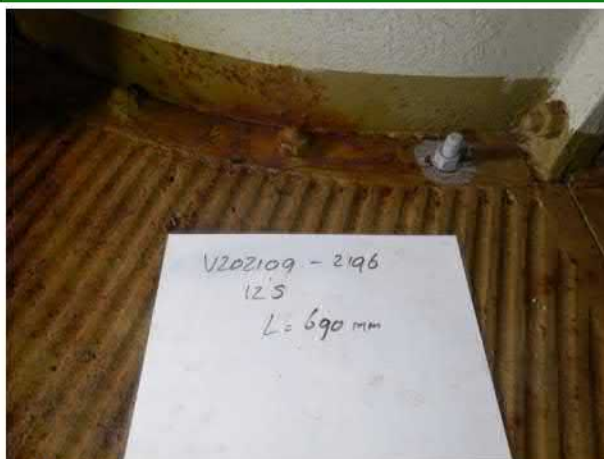

4275



4276

Gebrek : V-202109-2196  
 Paneel : Verdieping 12, ring , paneel S  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Bout 1 naar einde flens  
 Omvang : 690 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

438




4277



4278

Gebrek : V-202109-2197  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel S  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Flens naar bout 1  
Omvang : 220 mm  
Opmerkingen : Geen

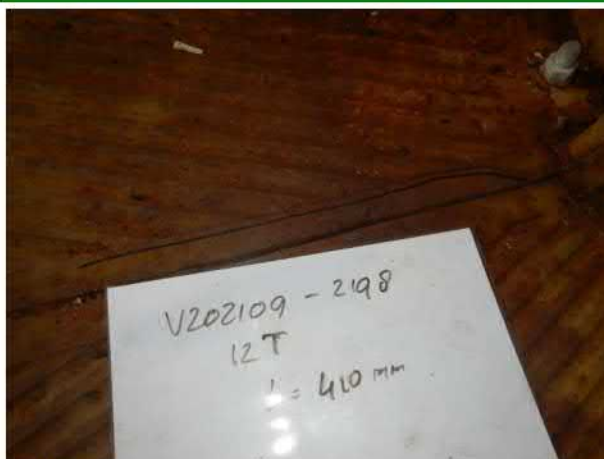

4279




4280

Gebrek : V-202109-2198  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel T  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur in vloer & Scheur alleen in de flens  
Locatie : Rechterzijde flens - vloer  
Omvang : 410 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

439

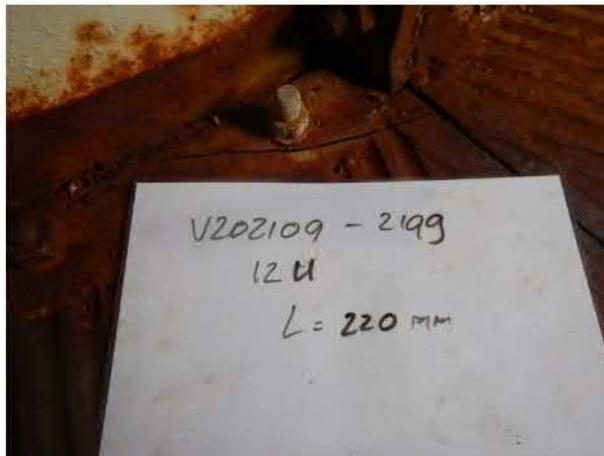


4281



4282

Gebrek : V-202109-2199  
 Paneel : Verdieping 12, ring , paneel U  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Binnenkern  
 Omvang : 220 mm  
 Opmerkingen : Geen

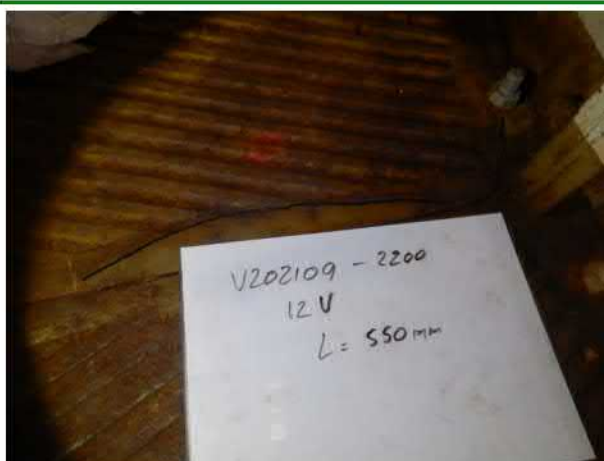

4283



4284


Gebrek : V-202109-2200  
 Paneel : Verdieping 12, ring , paneel V  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 4 naar rechterzijde flens  
 Omvang : 550 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

440

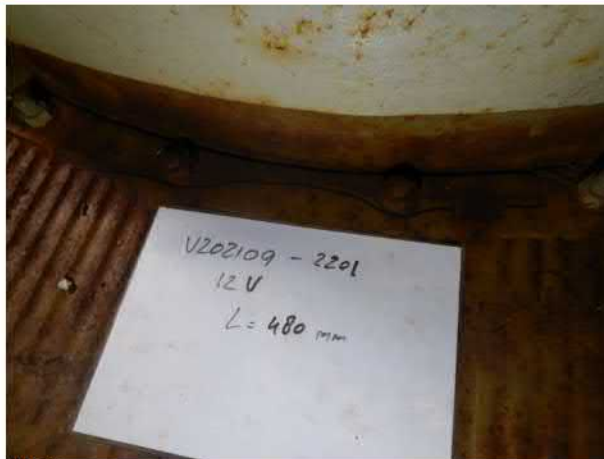


4285



4286

Gebrek : V-202109-2201  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel V  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 1 naar halverwege bout 4  
Omvang : 480 mm  
Opmerkingen : Geen

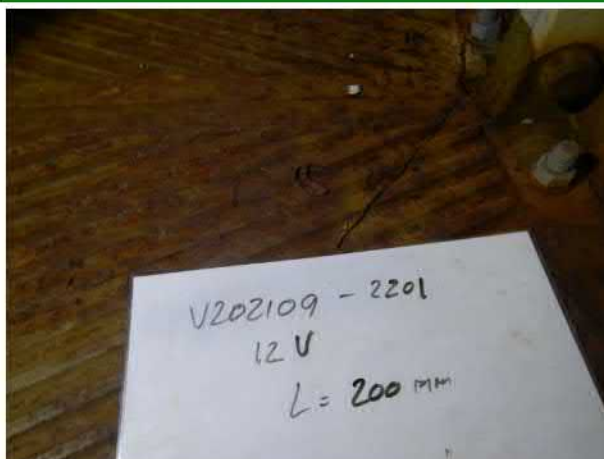

4287



4288


Gebrek : V-202109-2202  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel V  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur in vloer  
Locatie : Binnenkern  
Omvang : 200 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

441

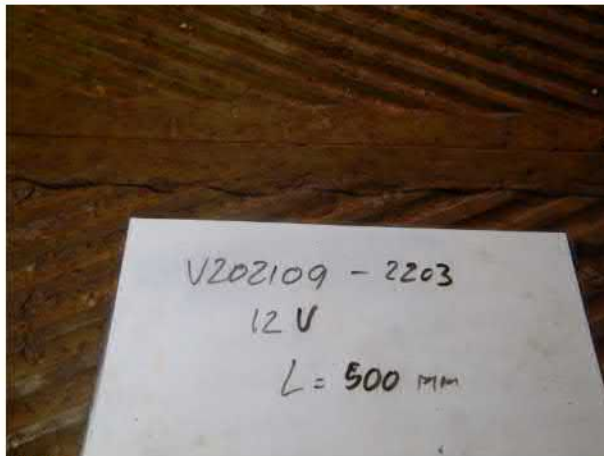

4289



4290

Gebrek : V-202109-2203  
 Paneel : Verdieping 12, ring , paneel V  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur in vloer  
 Locatie : Evenwijdig flens miden vloer  
 Omvang : 500 mm  
 Opmerkingen : Geen



4291



4292

Gebrek : V-202109-2204  
 Paneel : Verdieping 12, ring , paneel W  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Binnenkern  
 Omvang : 200 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

442



4294



4295

Gebrek : V-202109-2205  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel W  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 50 mm  
Opmerkingen :



4296



4297

Gebrek : V-202109-2206  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel W  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 1 naar bout 4  
Omvang : 670 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

443



4298



4299



4300



4301

Gebrek : V-202109-2207  
Paneel : Verdieping 12, ring , paneel X  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Binnenkern  
Omvang : 730 mm  
Opmerkingen : Vloer Q ligt eruit



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen


Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

444

## 8 VERDIEPING 11



8642

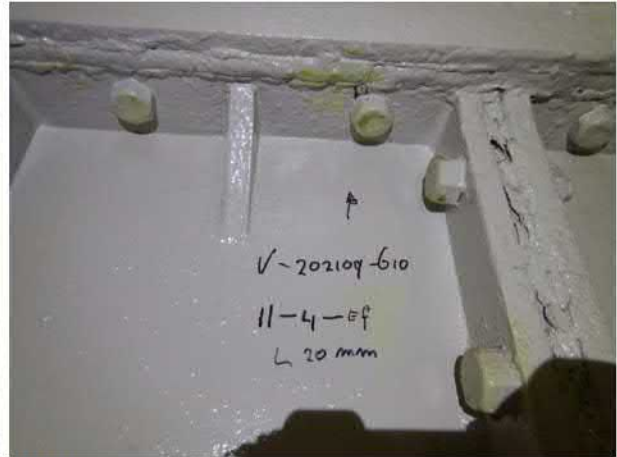

8643



8644

Gebrek : V-202109-610  
Paneel : Verdieping 11, ring 4, paneel EF  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 20 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

445



8645




8646

Gebrek : V-202109-611  
 Paneel : Verdieping 11, ring 4, paneel FG  
 Onderdeel : Voegvulling  
 Gebrek(en) : Vocht en lekkagesporen  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 880 mm  
 Opmerkingen : Doorlopend in GH



8647

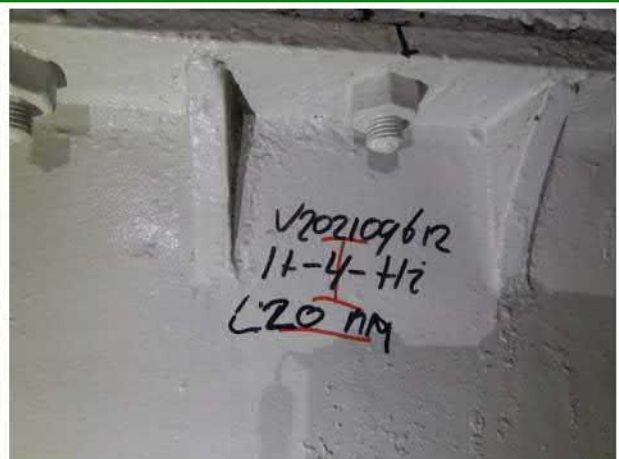

8648

Gebrek : V-202109-612  
 Paneel : Verdieping 11, ring 4, paneel HI  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 20 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

446



8649



8650



8651

Gebrek : V-202109-613  
Paneel : Verdieping 11, ring 4, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : boven  
Omvang : 260 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

447



8652



8653

Gebrek : V-202109-614  
 Paneel : Verdieping 11, ring 4, paneel JK  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Onder  
 Omvang : 20 mm  
 Opmerkingen : Geen



8654



8655

Gebrek : V-202109-615  
 Paneel : Verdieping 11, ring 4, paneel JK  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : onder  
 Omvang : 20 mm  
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

448



8656

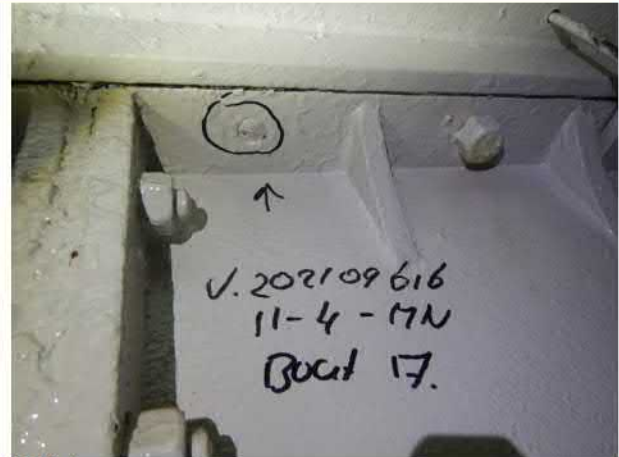

8657

Gebrek : V-202109-616  
Paneel : Verdieping 11, ring 4, paneel MN  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 17  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

449



8658

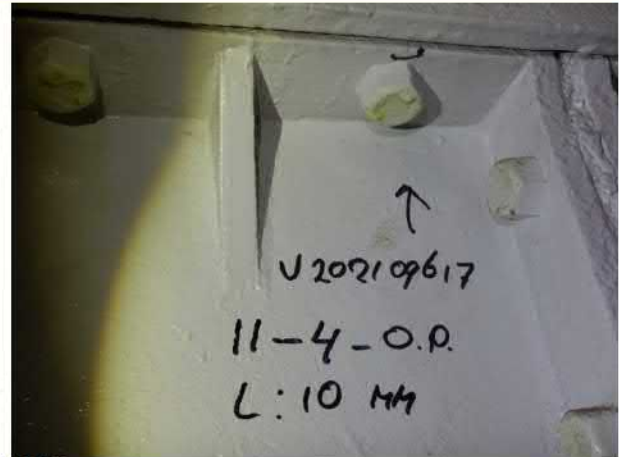

8659



8660

Gebrek : V-202109-617  
Paneel : Verdieping 11, ring 4, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 10 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

450



8624




8625

Gebrek : V-202109-602  
Paneel : Verdieping 11, ring 3, paneel A  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 40 mm  
Opmerkingen : Geen



8626

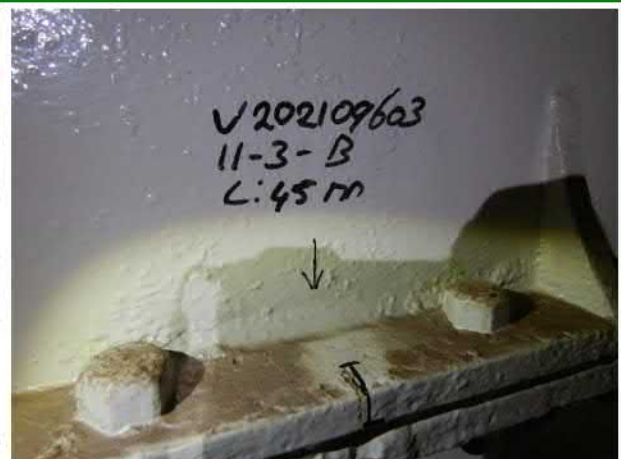

8627

Gebrek : V-202109-603  
Paneel : Verdieping 11, ring 3, paneel B  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 45 mm  
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

451



8628

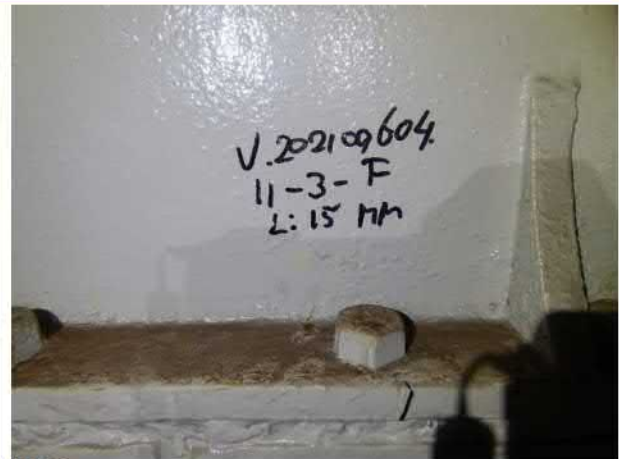

8629

Gebrek : V-202109-604  
Paneel : Verdieping 11, ring 3, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 15 mm  
Opmerkingen : Geen



8630



8631

Gebrek : V-202109-605  
Paneel : Verdieping 11, ring 3, paneel G  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

452



8632




8633

Gebrek : V-202109-606  
 Paneel : Verdieping 11, ring 3, paneel G  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Onder  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



8634

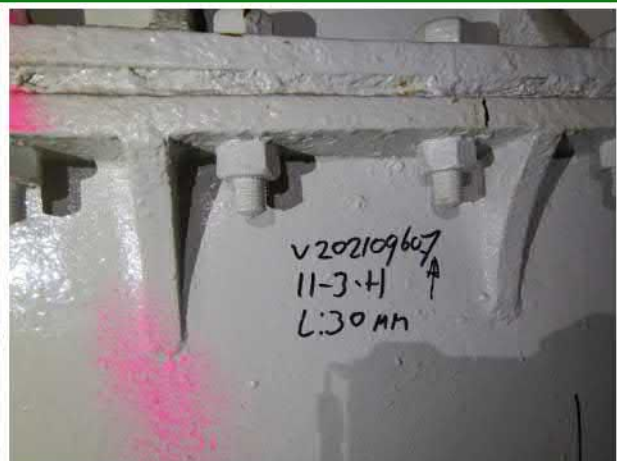

8635

Gebrek : V-202109-607  
 Paneel : Verdieping 11, ring 3, paneel H  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 30 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

453



8636



8637



8638

Gebrek : V-202109-608  
Paneel : Verdieping 11, ring 3, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 45 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

454



8639



8640



8641

Gebrek : V-202109-609  
Paneel : Verdieping 11, ring 3, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 8 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

455



8594




8595

Gebrek : V-202109-590  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel BC  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 65 mm  
Opmerkingen : Geen



8596

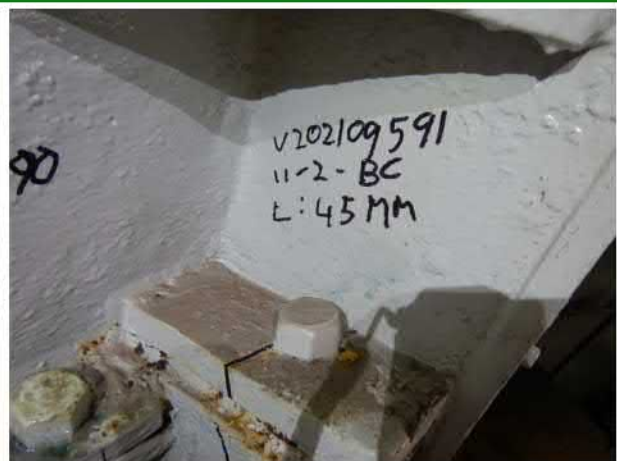

8597

Gebrek : V-202109-591  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel BC  
Onderdeel : Raam  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links  
Omvang : 45 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

456



8598



8599

Gebrek : V-202109-592  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel CD  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 40 mm  
Opmerkingen : Geen



8600



8601

Gebrek : V-202109-593  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 40 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

457



8602



8603

Gebrek : V-202109-594  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel EF  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8605



8606

Gebrek : V-202109-595  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel FG  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

458



8607



8608

Gebrek : V-202109-596  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel GH  
Onderdeel : Voegvulling  
Gebrek(en) : Vocht en lekkagesporen  
Locatie : Boven  
Omvang : 420 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


459



8609



8610

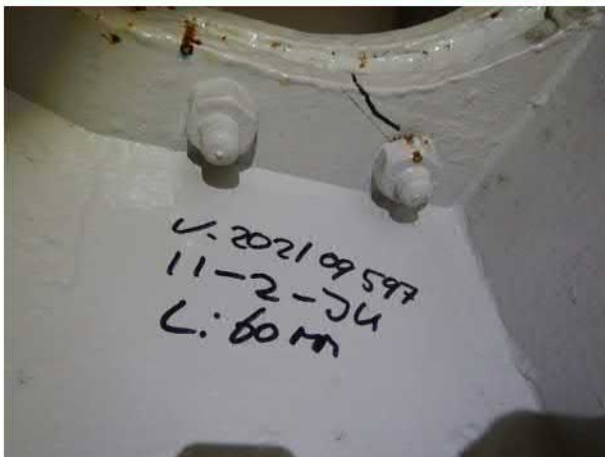

8611

Gebrek : V-202109-597  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel JK  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 60 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

460



8612



8613

Gebrek : V-202109-598  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel NO  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts  
Omvang : 40 mm  
Opmerkingen : Geen



8614




8615

Gebrek : V-202109-599  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

461

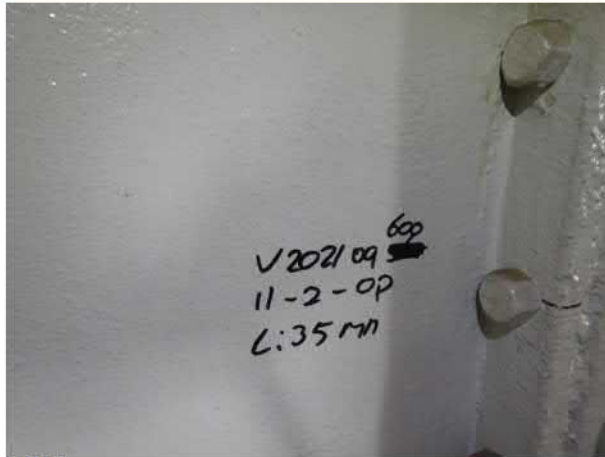


8621

Gebrek : V-202109-600  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8622

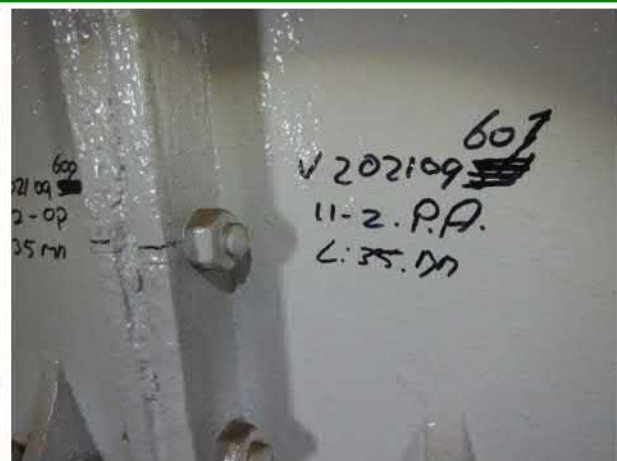

8623

Gebrek : V-202109-601  
Paneel : Verdieping 11, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

462



8565



8566

Gebrek	: V-202109-578
Paneel	: Verdieping 11, ring 1, paneel C
Onderdeel	: Gevelement
Gebrek(en)	: Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie	: Boven
Omvang	: 35 mm
Opmerkingen	: Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

463



8567

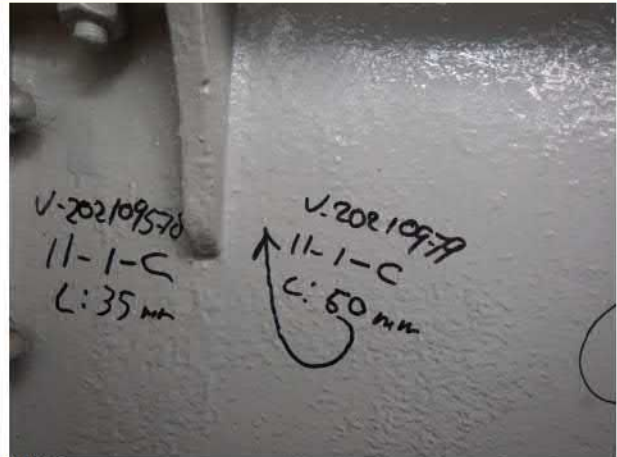

8568



8569

Gebrek : V-202109-579  
Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel C  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onderzijde raam links  
Omvang : 50 mm  
Opmerkingen : Steun onderzijde raam


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


464



8570

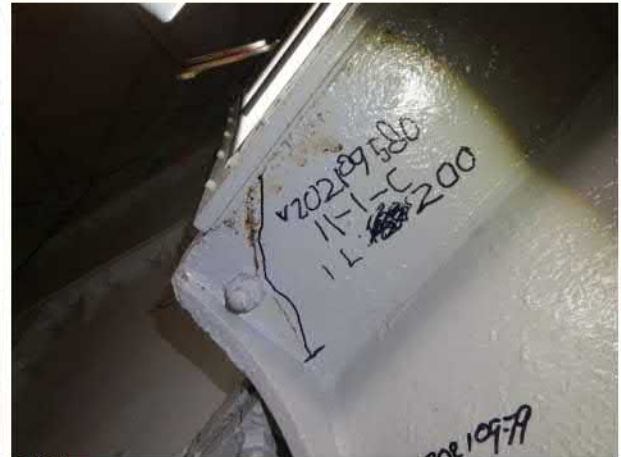

8571

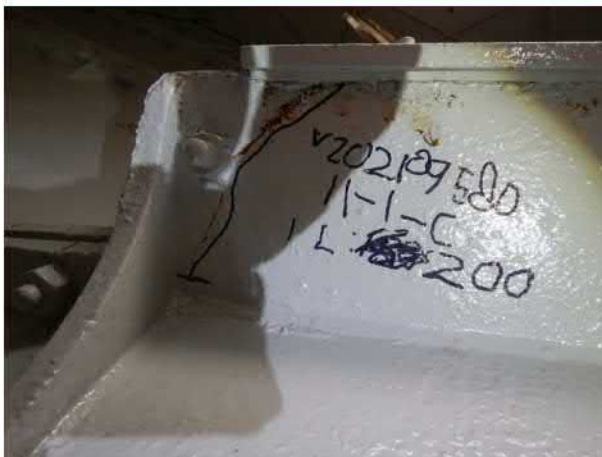

8572

Gebrek : V-202109-580  
Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel C  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onderzijde raam links  
Omvang : 200 mm  
Opmerkingen : Onderzijde raam



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

465



8573



8575

Gebrek : V-202109-581  
Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel C  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Onderzijde raam rechts  
Omvang : 130 mm  
Opmerkingen : Steun onderzijde raam



8576



8577

Gebrek : V-202109-582  
Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel D  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

466



8578



8579

Gebrek : V-202109-583  
 Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel D  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Onder  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



8580



8581

Gebrek : V-202109-584  
 Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel F  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

467



8582



8583

Gebrek : V-202109-585  
 Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel F  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



8584



8585

Gebrek : V-202109-586  
 Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel G  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 20 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

468



8586




8587

Gebrek : V-202109-587  
 Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel H  
 Onderdeel : Voegvulling  
 Gebrek(en) : Vocht en lekkagesporen  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 350 mm  
 Opmerkingen : Geen



8588

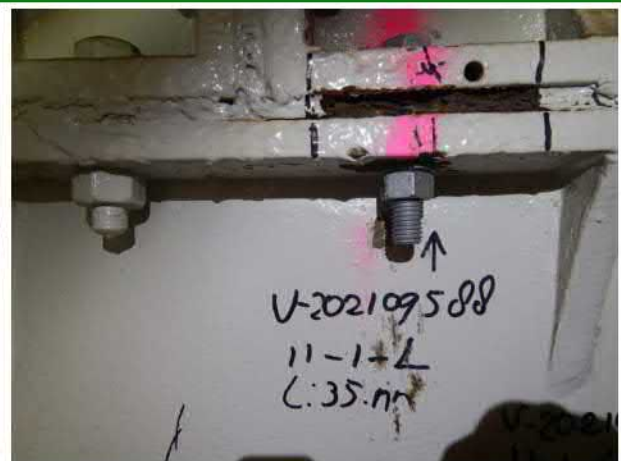

8589

Gebrek : V-202109-588  
 Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel L  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


469



8590



8591

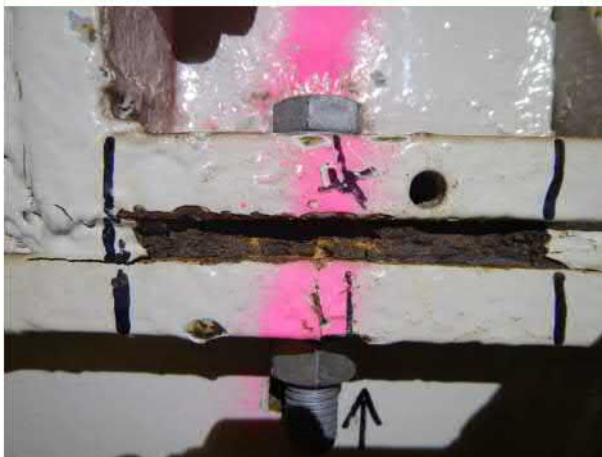

8592



8593

Gebrek : V-202109-589  
Paneel : Verdieping 11, ring 1, paneel L  
Onderdeel : Voegvulling  
Gebrek(en) : Vocht en lekkagesporen  
Locatie : Boven  
Omvang : 110 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

470



8661




8662

Gebrek : V-202109-618  
 Paneel : Verdieping 11, ring , paneel A  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 970 mm  
 Opmerkingen : Geen



8671

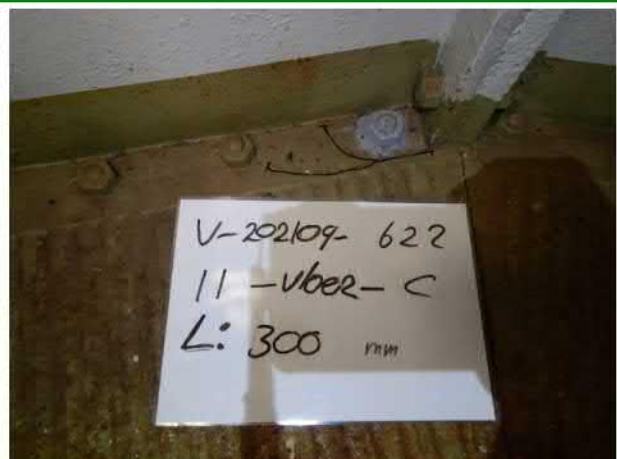

8672

Gebrek : V-202109-622  
 Paneel : Verdieping 11, ring , paneel C  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 300 mm  
 Opmerkingen : Geen




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

471



8673

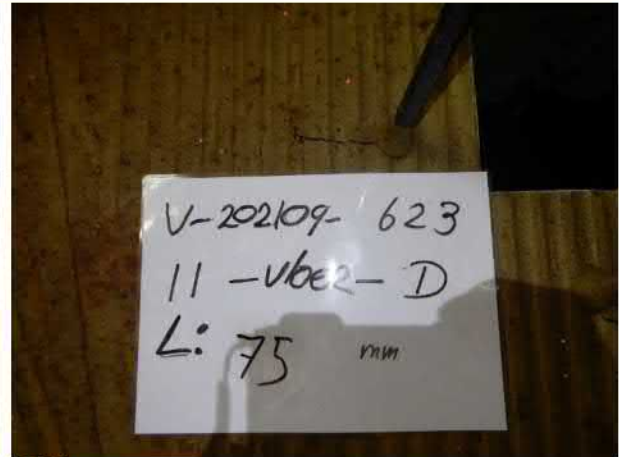


8674

Gebrek : V-202109-623  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 75 mm  
Opmerkingen : Naast trapgat



8675

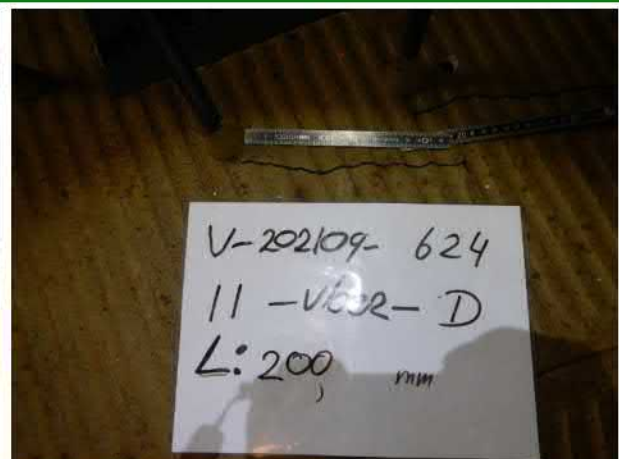

8676

Gebrek : V-202109-624  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 200 mm  
Opmerkingen : Naast trapgat

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

472



8677



8678

Gebrek : V-202109-625  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 240 mm  
Opmerkingen : Naast trappgat



8679



8680

Gebrek : V-202109-626  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 105 mm  
Opmerkingen : Naast trappgat



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

473



8681




8682

Gebrek : V-202109-627  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel E  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 180 mm  
Opmerkingen : Naast traggat



8683

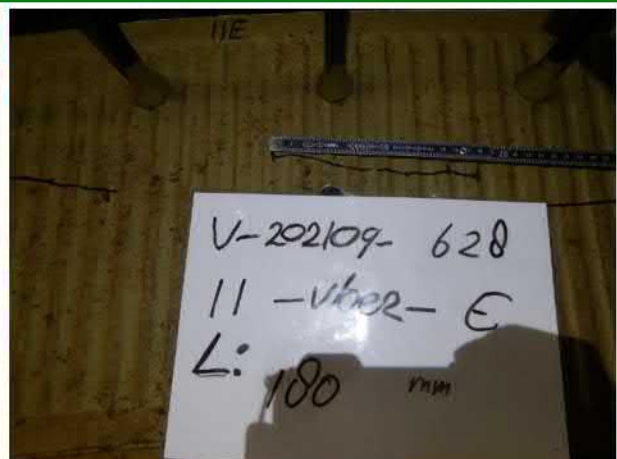

8684

Gebrek : V-202109-628  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel E  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 180 mm  
Opmerkingen : Naast traggat



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

474



8685




8686

Gebrek : V-202109-629  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel E  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 310 mm  
Opmerkingen : Naast trapgat



8689

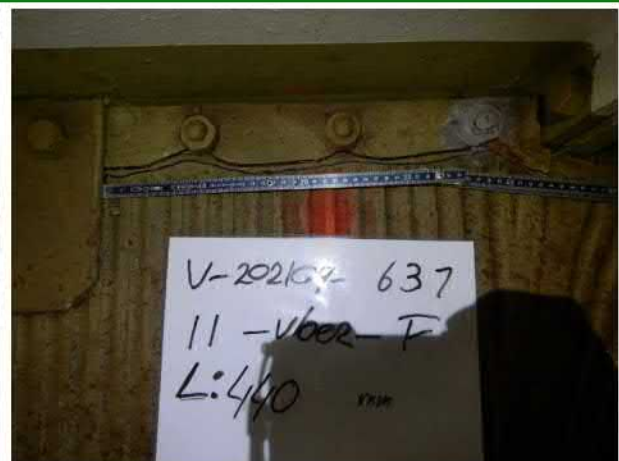

8690

Gebrek : V-202109-631  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel F  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 440 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

475



8691

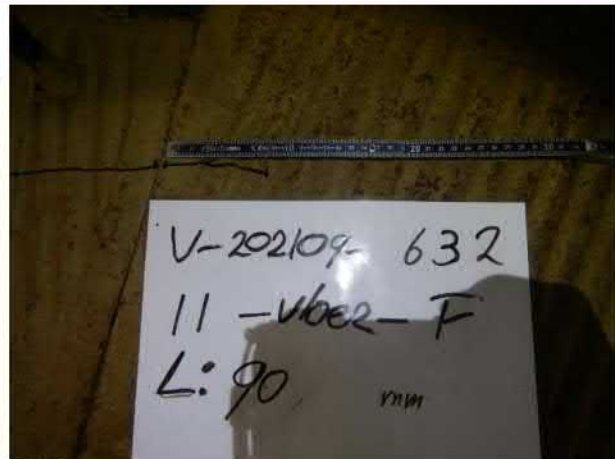


8692

Gebrek : V-202109-632  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel F  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 90 mm  
Opmerkingen : Geen



8697

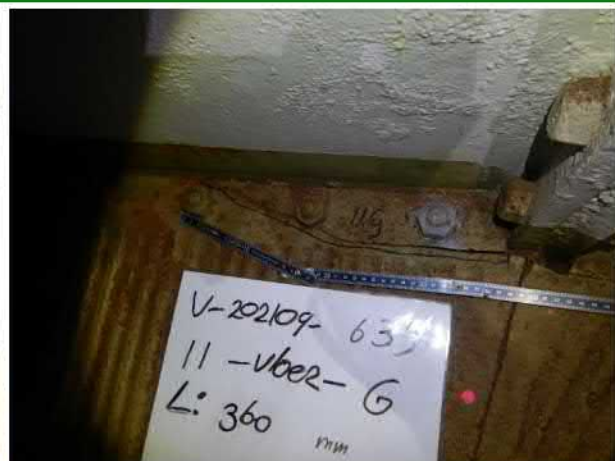

8698

Gebrek : V-202109-635  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel G  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 360 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

476



8699

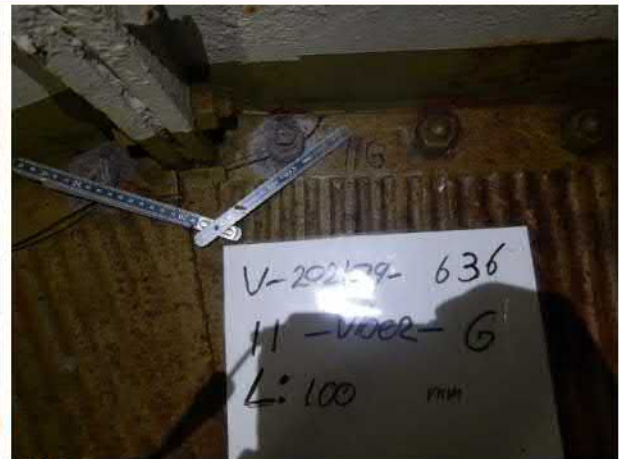

8700

Gebrek : V-202109-636  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel G  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 100 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



8701



8702

Gebrek : V-202109-637  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel H  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 140 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

477



8703

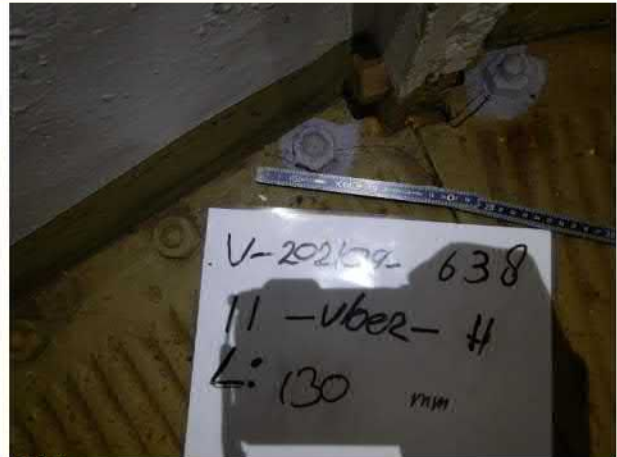


8704

Gebrek : V-202109-638  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel H  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 130 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



8705

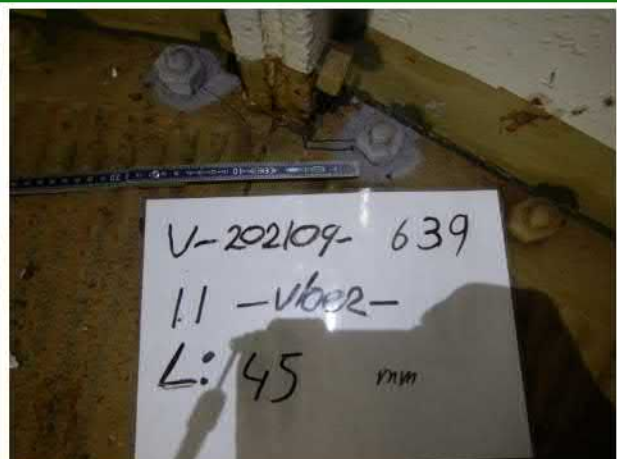

8706

Gebrek : V-202109-639  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel I  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 45 mm  
Opmerkingen : Geen paneelnr op foto


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

478



8707

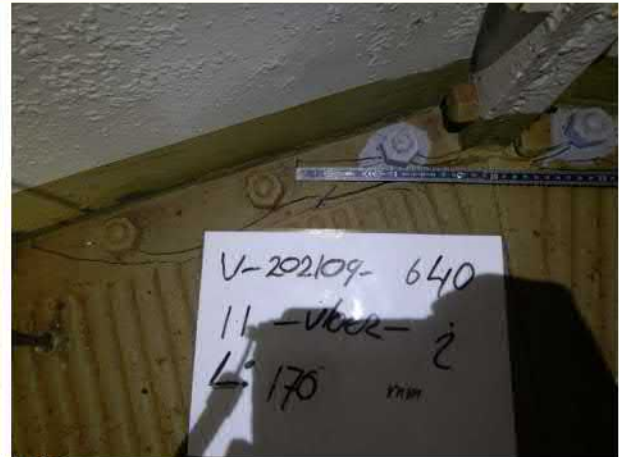

8708

Gebrek : V-202109-640  
 Paneel : Verdieping 11, ring , paneel I  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 170 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten



8709



8710

Gebrek : V-202109-641  
 Paneel : Verdieping 11, ring , paneel I  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 490 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

479



8713




8714

Gebrek : V-202109-643  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel J  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 440 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



8715

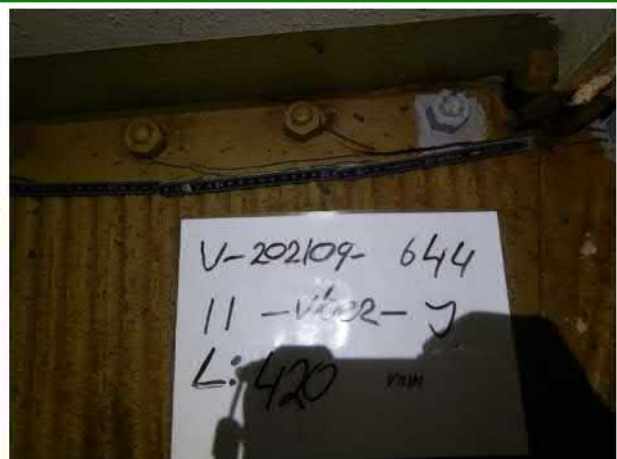

8716

Gebrek : V-202109-644  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel J  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 420 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

480



8717




8718

Gebrek : V-202109-645  
 Paneel : Verdieping 11, ring , paneel K  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 120 mm  
 Opmerkingen : Geen



8721

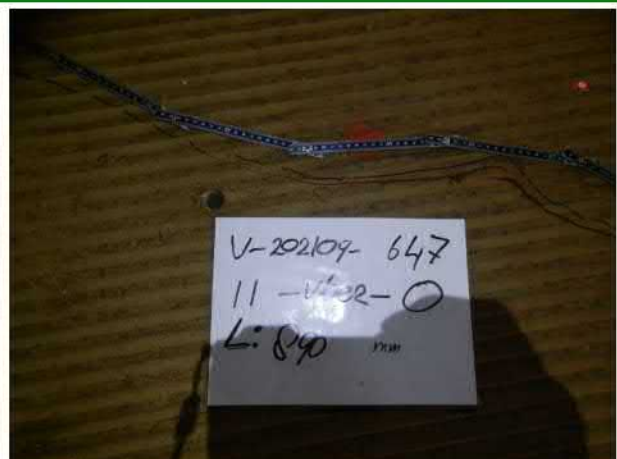

8722

Gebrek : V-202109-647  
 Paneel : Verdieping 11, ring , paneel O  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 890 mm  
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

481



8723

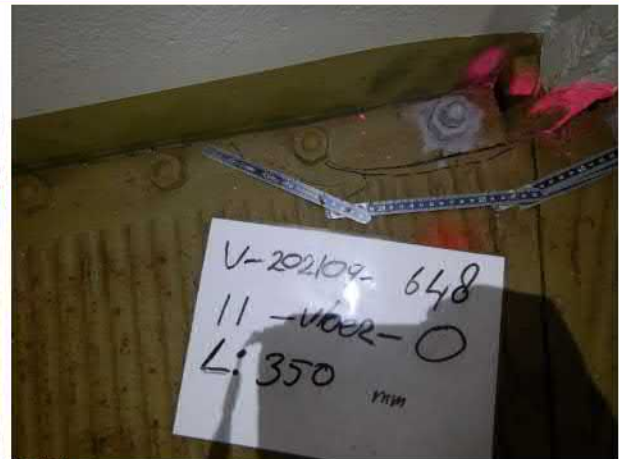

8724

Gebrek : V-202109-648  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel O  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 350 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



8663



8664

Gebrek : V-202109-619  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel Q  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 850 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

482



8666



8667

Gebrek : V-202109-620  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel R  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 1000 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


483



8668

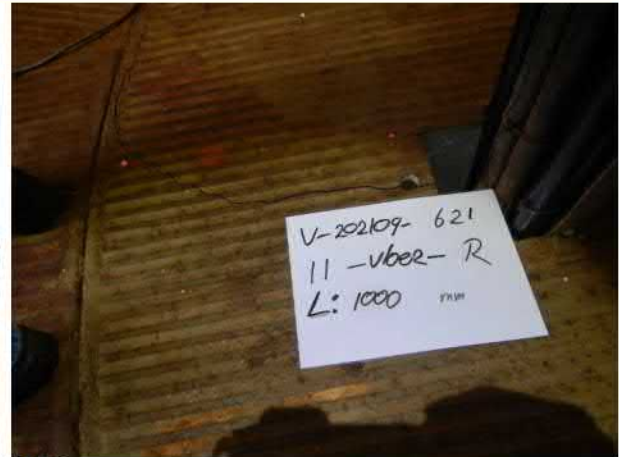

8669

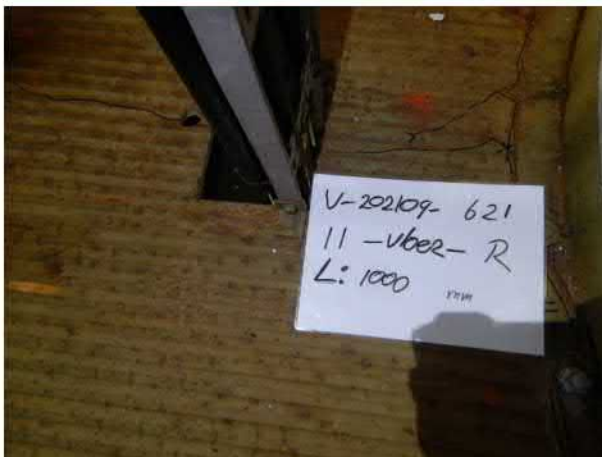

8670

Gebrek : V-202109-621  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel R  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Kern  
Omvang : 1000 mm  
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

484



8687

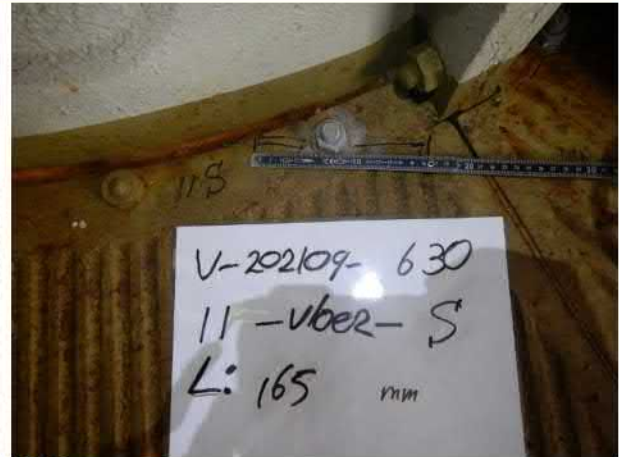

8688

Gebrek : V-202109-630  
 Paneel : Verdieping 11, ring , paneel S  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Kern  
 Omvang : 165 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten



8693



8694

Gebrek : V-202109-633  
 Paneel : Verdieping 11, ring , paneel T  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Kern  
 Omvang : 280 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

485



8695



8696

Gebrek : V-202109-634  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel T  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Kern  
Omvang : 290 mm  
Opmerkingen : Geen



8711



8712

Gebrek : V-202109-642  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel U  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Kern  
Omvang : 620 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

486



8719




8720

Gebrek : V-202109-646  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel W  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Kern  
Omvang : 1100 mm  
Opmerkingen : Geen



8725

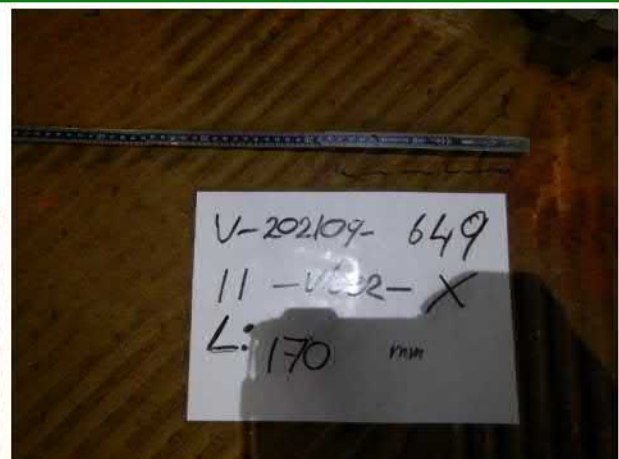

8726

Gebrek : V-202109-649  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel X  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Kern  
Omvang : 170 mm  
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

487



8727

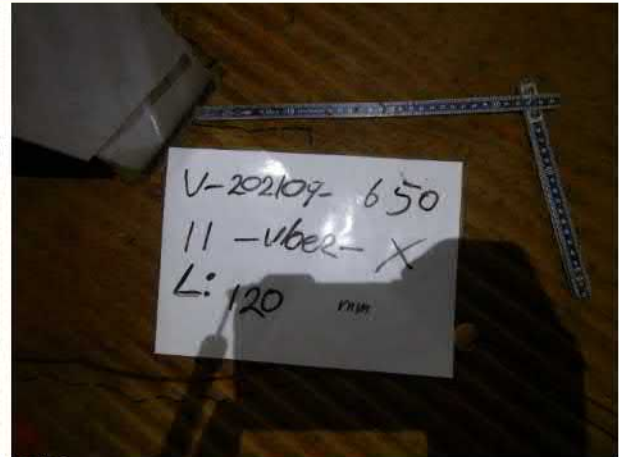


8728

Gebrek : V-202109-650  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel X  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Kern  
Omvang : 120 mm  
Opmerkingen : Geen



8729

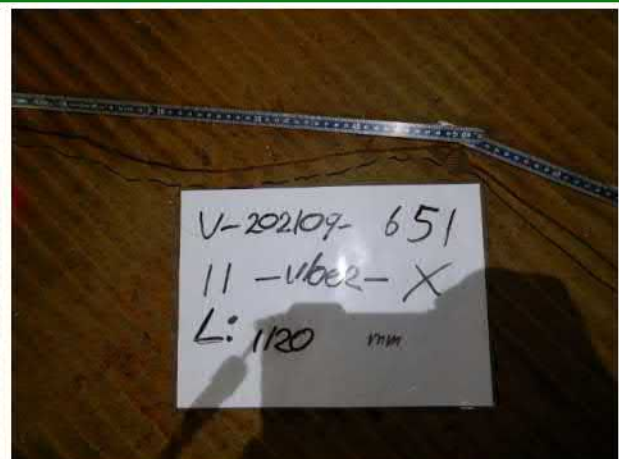

8730

Gebrek : V-202109-651  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel X  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
Locatie : Kern  
Omvang : 1120 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

488



8731



8732

Gebrek : V-202109-652  
Paneel : Verdieping 11, ring , paneel X  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Kern  
Omvang : 150 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

489

## 9 VERDIEPING 10




4463



4464

Gebrek : V-202109-2288  
Paneel : Verdieping 10, ring 4, paneel BC  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

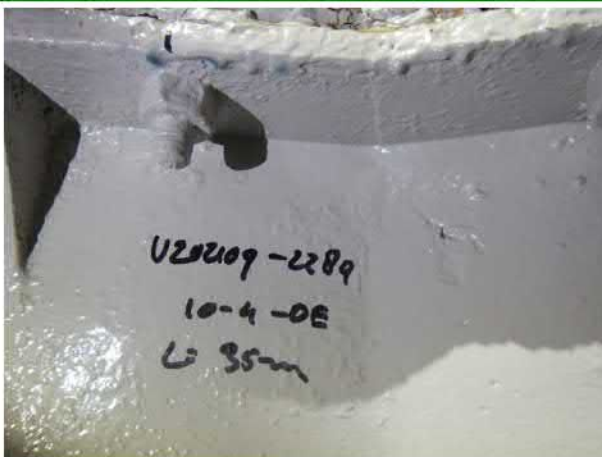

4465



4466

Gebrek : V-202109-2289  
Paneel : Verdieping 10, ring 4, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8 van (11)D  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

490



4467



4468

Gebrek : V-202109-2290  
Paneel : Verdieping 10, ring 4, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 12 van CD  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4469



4470

Gebrek : V-202109-2291  
Paneel : Verdieping 10, ring 4, paneel GH  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

491



4475



4476

Gebrek : V-202109-2294  
Paneel : Verdieping 10, ring 4, paneel JK  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 12  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4477



4478

Gebrek : V-202109-2295  
Paneel : Verdieping 10, ring 4, paneel KL  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 12  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

492



4479



4480

Gebrek : V-202109-2296  
Paneel : Verdieping 10, ring 4, paneel LM  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 12 van KL  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4481



4482

Gebrek : V-202109-2297  
Paneel : Verdieping 10, ring 4, paneel MN  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 10  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

493



4483



4484

Gebrek : V-202109-2298  
Paneel : Verdieping 10, ring 4, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



4431



4432

Gebrek : V-202109-2272  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel A  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

494




4433



4434

Gebrek : V-202109-2273  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel B  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Boven midden  
Omvang : 55 mm  
Opmerkingen : Geen

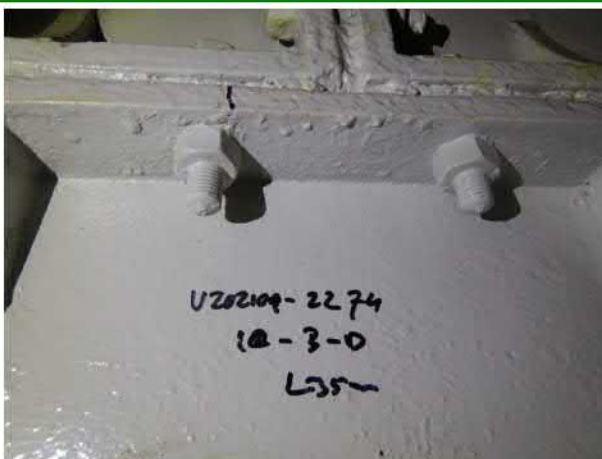

4435



4436

Gebrek : V-202109-2274  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel D  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8 van CD  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

495



4437



4438

Gebrek : V-202109-2275  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel E  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5 van DE  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4439



4440

Gebrek : V-202109-2276  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4 van HI  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

496



4471



4472

Gebrek : V-202109-2292  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5 van GH  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4473




4474

Gebrek : V-202109-2293  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 6 van GH  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

497

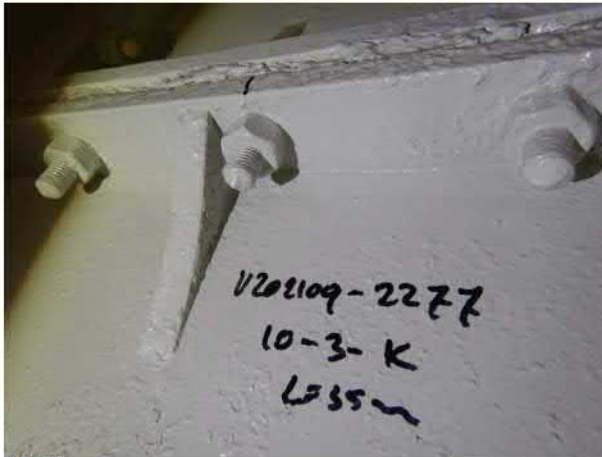

4441



4442

Gebrek : V-202109-2277  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 2 van KL  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4443



4444

Gebrek : V-202109-2278  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

498




4445



4446

Gebrek : V-202109-2279  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

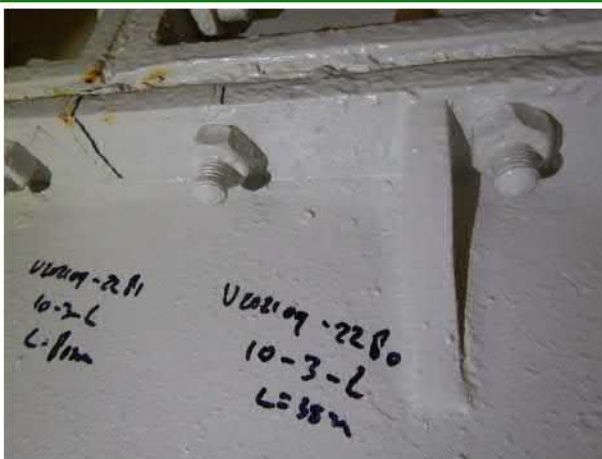

4447



4448

Gebrek : V-202109-2280  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van LM  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

499



4449



4450

Gebrek : V-202109-2281  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Boven midden  
Omvang : 80 mm  
Opmerkingen : Geen



4451



4452

Gebrek : V-202109-2282  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 6 van KL  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

500



4453



4454

Gebrek : V-202109-2283  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel M  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van MN  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4455



4456

Gebrek : V-202109-2284  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van NO  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

501



4457



4458

Gebrek : V-202109-2285  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel O  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 40 mm  
Opmerkingen : Raamzijde



4459



4460

Gebrek : V-202109-2286  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel O  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van OP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Raamzijde

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

502



4461



4462

Gebrek : V-202109-2287  
Paneel : Verdieping 10, ring 3, paneel O  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 6 van NO  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Raamzijde



4363



4364

Gebrek : V-202109-2238  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel AB  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 9 van PA  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

503



4365



4366

Gebrek : V-202109-2239  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel AB  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4367



4368


Gebrek : V-202109-2240  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel AB  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

504

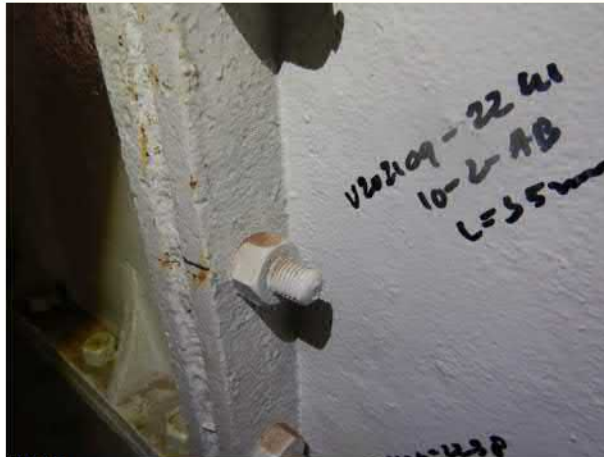

4369



4370

Gebrek : V-202109-2241  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel AB  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 10 van PA  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4371



4372

Gebrek : V-202109-2242  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel BC  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 3  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

505



4373



4374

Gebrek : V-202109-2243  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel BC  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 11 van AB  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4375



4376

Gebrek : V-202109-2244  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel CD  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 9 van C  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

506



4377

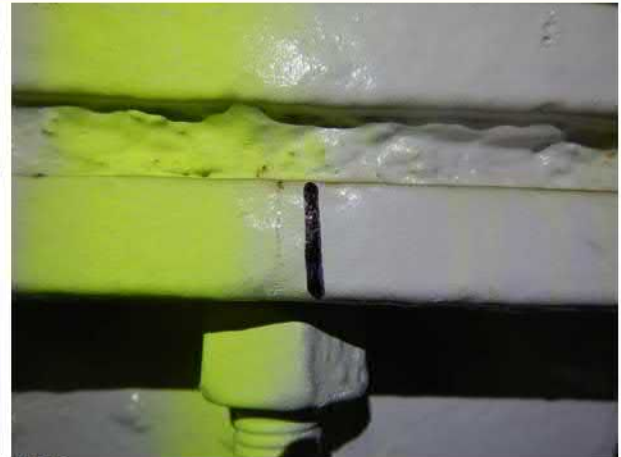

4378

Gebrek : V-202109-2245  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel CD  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van D  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4379



4380

Gebrek : V-202109-2246  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel CD  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 10  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

507



4381



4382

Gebrek : V-202109-2247  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4383



4384

Gebrek : V-202109-2248  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 11  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

508



4385



4386

Gebrek : V-202109-2249  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 10 van CD  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4387



4388

Gebrek : V-202109-2250  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel EF  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

509



4389



4390

Gebrek : V-202109-2251  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel FG  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Raamzijde



4391



4392

Gebrek : V-202109-2252  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel HI  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

510



4393



4394

Gebrek : V-202109-2253  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel HI  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4395



4396

Gebrek : V-202109-2254  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel HI  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van I  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

511



4397



4398

Gebrek : V-202109-2255  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel HI  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8 van H  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4399



4400

Gebrek : V-202109-2256  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

512



4401



4402

Gebrek : V-202109-2257  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 2  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4403



4404

Gebrek : V-202109-2258  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 7  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

513



4405



4406

Gebrek : V-202109-2259  
 Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel IJ  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 1 van J  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4407



4408

Gebrek : V-202109-2260  
 Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel KL  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 1 van L  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

514



4409



4410

Gebrek : V-202109-2261  
 Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel KL  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 8 van K  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4411



4412

Gebrek : V-202109-2262  
 Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel MN  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 10  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

515



4413



4414

Gebrek : V-202109-2263  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel MN  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 11  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4415



4416

Gebrek : V-202109-2264  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel MN  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van N  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

516



4417



4418

Gebrek : V-202109-2265  
 Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel NO  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Bout 2 van O  
 Omvang : 110 mm  
 Opmerkingen : Raamzijde



4419



4420

Gebrek : V-202109-2266  
 Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel NO  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 11 van MN  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

517



4421



4422

Gebrek : V-202109-2267  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel NO  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 10 van MN  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4423



4424

Gebrek : V-202109-2268  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 7  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

518




4425



4426

Gebrek : V-202109-2269  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 10  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

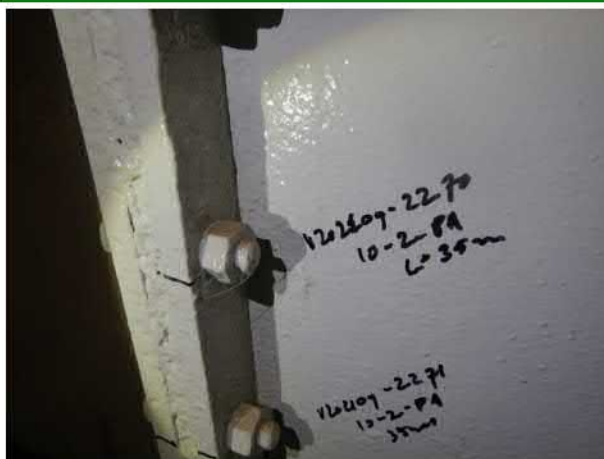

4427



4428

Gebrek : V-202109-2270  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 7 van OP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

519



4429



4430

Gebrek : V-202109-2271  
Paneel : Verdieping 10, ring 2, paneel PA  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8 van OP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4302



4303

Gebrek : V-202109-2208  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel A  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

520



4304



4305

Gebrek : V-202109-2209  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel A  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 2  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4306



4307

Gebrek : V-202109-2210  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel A  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

521




4308



4309

Gebrek : V-202109-2211  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel A  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van AB  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

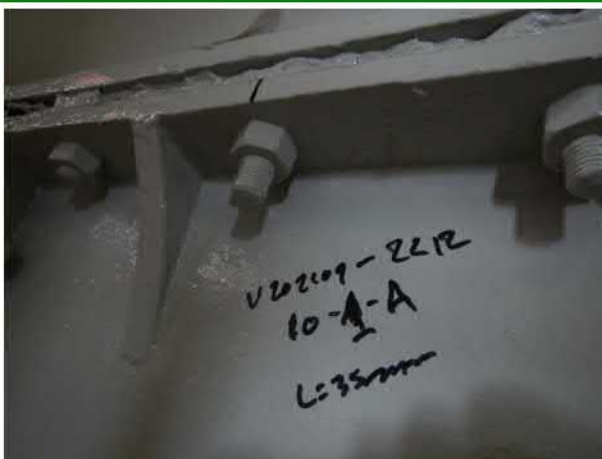

4310



4311

Gebrek : V-202109-2212  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel A  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 6 van PA  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

522



4315



4316

Gebrek : V-202109-2213  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel E  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5 van DE  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4312




4314

Gebrek : V-202109-2214  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel E  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van EF  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

523

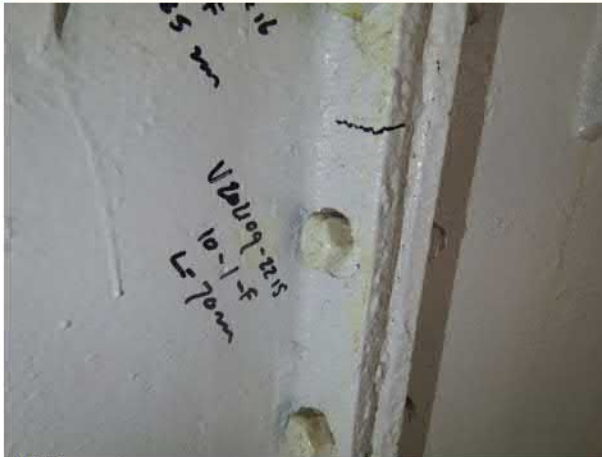

4317



4318

Gebrek : V-202109-2215  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Tussen bout 12-13  
Omvang : 70 mm  
Opmerkingen : Geen



4319



4320

Gebrek : V-202109-2216  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4 van FG  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

524



4323



4324

Gebrek : V-202109-2218  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8 van EF  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4325



4326


Gebrek : V-202109-2219  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5 van EF  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

525

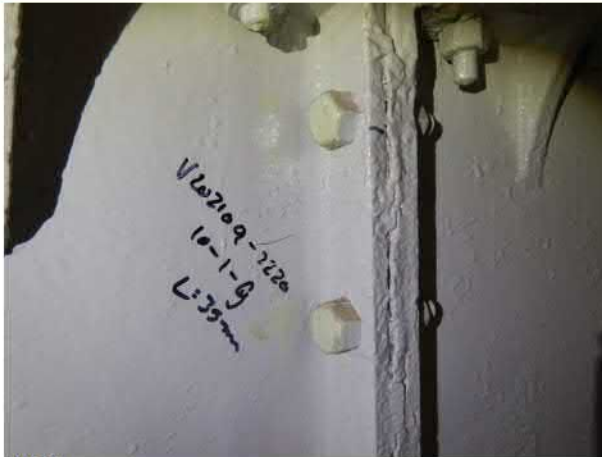

4327



4328

Gebrek : V-202109-2220  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 13  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4329



4330

Gebrek : V-202109-2221  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5 van FG  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

526



4321



4322

Gebrek : V-202109-2217  
 Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel F  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 1 van FG  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4331



4332

Gebrek : V-202109-2222  
 Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel H  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Bout 5 van GH  
 Omvang : 40 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

527



4333



4334

Gebrek : V-202109-2223  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 3 van GH  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4335



4336

Gebrek : V-202109-2224  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel I  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 2 van IJ  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

528



4337



4338

Gebrek : V-202109-2225  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel I  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van IJ  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4339



4340

Gebrek : V-202109-2226  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 3 van JK  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

529



4341



4342

Gebrek : V-202109-2227  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van KL  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4343



4344

Gebrek : V-202109-2228  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8 van JK  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

530



4345



4346

Gebrek : V-202109-2229  
 Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel K  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 5 van JK  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4347



4348

Gebrek : V-202109-2230  
 Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel N  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Corrosie(sporen)  
 Locatie : Rechts, Hoek van de flens  
 Omvang : 540 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

531



4349



4350

Gebrek : V-202109-2231  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4 van NO  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4351




4352

Gebrek : V-202109-2232  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van NO  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

532

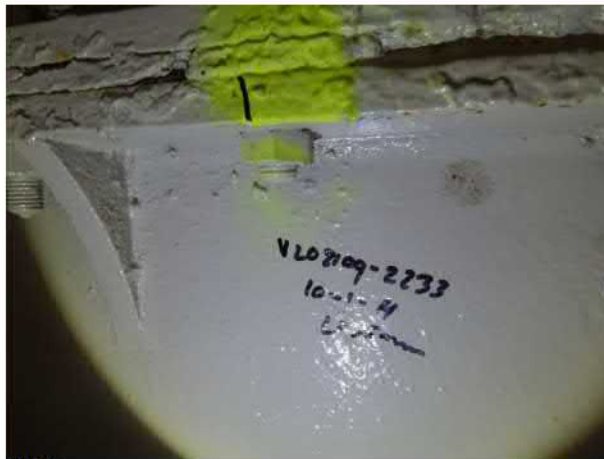

4353

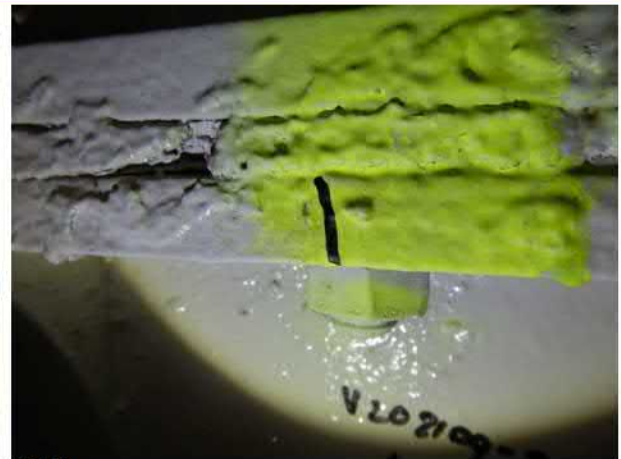

4354

Gebrek : V-202109-2233  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel N  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8 van MN  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4355




4356

Gebrek : V-202109-2234  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel O  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Tussen Bout 9 en 10 van N  
Omvang : 150 mm  
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

533

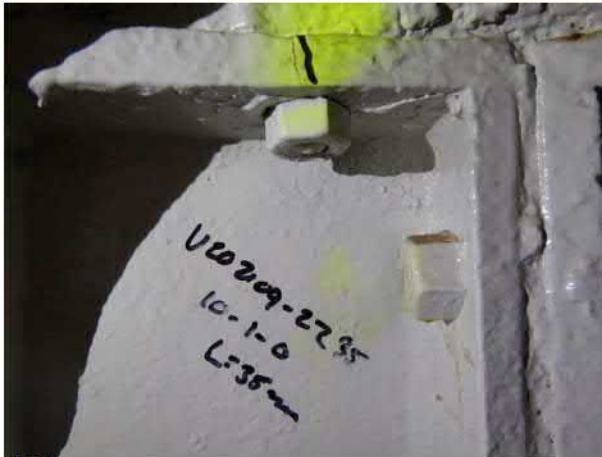


4357

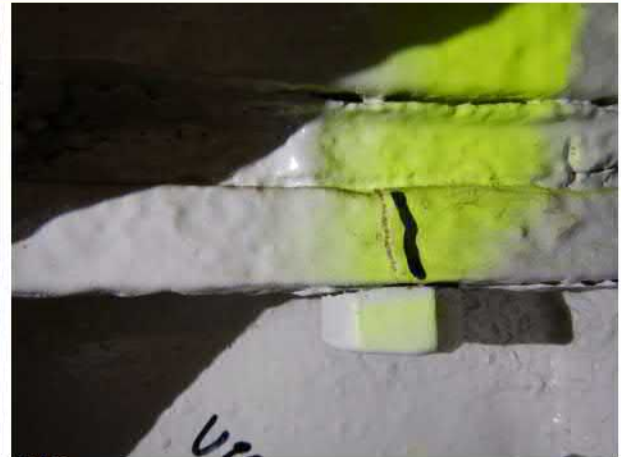

4358

Gebrek : V-202109-2235  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel O  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1 van OP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

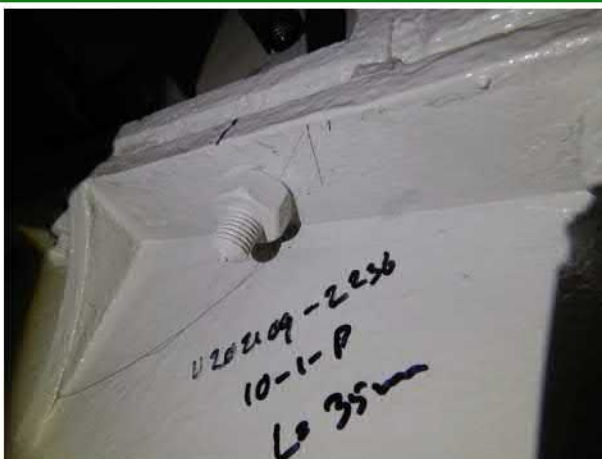

4359



4360

Gebrek : V-202109-2236  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel P  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5 van OP  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

534



4361



4362

Gebrek : V-202109-2237  
Paneel : Verdieping 10, ring 1, paneel P  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 9  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4485



4486

Gebrek : V-202109-2299  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel B  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Links boven  
Omvang : 210 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

535




4487



4488

Gebrek : V-202109-2300  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel B  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Rechts boven  
Omvang : 100 mm  
Opmerkingen : Geen

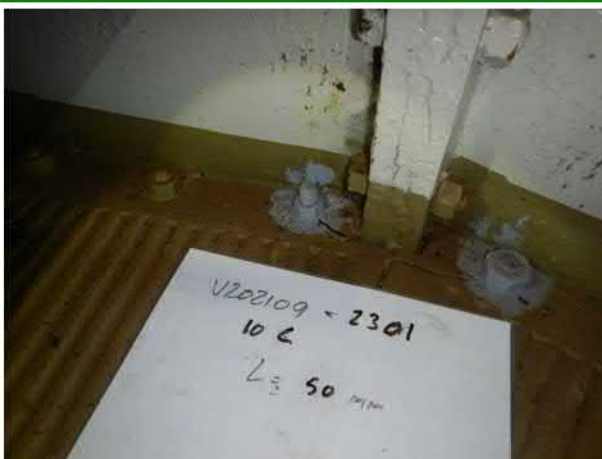

4489




4490

Gebrek : V-202109-2301  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel C  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Rechtsboven  
Omvang : 50 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

536

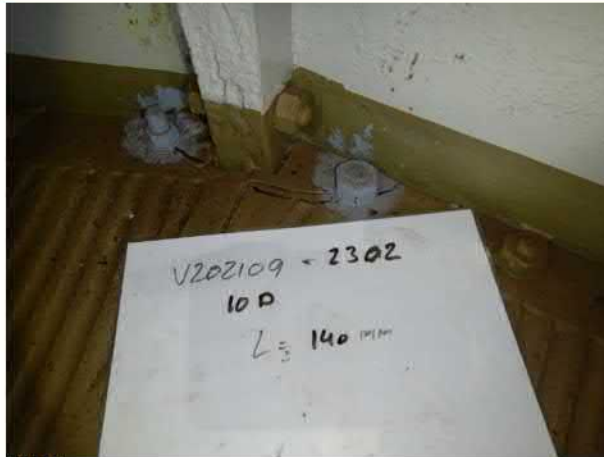


4491



4492

Gebrek : V-202109-2302  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Linksboven  
Omvang : 140 mm  
Opmerkingen : Geen

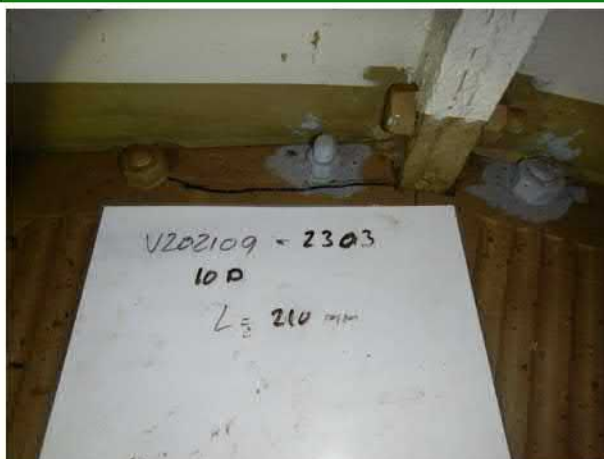

4493



4494

Gebrek : V-202109-2303  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Rechtsboven, van bout 7 naar hoek flens  
Omvang : 210 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

537



4495



4496

Gebrek : V-202109-2304  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel E  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 3 en 4  
Omvang : 2 st.  
Opmerkingen : Geen



4497



4498

Gebrek : V-202109-2305  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel E  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Van bout 7 naar flens  
Omvang : 220 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

538



4499



4500

Gebrek : V-202109-2306  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel F  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 1 naar flens  
Omvang : 90 mm  
Opmerkingen : Geen



4501



4502

Gebrek : V-202109-2307  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel H  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 3 naar einde flens  
Omvang : 730 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

539



4503



4504

Gebrek : V-202109-2308  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel I  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 7 naar einde flens  
Omvang : 300 mm  
Opmerkingen : Geen



4505



4506

Gebrek : V-202109-2309  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel J  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Begin flens naar bout 5  
Omvang : 850 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

540




4507



4508

Gebrek : V-202109-2310  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel J  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Tussen bout 1 en 2  
Omvang : 65 mm  
Opmerkingen : Geen

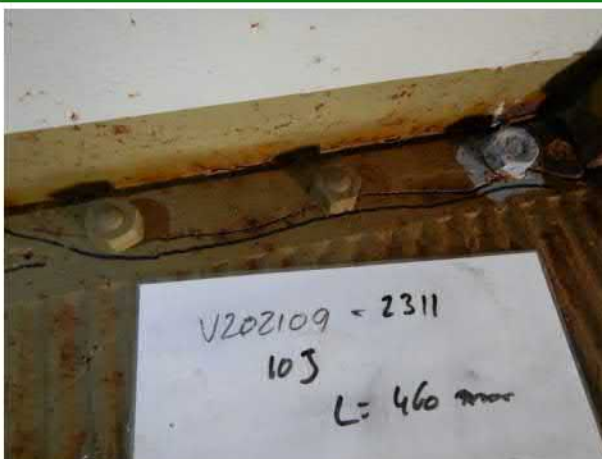

4509



4510

Gebrek : V-202109-2311  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel J  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5 tot einde flens  
Omvang : 460 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

541




4511



4512

Gebrek : V-202109-2312  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel K  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Begin flens naar bout 5  
Omvang : 740 mm  
Opmerkingen : Geen

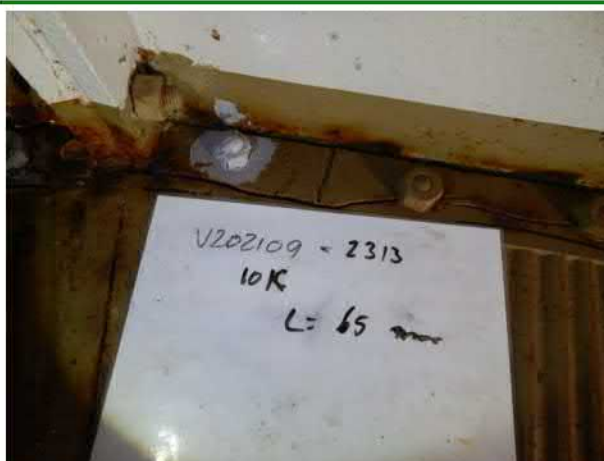

4513



4514

Gebrek : V-202109-2313  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel K  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Tussen bout 1 en 2  
Omvang : 65 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

542




4515



4516

Gebrek : V-202109-2314  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel L  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 7 einde flens  
Omvang : 250 mm  
Opmerkingen : Geen

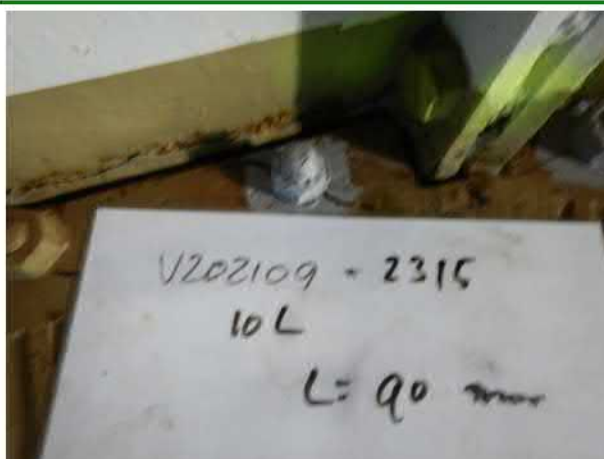

4517



4518


Gebrek : V-202109-2315  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel L  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8  
Omvang : 90 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

543

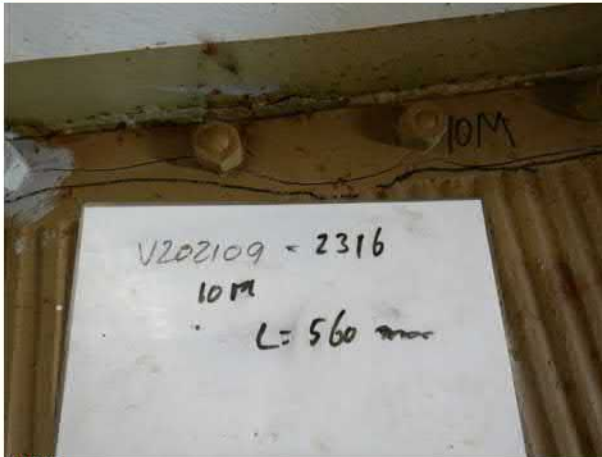


4519



4520

Gebrek : V-202109-2316  
 Paneel : Verdieping 10, ring , paneel M  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Begin flens naar bout 4  
 Omvang : 560 mm  
 Opmerkingen : Geen

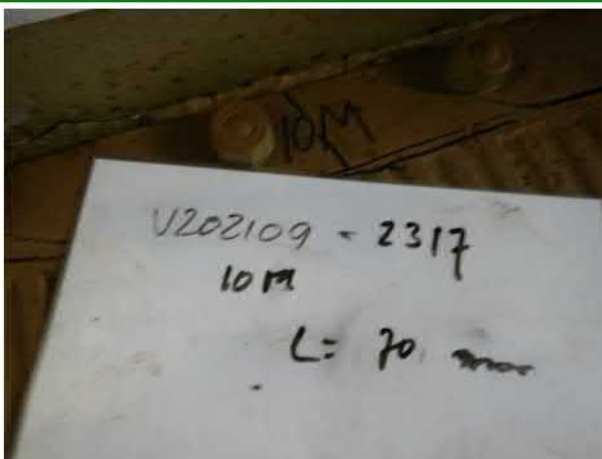

4521



4522

Gebrek : V-202109-2317  
 Paneel : Verdieping 10, ring , paneel M  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Tussen bout 3 en 4  
 Omvang : 70 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

544



4523



4524

Gebrek : V-202109-2318  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel M  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Tussen bout 4 en 5  
Omvang : 230 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

545



4525



4526



4527


Gebrek : V-202109-2319  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel N  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)  
Locatie : Buitenwand  
Omvang : 1250 mm  
Opmerkingen : Gehele buiten lengte



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

546

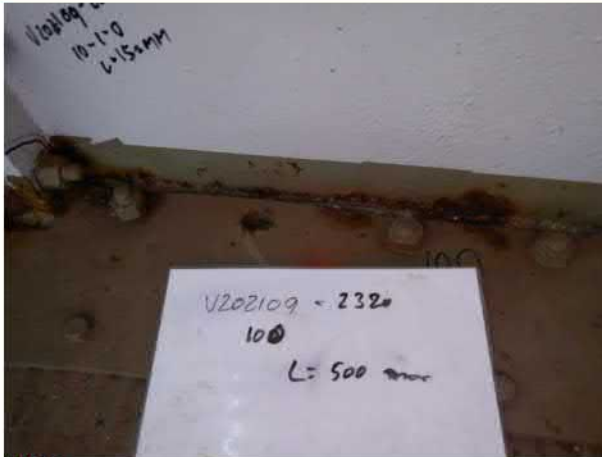

4528



4529



4530

Gebrek : V-202109-2320  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel O  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)  
Locatie : Tussen bout 1 en 3  
Omvang : 500 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

547



4531



4532

Gebrek : V-202109-2321  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel P  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Begin flens bout 2  
Omvang : 130 mm  
Opmerkingen : Geen



4534




4535

Gebrek : V-202109-2322  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel P  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 1 naar bout 2  
Omvang : 140 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

548

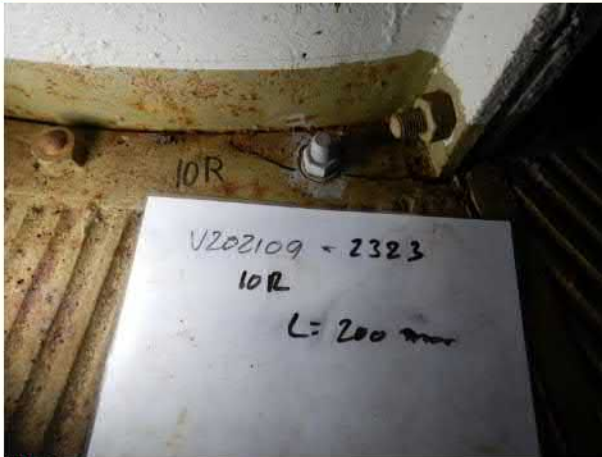


4536



4537

Gebrek : V-202109-2323  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel R  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : bout 5 naar einde flens  
Omvang : 200 mm  
Opmerkingen : Geen

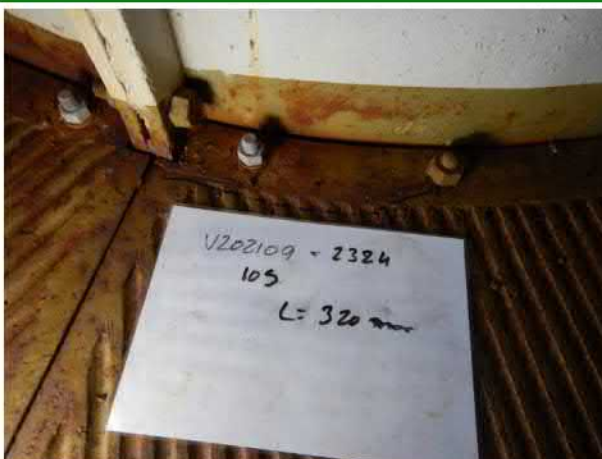

4538



4539


Gebrek : V-202109-2324  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel S  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Begin flens naar bout 2  
Omvang : 320 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

549

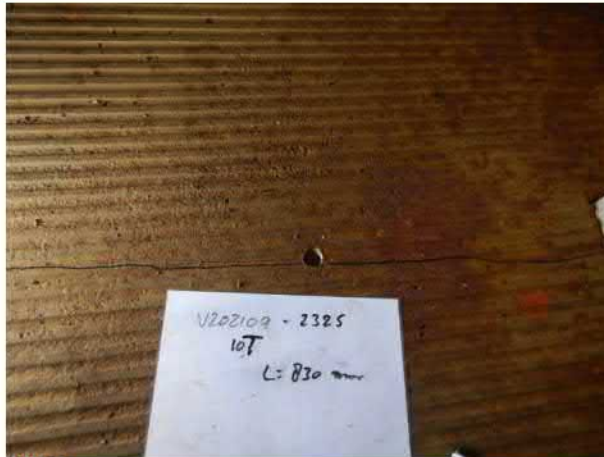

4540



4541



4542

Gebrek : V-202109-2325  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel T  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur in vloer  
Locatie : Midden vloer  
Omvang : 830 mm  
Opmerkingen : Tpv kabelkoker

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

550



4543



4544

Gebrek : V-202109-2326  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel T  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 1 begin flens  
Omvang : 150 mm  
Opmerkingen : Geen



4545



4546


Gebrek : V-202109-2327  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel U  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Gehele buiten flens  
Omvang : 880 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

551

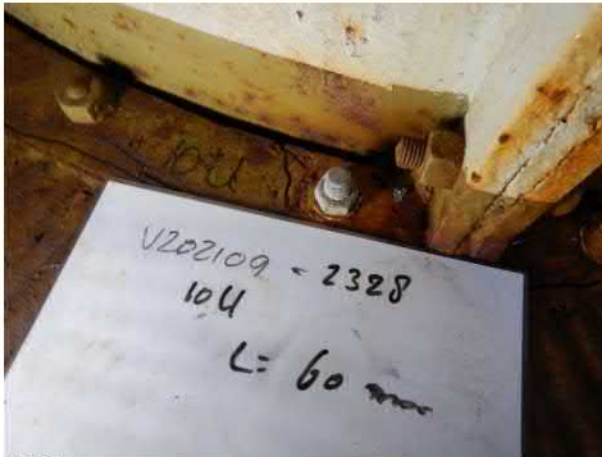


4547



4548

Gebrek : V-202109-2328  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel U  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 60 mm  
Opmerkingen : Geen

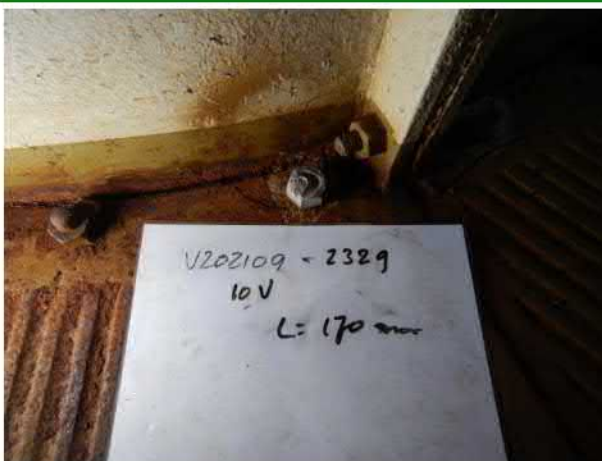

4549



4550

Gebrek : V-202109-2329  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel V  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 4 einde flens  
Omvang : 170 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

552




4551



4552

Gebrek : V-202109-2330  
 Paneel : Verdieping 10, ring , paneel V  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Begin flens naar bout 2  
 Omvang : 230 mm  
 Opmerkingen : Geen

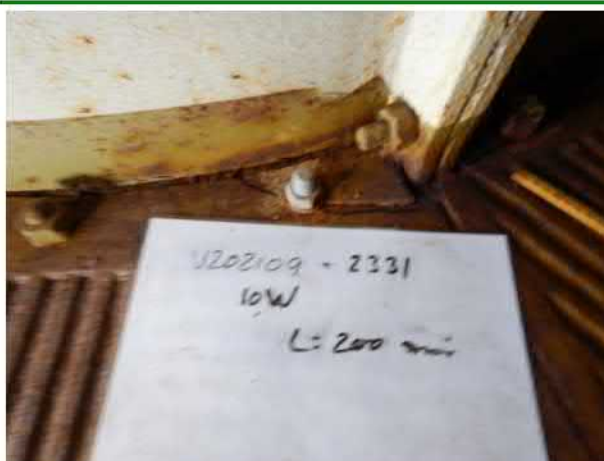

4553



4554

Gebrek : V-202109-2331  
 Paneel : Verdieping 10, ring , paneel W  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Bout 4  
 Omvang : 200 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

553




4555



4556

Gebrek : V-202109-2332  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel W  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Bout 3 en 4  
Omvang : 200 mm  
Opmerkingen : Geen

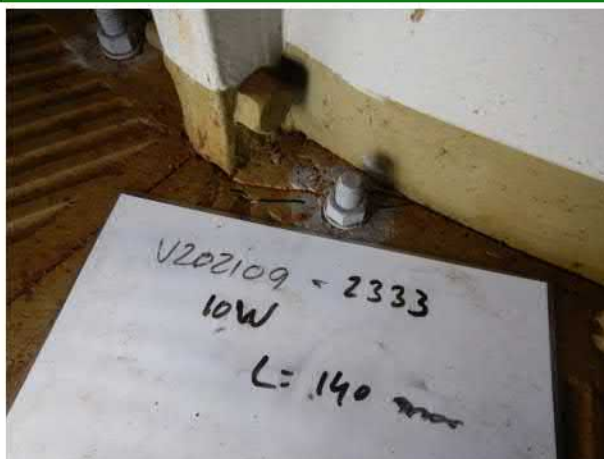

4557



4558

Gebrek : V-202109-2333  
Paneel : Verdieping 10, ring , paneel W  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Begin flens bout 1  
Omvang : 140 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen


Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

554

## 10 VERDIEPING 9



8778

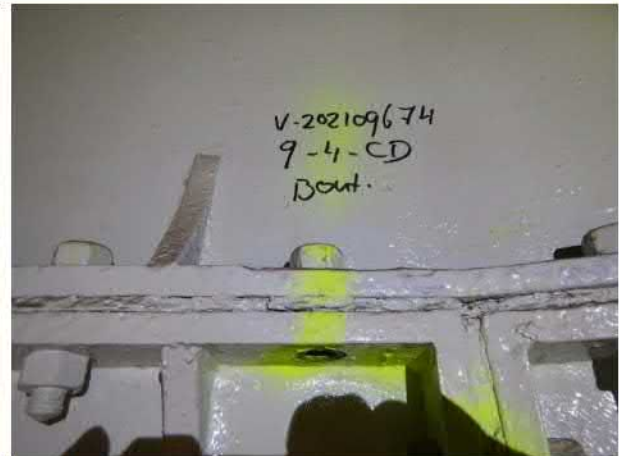


8780

Gebrek : V-202109-674  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel CD  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



8781

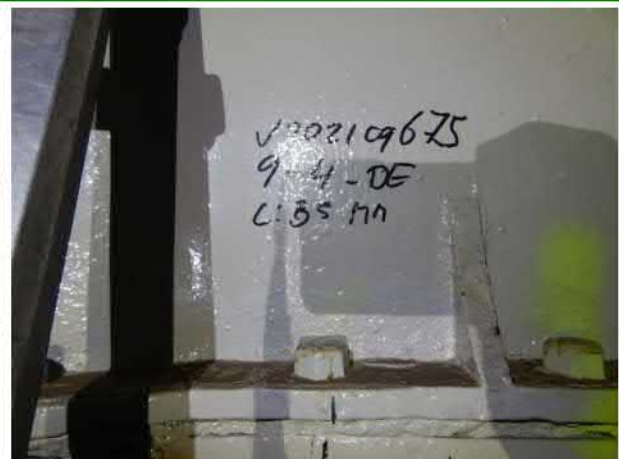

8782

Gebrek : V-202109-675  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

555



8783



8784

Gebrek : V-202109-676  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel EF  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8785



8786

Gebrek : V-202109-677  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel FG  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 3  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

556



8787

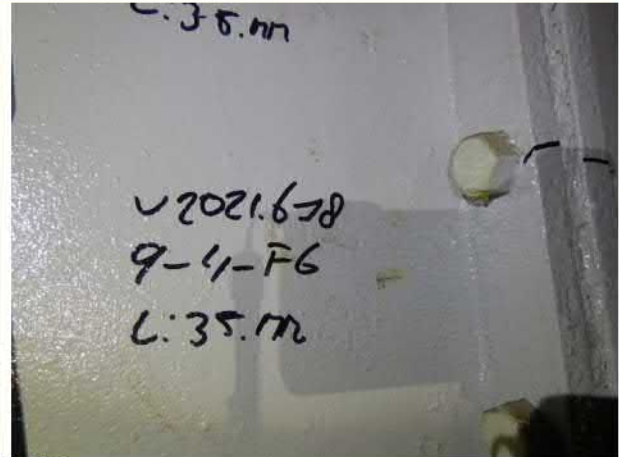


8788

Gebrek : V-202109-678  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel FG  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8789

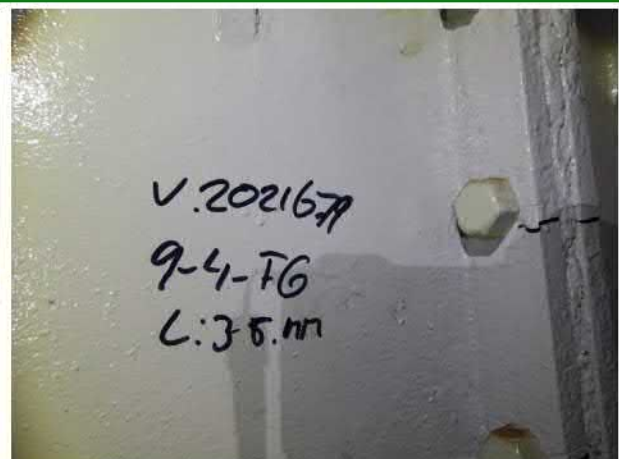

8790

Gebrek : V-202109-679  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel FG  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Rechts  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

557



8791



8792

Gebrek : V-202109-680  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel GH  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8793



8794

Gebrek : V-202109-681  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel GH  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Links  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

558



8795



8796

Gebrek : V-202109-682 KRITISCHE SCHEUR  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf  
Locatie : Paneel  
Omvang : 530 mm  
Opmerkingen : Loopt door in paneel

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

559



8801



8802



8803



8804



8805

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

560


---

Gebrek : V-202109-685  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel IJ-JK-KL  
Onderdeel : Voegvulling  
Gebrek(en) : Vocht en lekkagesporen  
Locatie : Bovenzijde  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

---



8799

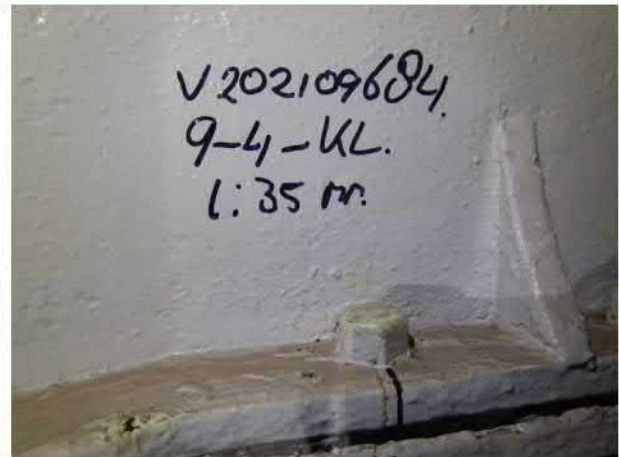

8800

---

Gebrek : V-202109-684  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel KL  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onderzijde  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

---



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

561



8806



8807

Gebrek : V-202109-686  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8808




8809

Gebrek : V-202109-687  
Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel OP  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

562

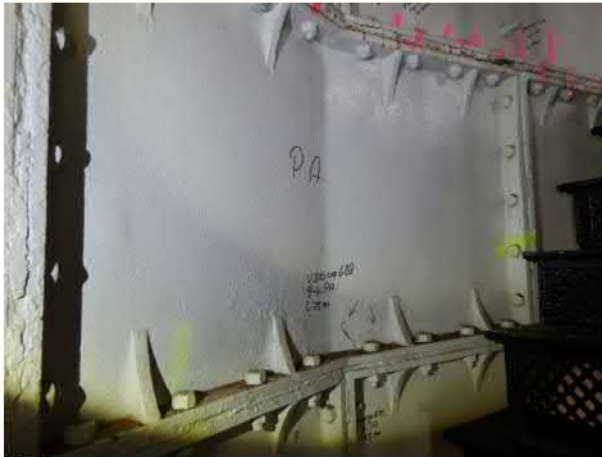

8810



8811

Gebrek : V-202109-688 KRITISCHE SCHEUR  
 Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel PA  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf  
 Locatie : Onder  
 Omvang : 75 mm  
 Opmerkingen : In paneel



8812



8813

Gebrek : V-202109-689  
 Paneel : Verdieping 9, ring 4, paneel PA  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Onder  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

563



8776




8777

Gebrek : V-202109-673  
 Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel A  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Onder  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



8762

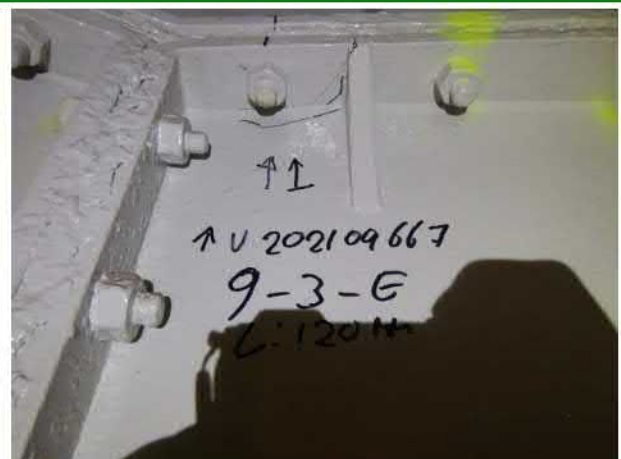

8763

Gebrek : V-202109-667  
 Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel E  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 120 mm  
 Opmerkingen : Geen




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

564



8764

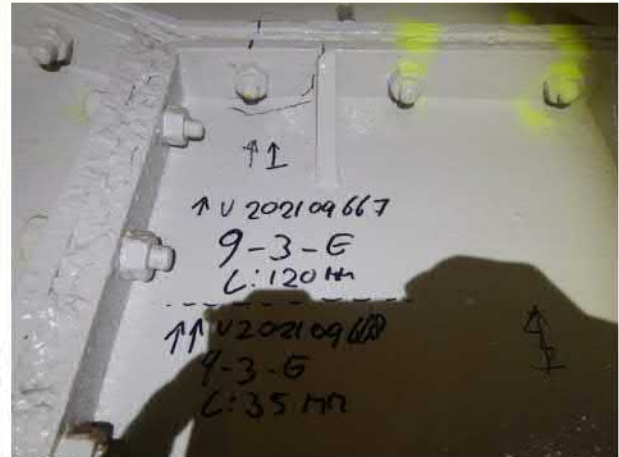

8765



8766

Gebrek : V-202109-668  
Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel E  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

565



8828



8829

Gebrek : V-202109-697  
Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 9  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



8830



8831

Gebrek : V-202109-698  
Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel HI  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

566



8832



8833

Gebrek : V-202109-699  
 Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel HI  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Bout afgebroken  
 Locatie : Bout 6  
 Omvang : 1 st.  
 Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



8767



8768

Gebrek : V-202109-669  
 Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel I  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Onder  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

567



8769



8770

Gebrek : V-202109-670 KRITISCHE SCHEUR  
 Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel L  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf  
 Locatie : Paneel  
 Omvang : 70 mm  
 Opmerkingen : Geen



8771



8772

Gebrek : V-202109-671  
 Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel L  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

568




8773



8774

Gebrek : V-202109-672  
 Paneel : Verdieping 9, ring 3, paneel N  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 450 mm  
 Opmerkingen : Geen

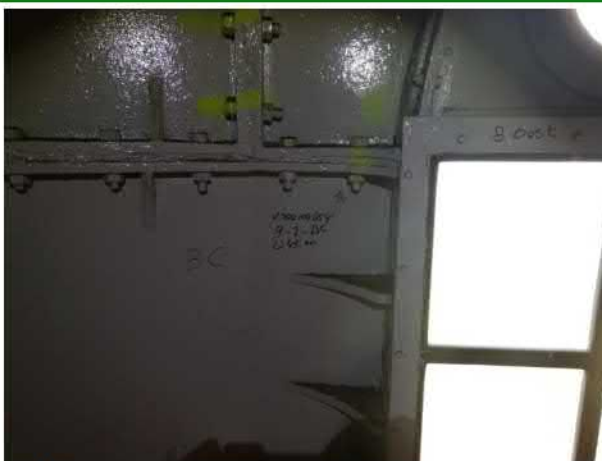

8746



8747

Gebrek : V-202109-659  
 Paneel : Verdieping 9, ring 2, paneel BC  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bovenzijde raam rechts  
 Omvang : 45 mm  
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

569



8748

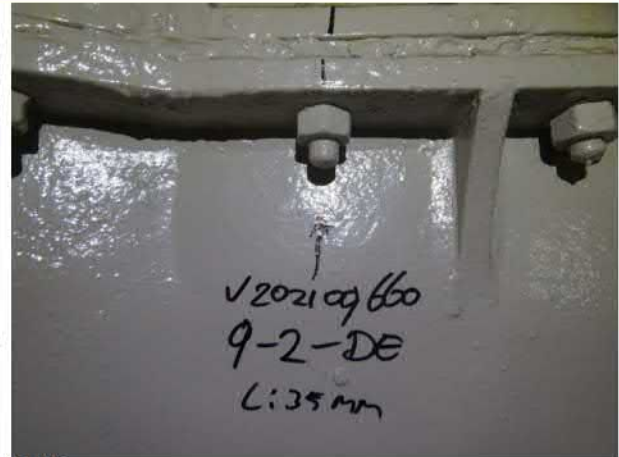

8749

Gebrek : V-202109-660  
Paneel : Verdieping 9, ring 2, paneel DE  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8750



8751

Gebrek : V-202109-661  
Paneel : Verdieping 9, ring 2, paneel EF  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

570



8752



8753

Gebrek : V-202109-662  
Paneel : Verdieping 9, ring 2, paneel HI  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8754



8755

Gebrek : V-202109-663  
Paneel : Verdieping 9, ring 2, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Boven  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

571



8756



8757

Gebrek : V-202109-664  
 Paneel : Verdieping 9, ring 2, paneel KL  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Rechts  
 Omvang : 90 mm  
 Opmerkingen : Geen



8758



8759

Gebrek : V-202109-665  
 Paneel : Verdieping 9, ring 2, paneel KL  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Onder  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

572



8760



8761

Gebrek : V-202109-666  
Paneel : Verdieping 9, ring 2, paneel KL  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



8735



8736

Gebrek : V-202109-654  
Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel C  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Onderzijde raam rechts  
Omvang : 160 mm  
Opmerkingen : Geen




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

573



8859

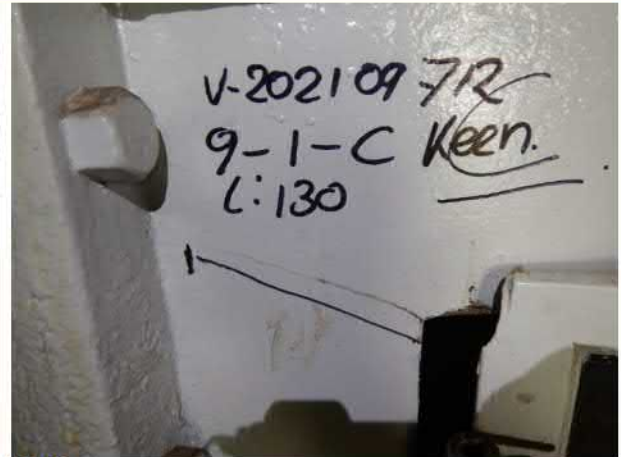


8860

Gebrek : V-202109-712 KRITISCHE SCHEUR  
 Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel C  
 Onderdeel : Kern  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf  
 Locatie : Paneel  
 Omvang : 130 mm  
 Opmerkingen : Bij deurtje



8737

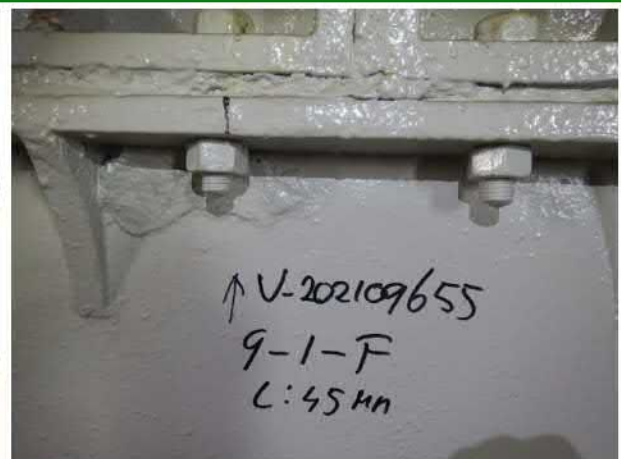

8738

Gebrek : V-202109-655  
 Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel F  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 45 mm  
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

574



8861

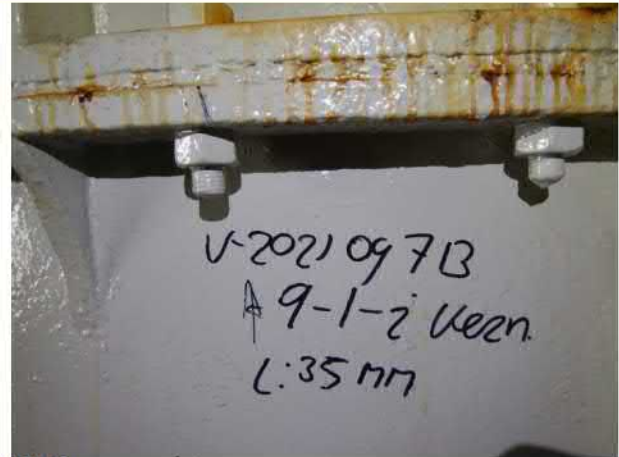


8862

Gebrek : V-202109-713  
 Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel I  
 Onderdeel : Kern  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



8863

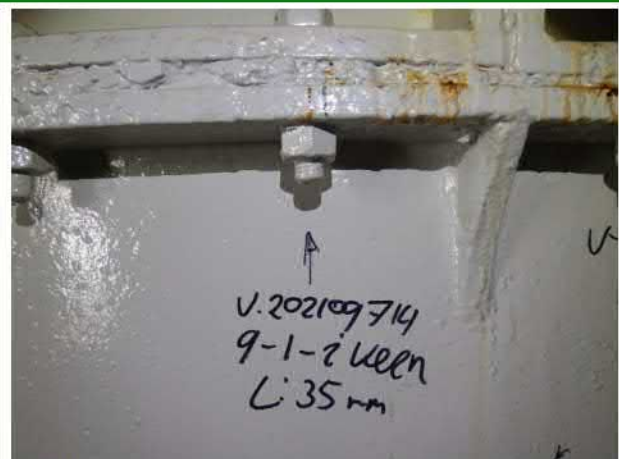

8864

Gebrek : V-202109-714  
 Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel I  
 Onderdeel : Kern  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

575



8739



8740

Gebrek : V-202109-656  
Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Onderzijde raam rechts  
Omvang : 50 mm  
Opmerkingen : Geen



8741



8742

Gebrek : V-202109-657  
Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel L  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Onder  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

576



8865




8866

Gebrek : V-202109-715  
 Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel M  
 Onderdeel : Kern  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



8743

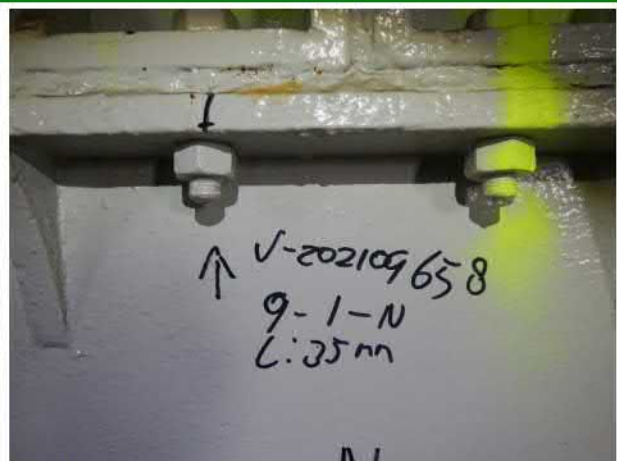

8744

Gebrek : V-202109-658  
 Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel N  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Boven  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

577



8734

Gebrek : V-202109-653  
Paneel : Verdieping 9, ring 1, paneel  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken :  
Locatie : Vloer  
Omvang :  
Opmerkingen : Gedeelte niet inspecteerbaar ivm veiligheid



8814



8815

Gebrek : V-202109-690  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel C  
Onderdeel : Vloer  
Gebreken : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 1400 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

578



8816

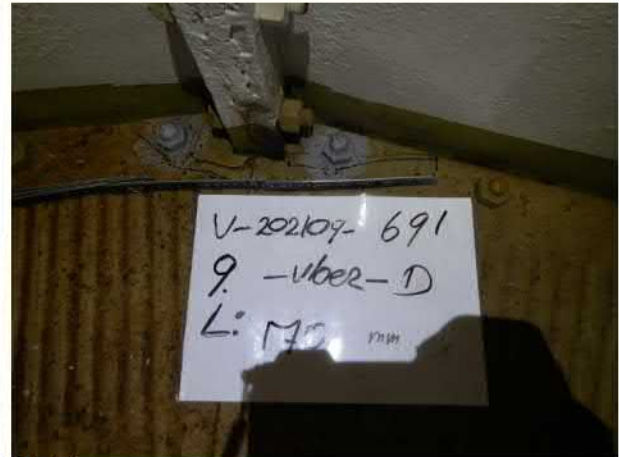

8817

Gebrek : V-202109-691  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel D  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 170 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



8818



8819

Gebrek : V-202109-692  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel E  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 120 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

579



8820



8821

Gebrek : V-202109-693  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel F  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 140 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



8822



8823

Gebrek : V-202109-694  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel F  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 200 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

580



8824

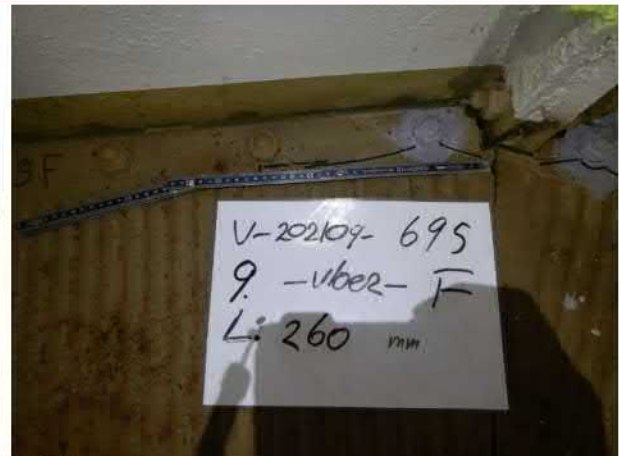


8825

Gebrek : V-202109-695  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel F  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 260 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten



8826

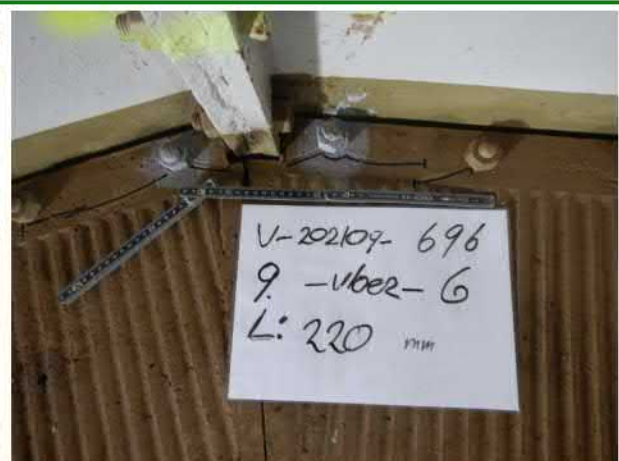

8827

Gebrek : V-202109-696  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel G  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 220 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

581



8834

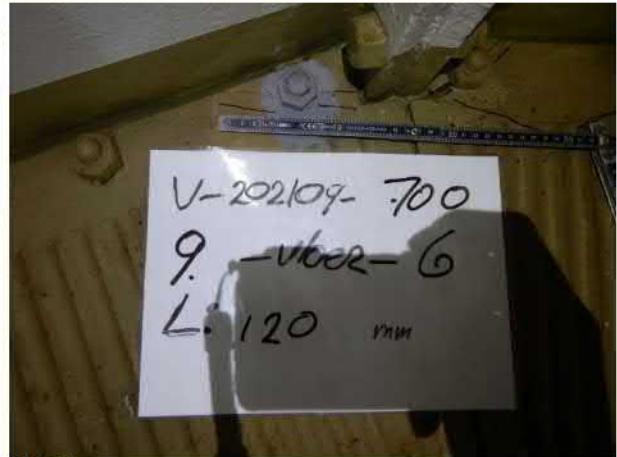


8835

Gebrek : V-202109-700  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel G  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 120 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



8836

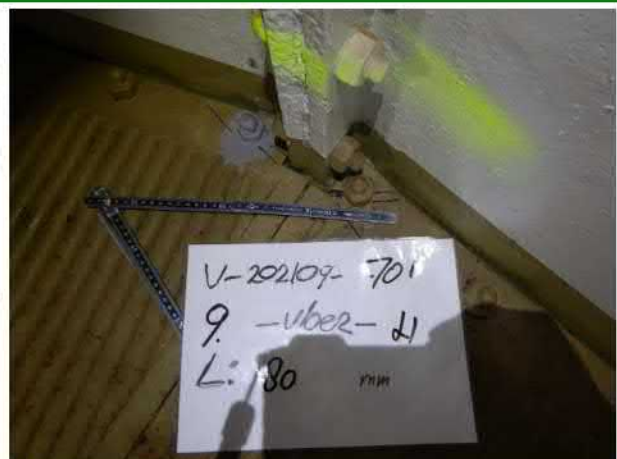

8837

Gebrek : V-202109-701  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel H  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 80 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

582



8838



8839

Gebrek : V-202109-702  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel H  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 200 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten



8840



8841

Gebrek : V-202109-703  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel H  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Buitenzijde  
Omvang : 180 mm  
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

583



8843

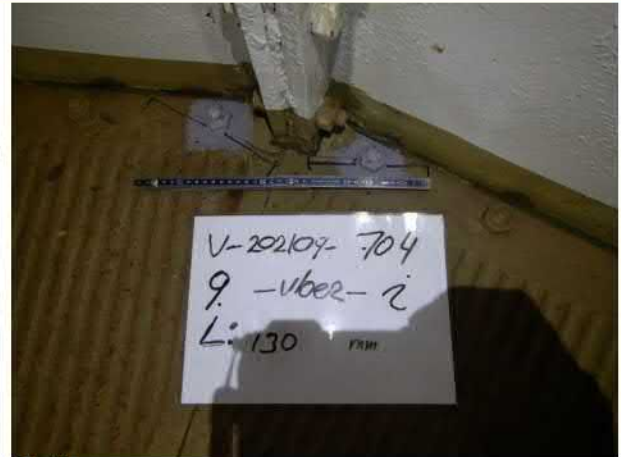

8844

Gebrek : V-202109-704  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel I  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 130 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten



8845



8846

Gebrek : V-202109-705  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel J  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 110 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

584



8847

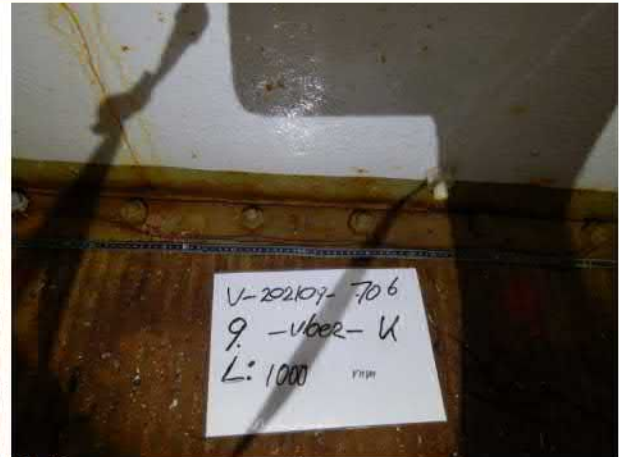

8848

Gebrek : V-202109-706  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel K  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 1000 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten



8849



8850

Gebrek : V-202109-707  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel K  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 40 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten




Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

585



8851

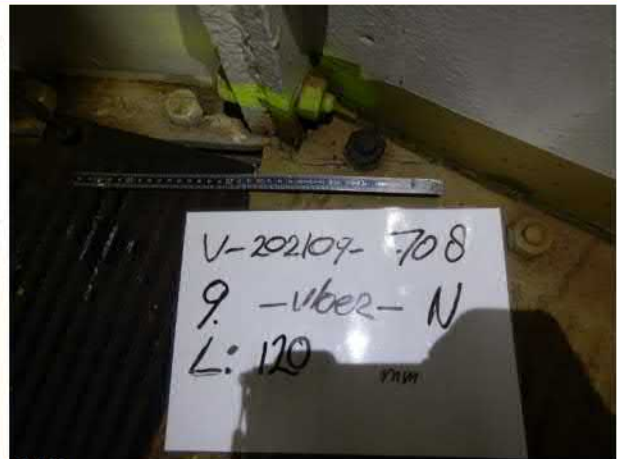


8852

Gebrek : V-202109-708  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel N  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 120 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten



8853

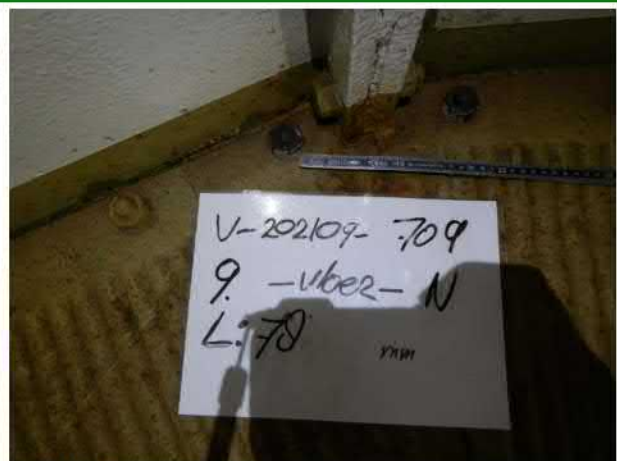

8854

Gebrek : V-202109-709  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel N  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Buitenzijde  
 Omvang : 78 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

586



8857




8858

Gebrek : V-202109-711  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel S  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Kern  
 Omvang : 170 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten



8855

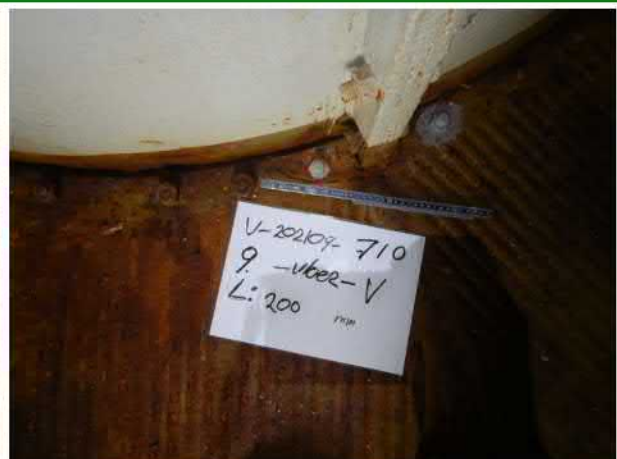

8856

Gebrek : V-202109-710  
 Paneel : Verdieping 9, ring , paneel V  
 Onderdeel : Vloer  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Kern  
 Omvang : 200 mm  
 Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

587



8797



8798

Gebrek : V-202109-683  
Paneel : Verdieping 9, ring , paneel  
Onderdeel : Vloer  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Onderzijde  
Omvang : 910 mm  
Opmerkingen : Onderzijde vloer 10



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

588

## 11 VERDIEPING 8



4671



4672

Gebrek : V-202109-2390  
Paneel : Verdieping 8, ring 4, paneel CD  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4673



4674

Gebrek : V-202109-2391  
Paneel : Verdieping 8, ring 4, paneel EF  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 2  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

589



4675



4676

Gebrek : V-202109-2392  
Paneel : Verdieping 8, ring 4, paneel GH  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 6  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4677



4678

Gebrek : V-202109-2393  
Paneel : Verdieping 8, ring 4, paneel IJ  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 6  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

590



4679




4680

Gebrek : V-202109-2394  
Paneel : Verdieping 8, ring 4, paneel KL  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
Locatie : Links boven  
Omvang : 110 mm  
Opmerkingen : Geen



4681

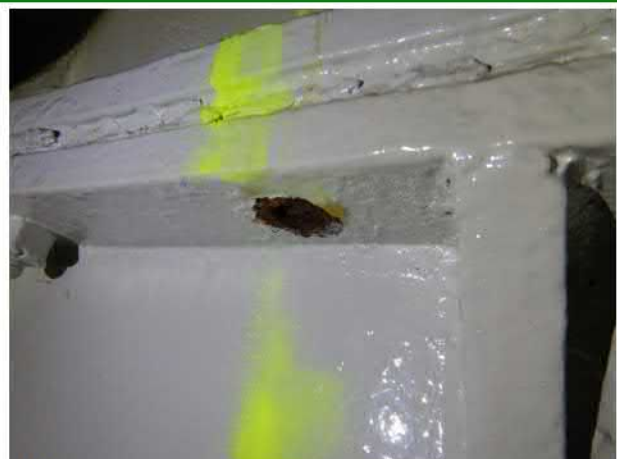

4682


Gebrek : V-202109-2395  
Paneel : Verdieping 8, ring 4, paneel MN  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 7  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

591

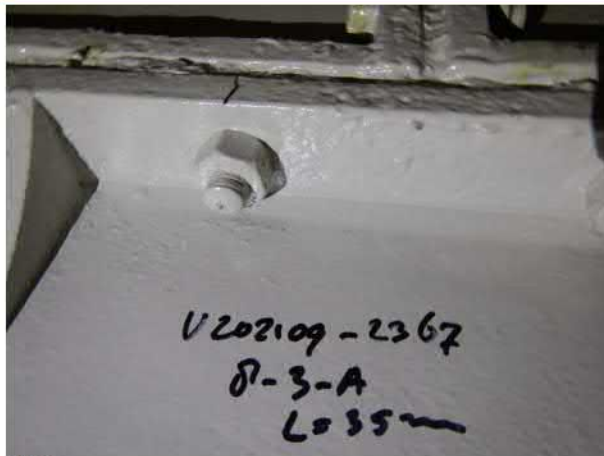

4625



4626

Gebrek : V-202109-2367  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel A  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 8 van PA  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4627



4628

Gebrek : V-202109-2368  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel B  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

592



4629



4630

Gebrek : V-202109-2369  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel B  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 13 van A  
Omvang : 60 mm  
Opmerkingen : Geen



4669



4670

Gebrek : V-202109-2389  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel D  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5 van CD  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

593



4685



4686

Gebrek : V-202109-2397  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel D  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 3  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



4687



4688

Gebrek : V-202109-2398  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel E  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 2  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

594



4631



4632

Gebrek : V-202109-2370  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel E  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 6  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4635



4636

Gebrek : V-202109-2372  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

595



4689



4690

Gebrek : V-202109-2399  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Bout afgebroken  
Locatie : Bout 8  
Omvang : 1 st.  
Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



4633



4634

Gebrek : V-202109-2371  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel F  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

596



4637



4638

Gebrek : V-202109-2373  
 Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel G  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens  
 Locatie : Flens van raam, rechterzijde  
 Omvang : 110 mm  
 Opmerkingen : Geen



4643



4644


Gebrek : V-202109-2376  
 Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel H  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 1  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

597

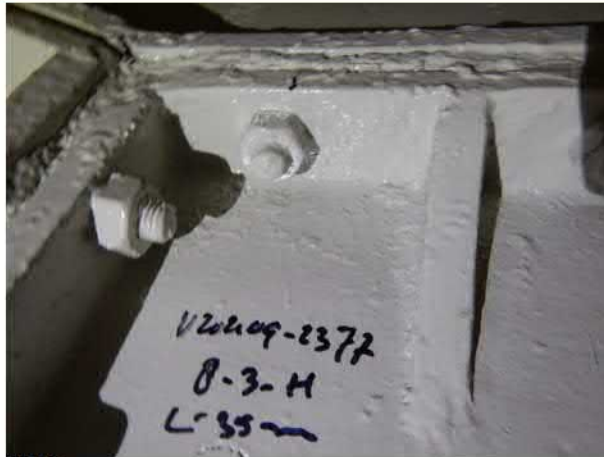

4645



4646

Gebrek : V-202109-2377  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 5 van GH  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4647



4648

Gebrek : V-202109-2378  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel H  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

598



4649



4650

Gebrek : V-202109-2379  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 1  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4651



4652

Gebrek : V-202109-2380  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel J  
Onderdeel : Gevelement  
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

599



4653



4654

Gebrek : V-202109-2381  
 Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel J  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 5 van IJ  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



4655



4656

Gebrek : V-202109-2382  
 Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel K  
 Onderdeel : Gevelement  
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
 Locatie : Bout 8  
 Omvang : 35 mm  
 Opmerkingen : Geen



Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

600



4657



4658

Gebrek : V-202109-2383  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 4 van KL  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen



4659



4660

Gebrek : V-202109-2384  
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel K  
Onderdeel : Gevelement  
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens  
Locatie : Bout 2 van KL  
Omvang : 35 mm  
Opmerkingen : Geen