

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

601



4661



4662

Gebrek : V-202109-2385
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5 van JK
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4665



4666

Gebrek : V-202109-2387
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 7
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

602



4667



4668

Gebrek : V-202109-2388
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 7 van KL
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4663



4664

Gebrek : V-202109-2386
Paneel : Verdieping 8, ring 3, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 4
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

603



4691



4692

Gebrek : V-202109-2400
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel AO
 Onderdeel : Kern
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 4
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



4593



4594

Gebrek : V-202109-2351
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel BC
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 11
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

604



4595



4596

Gebrek : V-202109-2352
Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 8 van C
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4597



4598

Gebrek : V-202109-2353
Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel EF
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 3
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

605



4599



4600

Gebrek : V-202109-2354
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel FG
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 2 van G
 Omvang : 40 mm
 Opmerkingen : Raamzijde



4601



4602

Gebrek : V-202109-2355
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel FG
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 4
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

606



4603

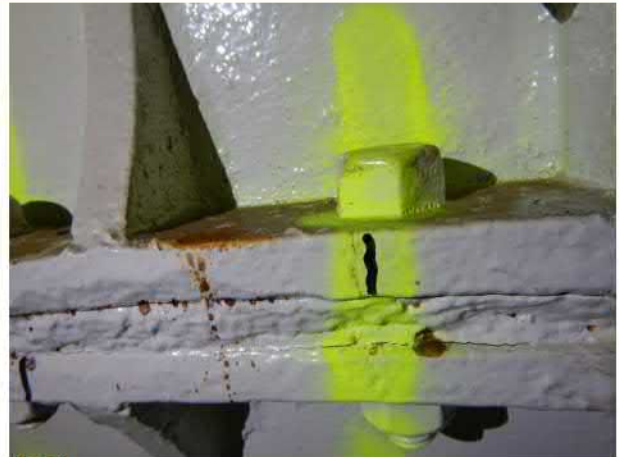

4604

Gebrek : V-202109-2356
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 5
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



4605




4606

Gebrek : V-202109-2357
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Rechts midden
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

607

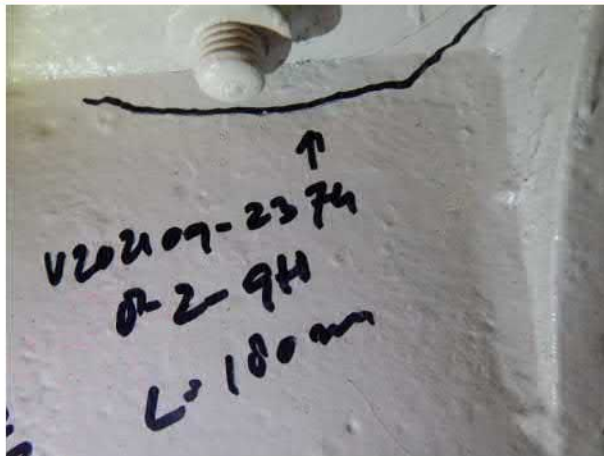


4639



4640

Gebrek : V-202109-2374
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Bovevrand
 Omvang : 180 mm
 Opmerkingen : Geen

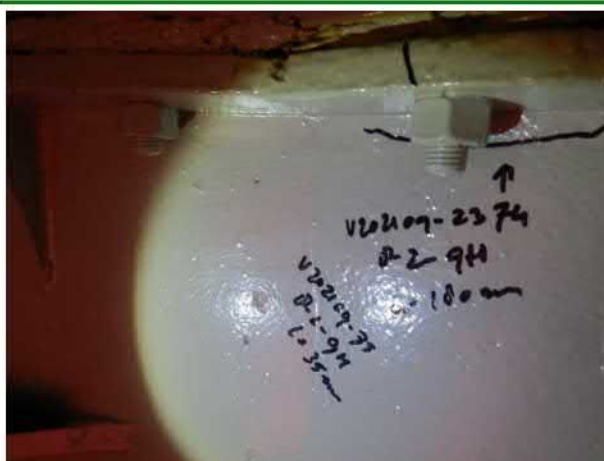

4641



4642

Gebrek : V-202109-2375
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 1 van H
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

608



4607



4608

Gebrek : V-202109-2358
Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 6
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4609



4610

Gebrek : V-202109-2359
Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 7
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

609



4611



4612

Gebrek : V-202109-2360
Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : bovenrand
Omvang : 500 mm
Opmerkingen : ca. 25% van de verdieping



4613




4614

Gebrek : V-202109-2361
Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

610

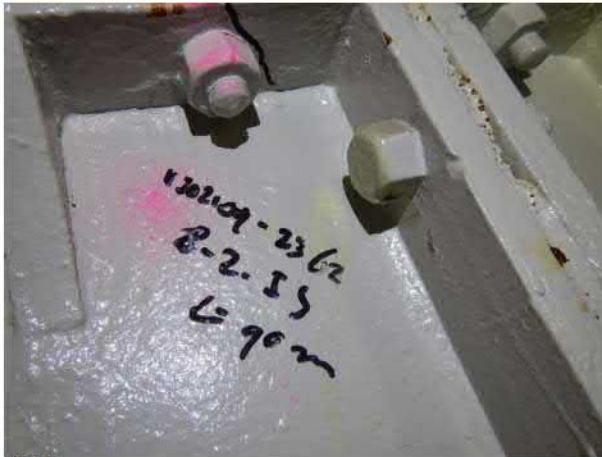

4615



4616

Gebrek : V-202109-2362
Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 4 van J
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4617



4618

Gebrek : V-202109-2363
Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

611



4619



4620

Gebrek : V-202109-2364
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel LM
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 2
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Wel gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



4621



4622

Gebrek : V-202109-2365
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel NO
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens
 Locatie : Bout 2 van O
 Omvang : 55 mm
 Opmerkingen : Flens van raam, links

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

612



4683



4684

Gebrek : V-202109-2396
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel NO
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Flens raam links
 Omvang : 100 mm
 Opmerkingen : Raamzijde



4623



4624

Gebrek : V-202109-2366
 Paneel : Verdieping 8, ring 2, paneel OP
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens & Scheur alleen in de flens
 Locatie : Bout 3 van O
 Omvang : 110 mm
 Opmerkingen : Flens van raam, rechts

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

613




4559



4560

Gebrek : V-202109-2334
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel A
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 8 van PA
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

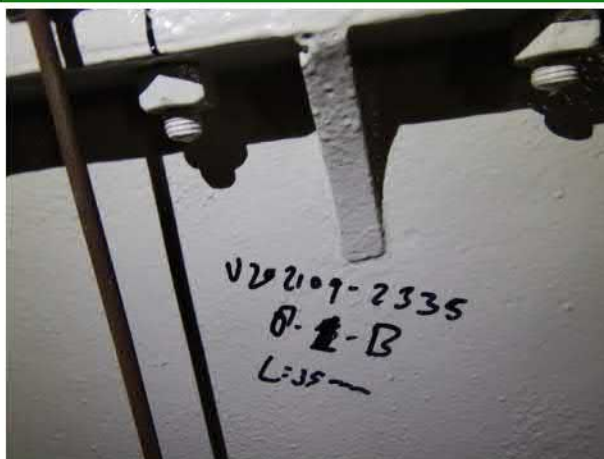

4561



4562

Gebrek : V-202109-2335
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel B
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 7 van AB
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

614



4565



4566

Gebrek : V-202109-2337
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel G
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Rechterzijde
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

615



4693



4694

Gebrek : V-202109-2401
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel G
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 1 van GE
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

616



4563



4564

Gebrek : V-202109-2336
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Flens van het raam
Omvang : 105 mm
Opmerkingen : Raamzijde



4567



4568

Gebrek : V-202109-2338
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 3 van G
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

617




4569



4570

Gebrek : V-202109-2339
 Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel H
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Boven midden
 Omvang : 50 mm
 Opmerkingen : Geen

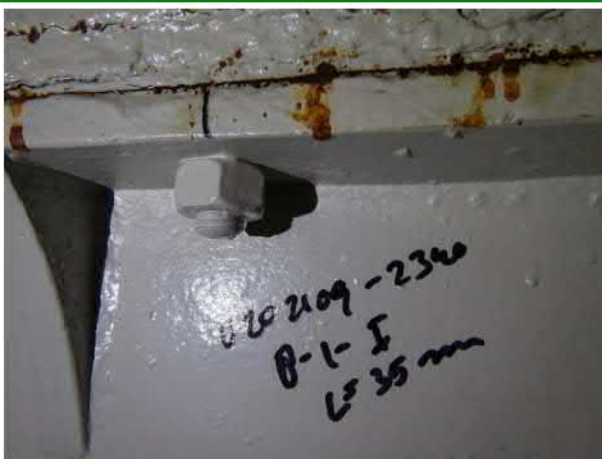

4571



4572

Gebrek : V-202109-2340
 Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel I
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 6 van H1
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

618



4573



4574

Gebrek : V-202109-2341
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel I
Onderdeel : Voegvulling
Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
Locatie : Links en boven
Omvang : 400 mm
Opmerkingen : Geen



4575



4576

Gebrek : V-202109-2342
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 3 van JK
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

619



4577



4578

Gebrek : V-202109-2343
 Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel J
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 5 van IJ
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



4579



4580

Gebrek : V-202109-2344
 Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel J
 Onderdeel : Voegvulling
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
 Locatie : Boven
 Omvang : 500 mm
 Opmerkingen : Gehele verdieping, ca 25%

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

620



4581



4582

Gebrek : V-202109-2345
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 2 van KL
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4583



4584

Gebrek : V-202109-2346
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 8 van JK
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

621




4585



4586

Gebrek : V-202109-2347
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Linksboven
Omvang : 60 mm
Opmerkingen : Geen

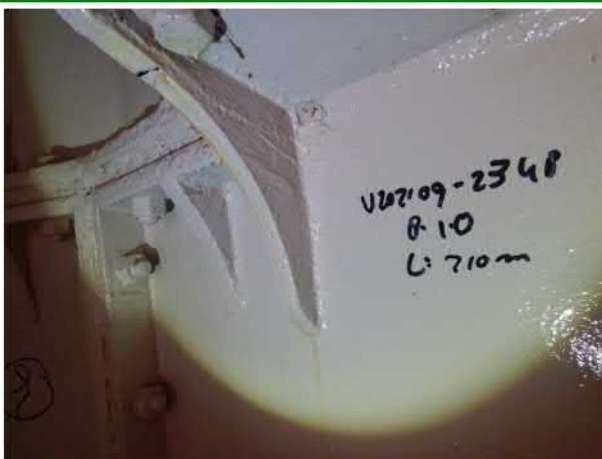

4587



4588

Gebrek : V-202109-2348
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Flens van het raam
Omvang : 210 mm
Opmerkingen : Raamzijde

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

622



4589



4590

Gebrek : V-202109-2349
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Flens van het raam
Omvang : 130 mm
Opmerkingen : Raamzijde



4591



4592

Gebrek : V-202109-2350
Paneel : Verdieping 8, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5 van OP
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

623



4695



4696

Gebrek : V-202109-2402
 Paneel : Verdieping 8, ring , paneel A
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Begin flens tot bout 3
 Omvang : 370 mm
 Opmerkingen : Geen



4697




4698

Gebrek : V-202109-2403
 Paneel : Verdieping 8, ring , paneel A
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Bout 2 naar 5
 Omvang : 800 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

624

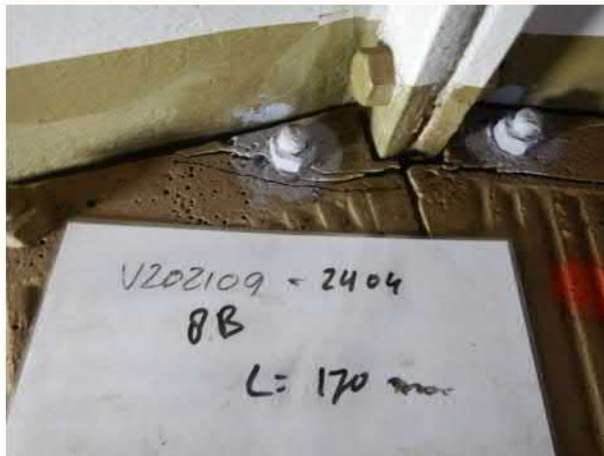


4699



4700

Gebrek : V-202109-2404
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Hoek einde flens
Omvang : 170 mm
Opmerkingen : Geen

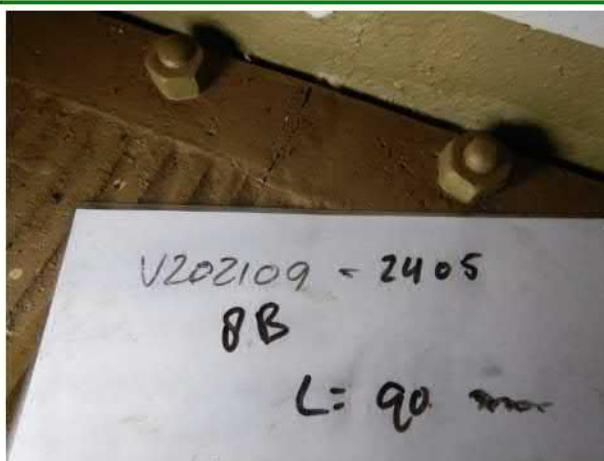

4701



4702

Gebrek : V-202109-2405
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Midden flens
Omvang : 90 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

625




4706



4707

Gebrek : V-202109-2407
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Gehele buiten flens
Omvang : 1400 mm
Opmerkingen : Geen

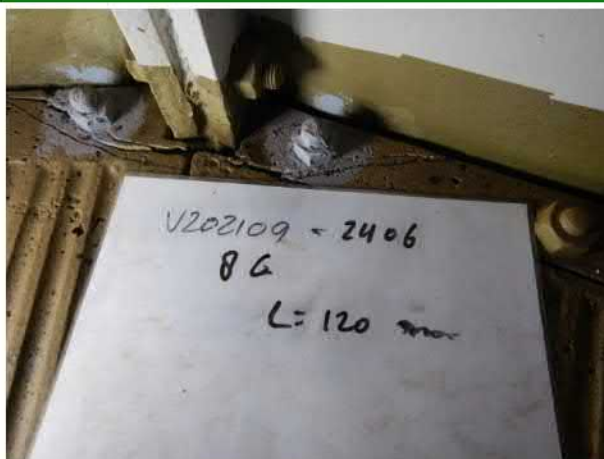

4704



4705

Gebrek : V-202109-2406
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Links boven
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

626




4708



4709

Gebrek : V-202109-2408
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Begin flens
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen

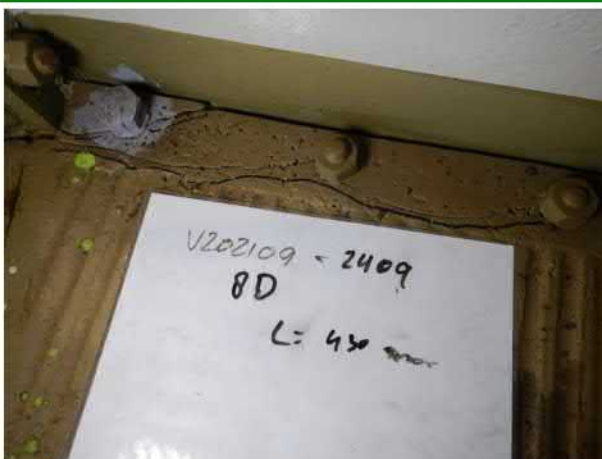

4710




4711

Gebrek : V-202109-2409
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Begin flens naar bout 3
Omvang : 430 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

627

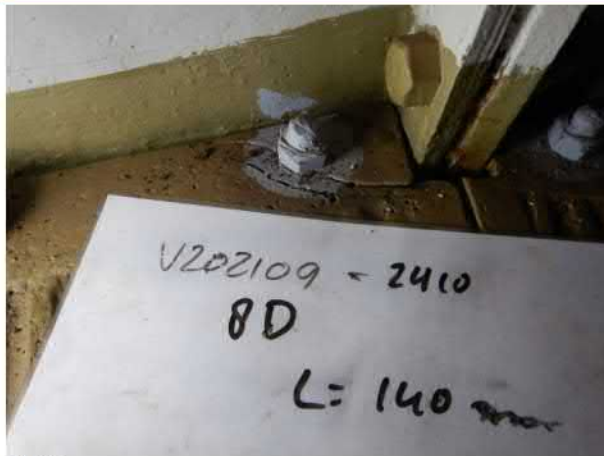

4712



4713

Gebrek : V-202109-2410
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Einde flens
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen



4714




4715

Gebrek : V-202109-2411
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 3 naar bout 8
Omvang : 1000 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

628

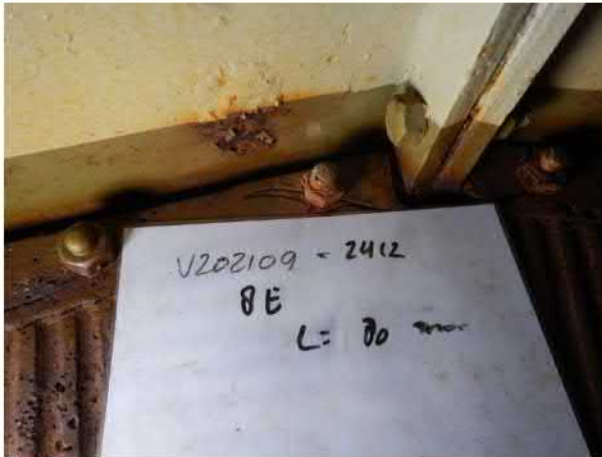


4716



4717

Gebrek : V-202109-2412
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : einde flens
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Geen

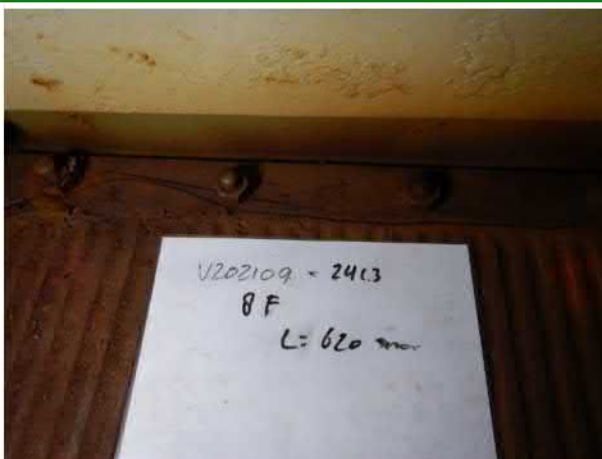

4718



4719

Gebrek : V-202109-2413
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens naar bout 4
Omvang : 620 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

629




4720



4721

Gebrek : V-202109-2414
 Paneel : Verdieping 8, ring , paneel F
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Bout 7 naar einde flens
 Omvang : 250 mm
 Opmerkingen : Geen

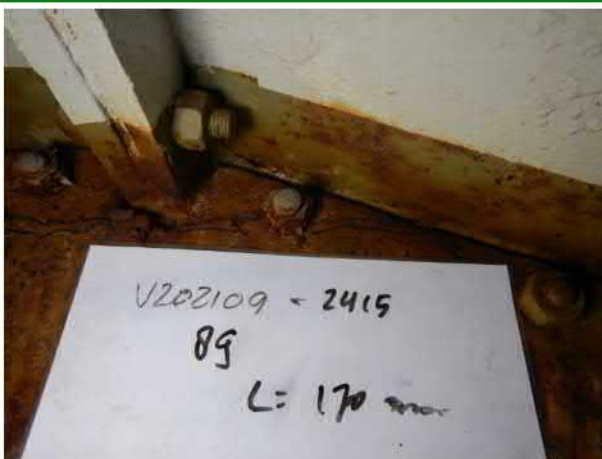

4722



4723

Gebrek : V-202109-2415
 Paneel : Verdieping 8, ring , paneel G
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Begin flens naar bout 1
 Omvang : 170 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

630




4724



4725

Gebrek : V-202109-2416
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 3 naar midden flens
Omvang : 720 mm
Opmerkingen : Geen

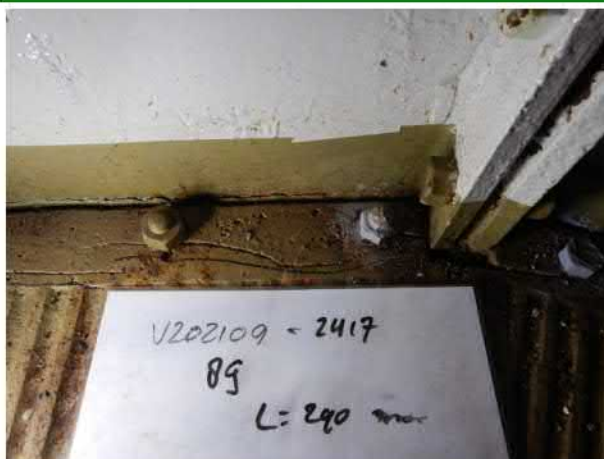

4726




4727

Gebrek : V-202109-2417
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 7 naar bout 8
Omvang : 290 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

631

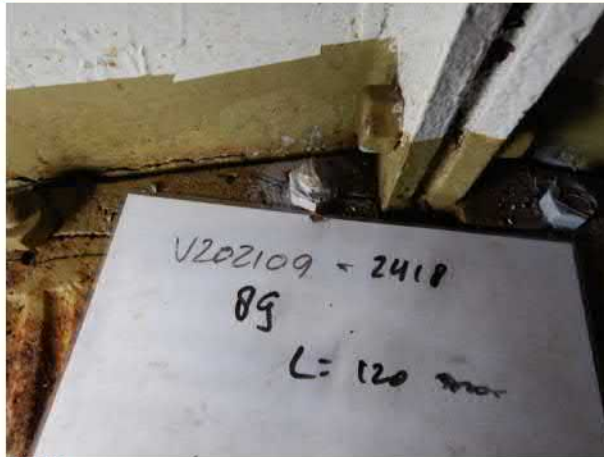


4728



4729

Gebrek : V-202109-2418
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 8 naar einde flens
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen

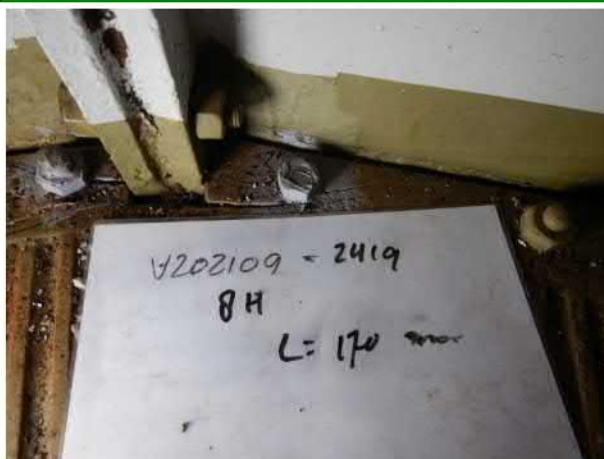

4730



4731

Gebrek : V-202109-2419
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens
Omvang : 170 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

632




4732

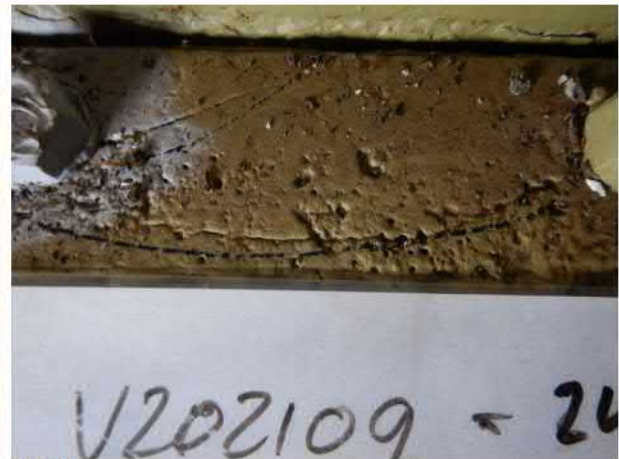


4733

Gebrek : V-202109-2420
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 1 naar bout 2
Omvang : 250 mm
Opmerkingen : Geen

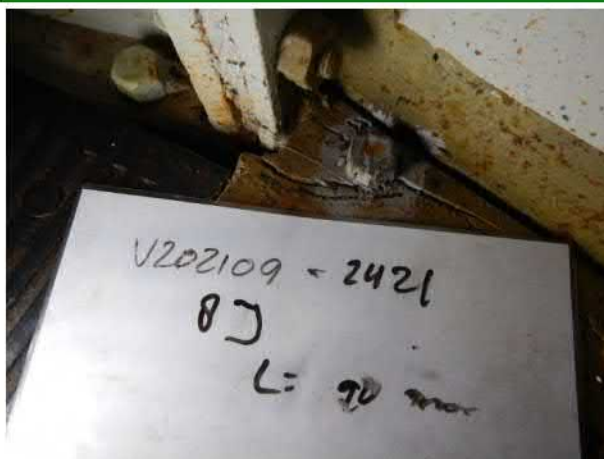

4734

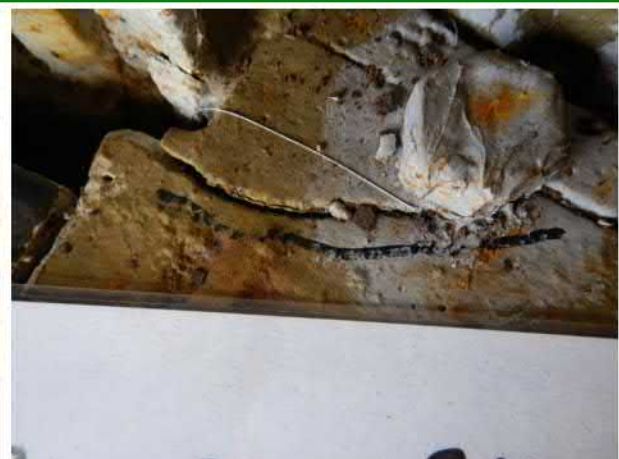

4735

Gebrek : V-202109-2421
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel J
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens
Omvang : 90 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

633



4736



4737

Gebrek : V-202109-2422
 Paneel : Verdieping 8, ring , paneel J
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Begin flens naar bout 4
 Omvang : 590 mm
 Opmerkingen : Geen



4738



4739

Gebrek : V-202109-2423
 Paneel : Verdieping 8, ring , paneel J
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Einde flens van bout 8
 Omvang : 140 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

634



4740



4741

Gebrek : V-202109-2424
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen



4742



4743

Gebrek : V-202109-2425
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel L
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 8 einde flens
Omvang : 90 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

635




4744



4745

Gebrek : V-202109-2426
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel M
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 8 einde flens
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen

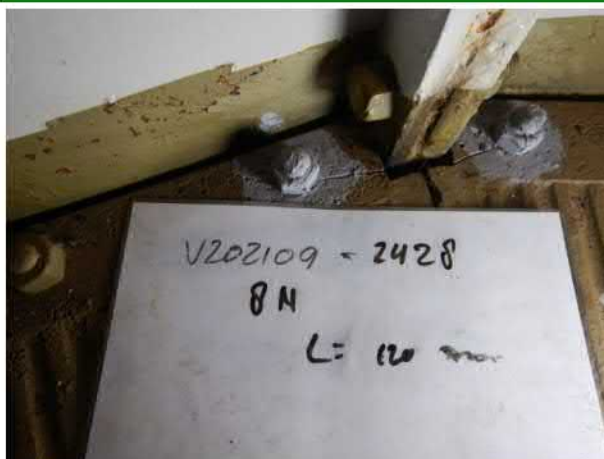

4748



4749

Gebrek : V-202109-2428
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel N
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 8 einde flens
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

636




4746



4747

Gebrek : V-202109-2427
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel N
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens bout 1
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen

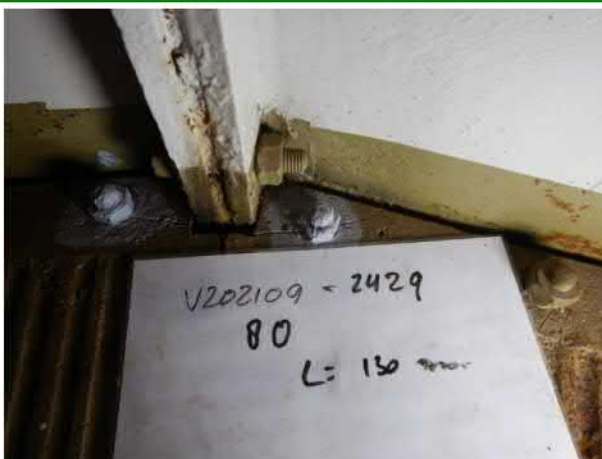

4750



4751

Gebrek : V-202109-2429
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel O
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens bout 1
Omvang : 130 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

637




4752



4753

Gebrek : V-202109-2430
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel O
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 7 naar einde flens
Omvang : 270 mm
Opmerkingen : Geen

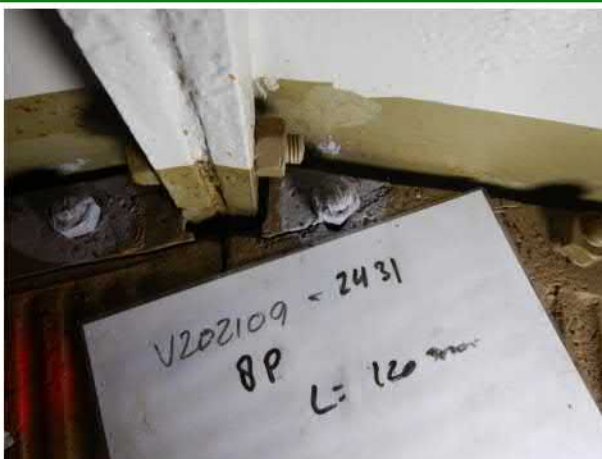

4754




4755

Gebrek : V-202109-2431
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel p
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens bout 1
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

638

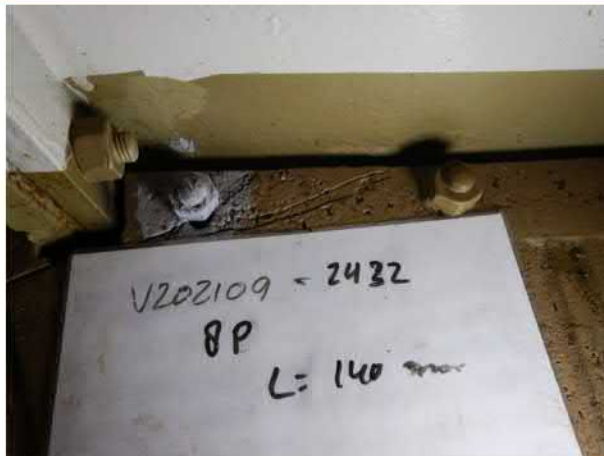

4756



4757

Gebrek : V-202109-2432
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 1 naar einde flens
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen



4758




4759

Gebrek : V-202109-2433
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Einde flens bout 8
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

639

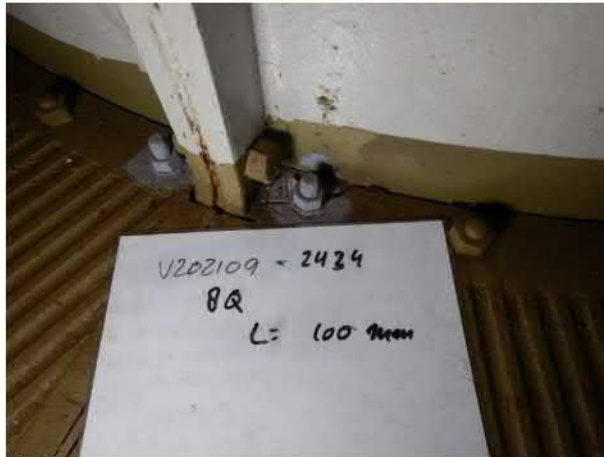

4760



4761

Gebrek : V-202109-2434
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel Q
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens bout 1
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen



4762



4763

Gebrek : V-202109-2435
Paneel : Verdieping 8, ring , paneel U
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Einde flens bout 5
Omvang : 130 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen


Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

640

12 VERDIEPING 7



8942

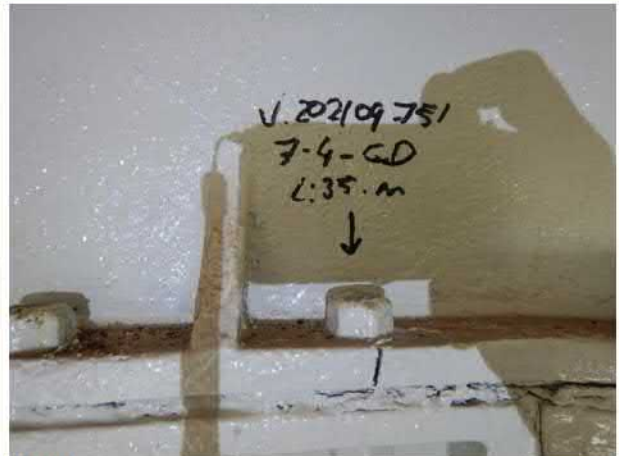

8944

Gebrek : V-202109-751
Paneel : Verdieping 7, ring 4, paneel CD
Onderdeel : Gevelelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8945



8946

Gebrek : V-202109-752
Paneel : Verdieping 7, ring 4, paneel CD
Onderdeel : Gevelelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

641



8967



8968

Gebrek : V-202109-763
Paneel : Verdieping 7, ring 4, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8940



8941

Gebrek : V-202109-750
Paneel : Verdieping 7, ring 4, paneel OP
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 2
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

642



8927




8928

Gebrek : V-202109-744
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel A
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8929

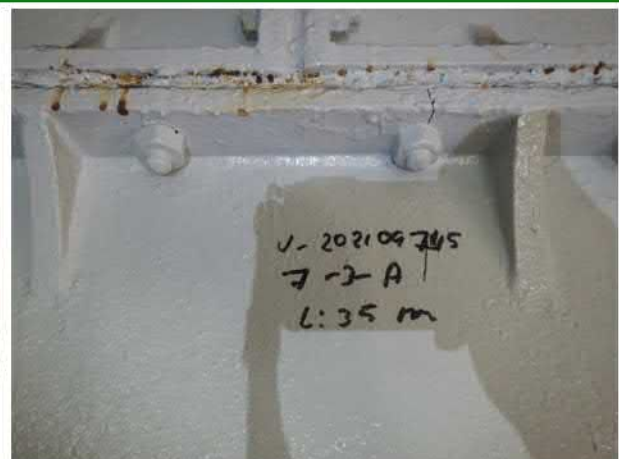

8930

Gebrek : V-202109-745
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel A
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

643



8932



8933

Gebrek : V-202109-746
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel A
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bput 5
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



8934



8935

Gebrek : V-202109-747
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel A
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bpoven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

644



8936




8937

Gebrek : V-202109-748
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel C
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8938

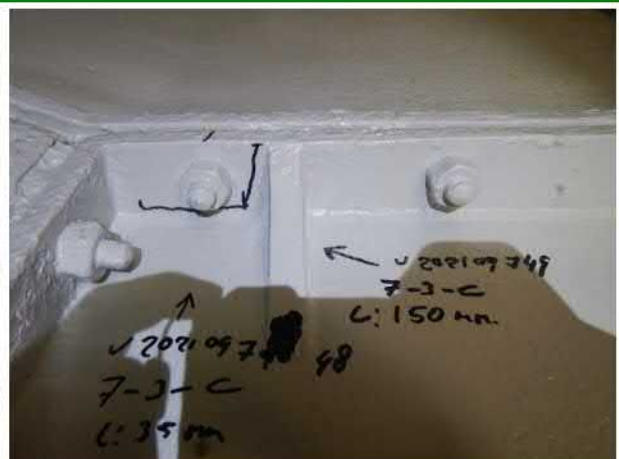

8939

Gebrek : V-202109-749
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel C
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 150 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

645



8947



8948

Gebrek : V-202109-753
Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8949



8950

Gebrek : V-202109-754
Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

646



8951



8952

Gebrek : V-202109-755
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8953



8954

Gebrek : V-202109-756
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

647



8955



8956

Gebrek : V-202109-757
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel F
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 5
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



8957



8958

Gebrek : V-202109-758
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel F
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

648



8959



8960

Gebrek : V-202109-759
Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8961



8962

Gebrek : V-202109-760
Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

649



8963



8964

Gebrek : V-202109-761
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel J
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8965



8966

Gebrek : V-202109-762
 Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel J
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

650



8925

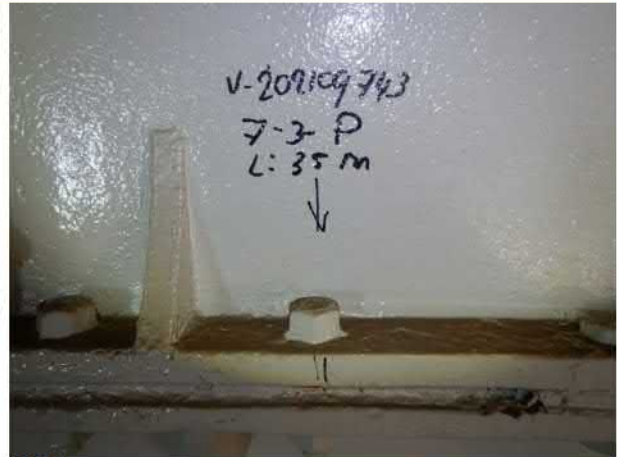

8926

Gebrek : V-202109-743
Paneel : Verdieping 7, ring 3, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8882



8883

Gebrek : V-202109-723
Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 1
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

651



8888



8889

Gebrek : V-202109-726
Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen



8896



8897

Gebrek : V-202109-730
Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel DE
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

652



8903



8904

Gebrek : V-202109-733
Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8901



8902

Gebrek : V-202109-732
Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 1
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

653



8911



8912

Gebrek : V-202109-737
Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8920



8921

Gebrek : V-202109-741
Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Raamsteun onder
Omvang : 65 mm
Opmerkingen : Raamsteun rechts


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

654



8922

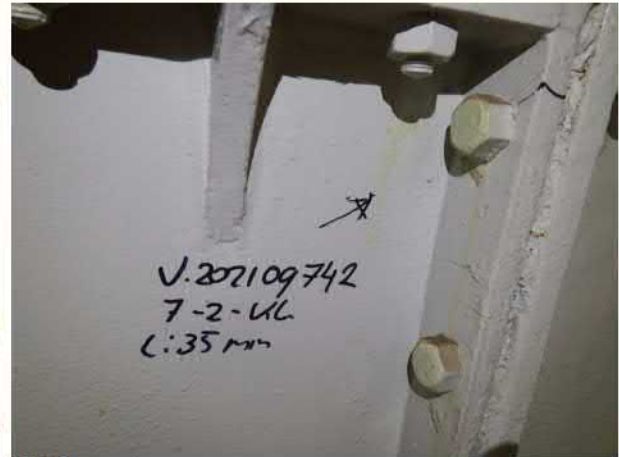

8923

Gebrek : V-202109-742
 Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel KL
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8872



8873

Gebrek : V-202109-718
 Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel OP
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 7
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

655



8874



8875

Gebrek : V-202109-719
 Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel OP
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 8
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Niet gedetecteerd in PA onderzoek, daarna gebroken.



8876



8877

Gebrek : V-202109-720
 Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel PA
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

656



8878



8879

Gebrek : V-202109-721
 Paneel : Verdieping 7, ring 2, paneel PA
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8880



8881

Gebrek : V-202109-722
 Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel B
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

657



8884



8885

Gebrek : V-202109-724
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel C
Onderdeel : Gevelelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8886



8887

Gebrek : V-202109-725
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel C
Onderdeel : Gevelelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

658



8890



8891

Gebrek : V-202109-727
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8892



8893

Gebrek : V-202109-728
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

659



8894



8895

Gebrek : V-202109-729
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel E
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8899



8900

Gebrek : V-202109-731
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

660



8905



8906

Gebrek : V-202109-734
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel H
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8907



8908

Gebrek : V-202109-735
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

661



8909



8910

Gebrek : V-202109-736
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



8913



8914

Gebrek : V-202109-738
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

662



8915



8916

Gebrek : V-202109-739
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Raamsteun onder
Omvang : 60 mm
Opmerkingen : Raamsteun lins

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

663



8917



8918



8919

Gebrek : V-202109-740
Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Raamsteun onder
Omvang : 60 mm
Opmerkingen : Raamsteun rechts


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

664



8868

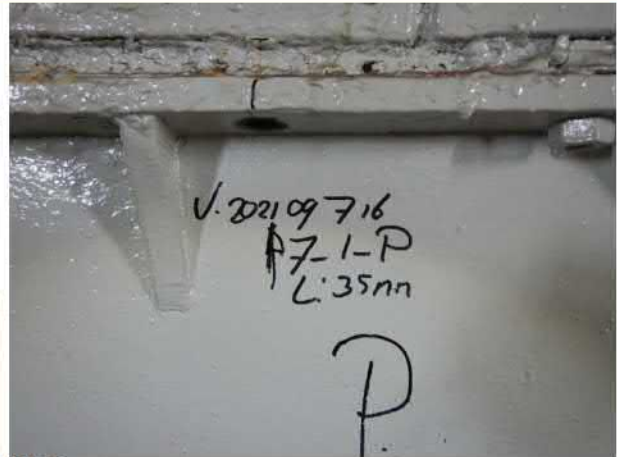


8869

Gebrek : V-202109-716
 Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel P
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



8870

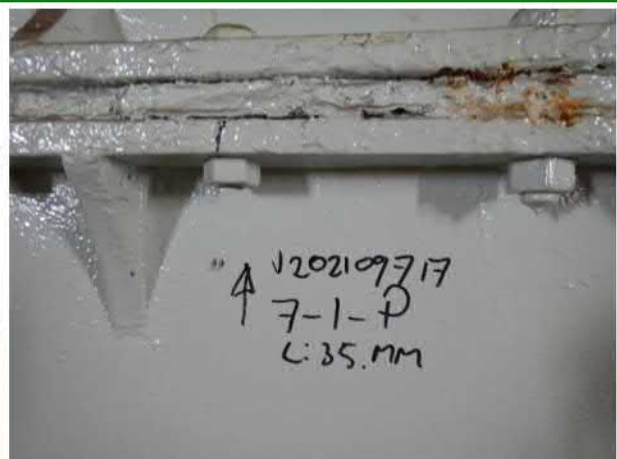

8871

Gebrek : V-202109-717
 Paneel : Verdieping 7, ring 1, paneel P
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

665



8969

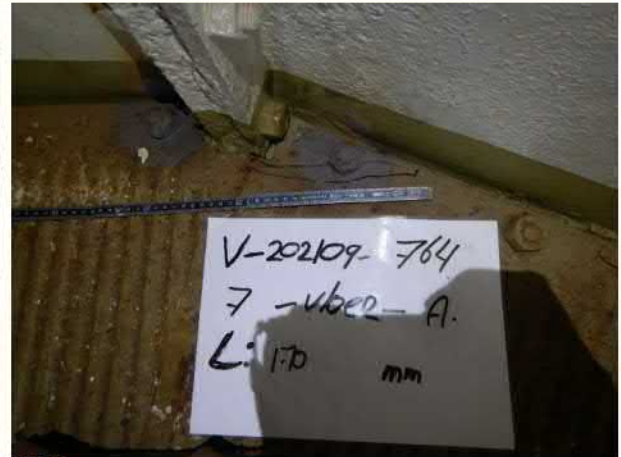

8970

Gebrek : V-202109-764
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 170 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



8971



8972

Gebrek : V-202109-765
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 121 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

666



8973

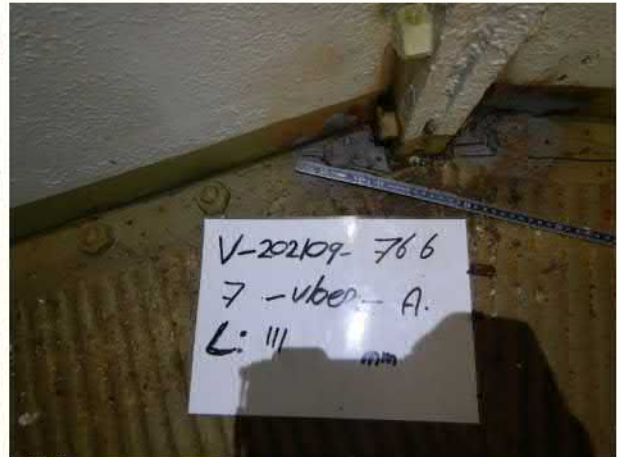


8974

Gebrek : V-202109-766
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 111 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



8975

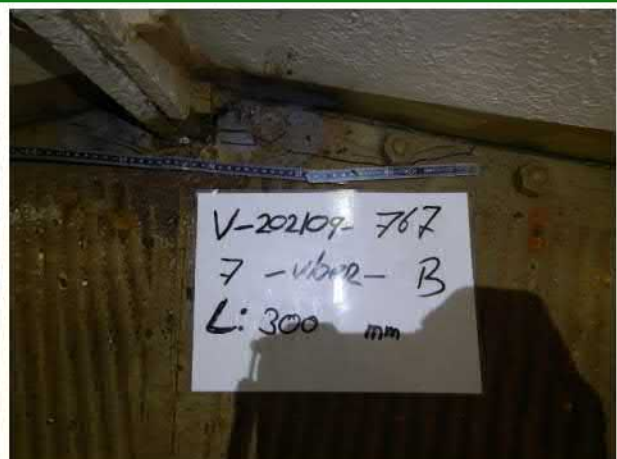

8976

Gebrek : V-202109-767
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

667



8977

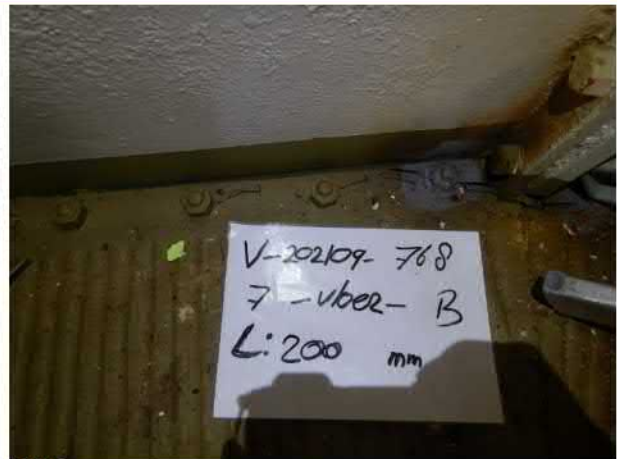

8978

Gebrek : V-202109-768
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 200 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



8979



8980

Gebrek : V-202109-769
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 670 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

668



8981

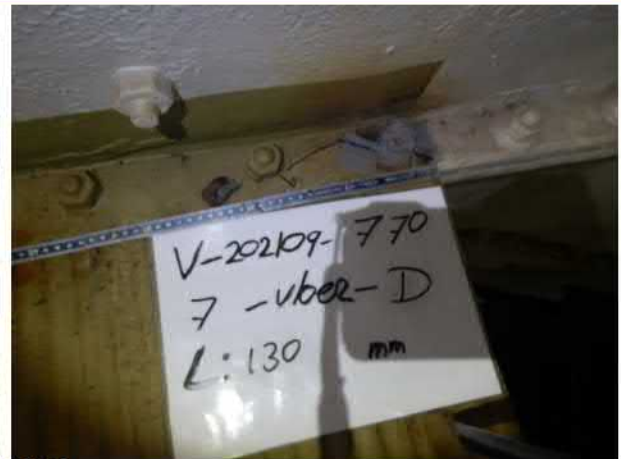

8982

Gebrek : V-202109-770
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 130 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

669



8983

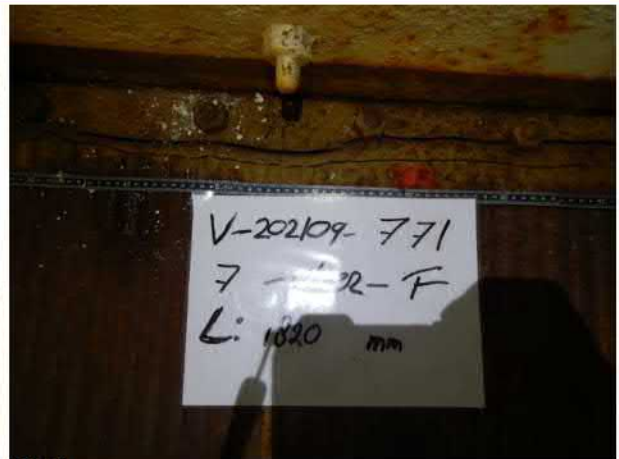

8984



8985



8986

Gebrek : V-202109-771
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 1820 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

670



8987



8988

Gebrek : V-202109-772
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 1680 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



8989



8990

Gebrek : V-202109-773
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 1600 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

671



8991




8992

Gebrek : V-202109-774
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel I
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 1500 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



8993

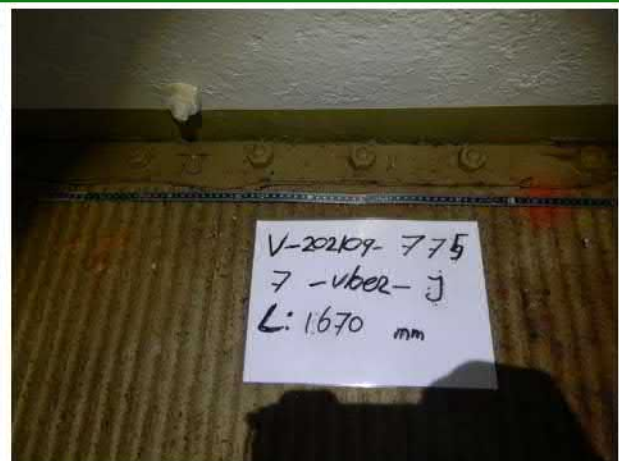

8994

Gebrek : V-202109-775
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel J
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 1670 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

672



8995



8996

Gebrek : V-202109-776
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 350 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



8997



8998

Gebrek : V-202109-777
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 70 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

673



8999

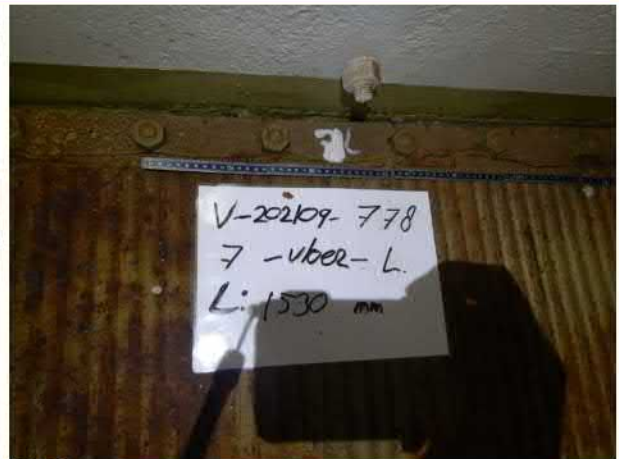


9000

Gebrek : V-202109-778
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel L
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 1530 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



9007

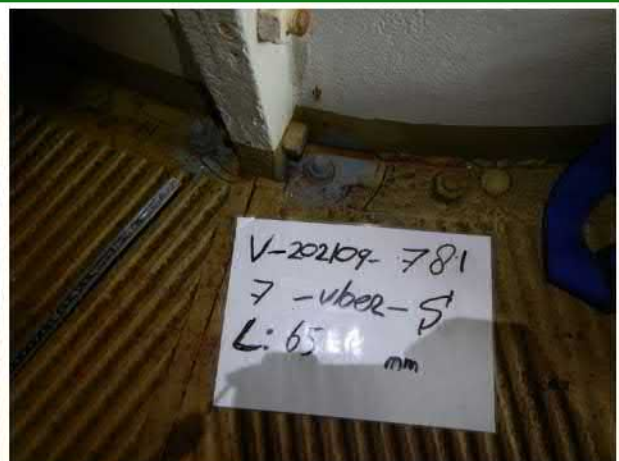

9008

Gebrek : V-202109-781
Paneel : Verdieping 7, ring , paneel S
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 65 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

674



9003




9004

Gebrek : V-202109-780
 Paneel : Verdieping 7, ring , paneel T
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Kern
 Omvang : 80 mm
 Opmerkingen : Via boutgaten



9001

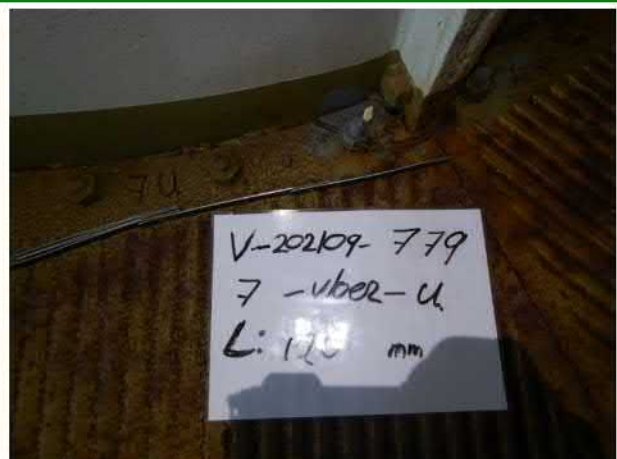

9002

Gebrek : V-202109-779
 Paneel : Verdieping 7, ring , paneel U
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Kern
 Omvang : 120 mm
 Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

675

13 VERDIEPING 6



4814



4815

Gebrek : V-202109-2460
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 13
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4816



4817

Gebrek : V-202109-2461
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

676



4818



4819

Gebrek : V-202109-2462
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 6
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4820



4821

Gebrek : V-202109-2463 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Boven midden
Omvang : 110 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

677



4822



4823

Gebrek : V-202109-2464
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4824



4825

Gebrek : V-202109-2465
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 6
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

678



4826



4827

Gebrek : V-202109-2466
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel LM
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4828



4829

Gebrek : V-202109-2467
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel LM
Onderdeel : Gevelement
Gebreken(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 6
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

679



4830



4831

Gebrek : V-202109-2468
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel MN
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4832



4833

Gebrek : V-202109-2469
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel MN
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 6
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

680



4834



4835

Gebrek : V-202109-2470
Paneel : Verdieping 6, ring 4, paneel NO
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4804



4805

Gebrek : V-202109-2455
Paneel : Verdieping 6, ring 3, paneel C
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

681



4806



4807

Gebrek : V-202109-2456
 Paneel : Verdieping 6, ring 3, paneel D
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 1 van DE
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



4808



4809

Gebrek : V-202109-2457
 Paneel : Verdieping 6, ring 3, paneel G
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 3
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Raamzijde

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

682



4810




4811

Gebrek : V-202109-2458
Paneel : Verdieping 6, ring 3, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 5
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4812

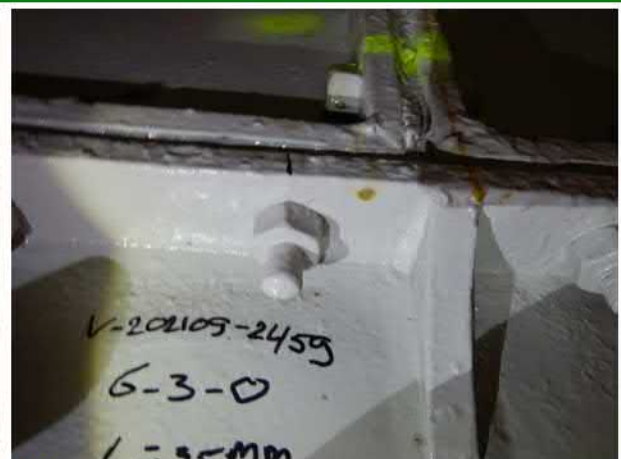

4813

Gebrek : V-202109-2459
Paneel : Verdieping 6, ring 3, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 10 van NO
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Raamzijde

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

683



4784




4785

Gebrek : V-202109-2445
 Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel AB
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 1 van B
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



4786

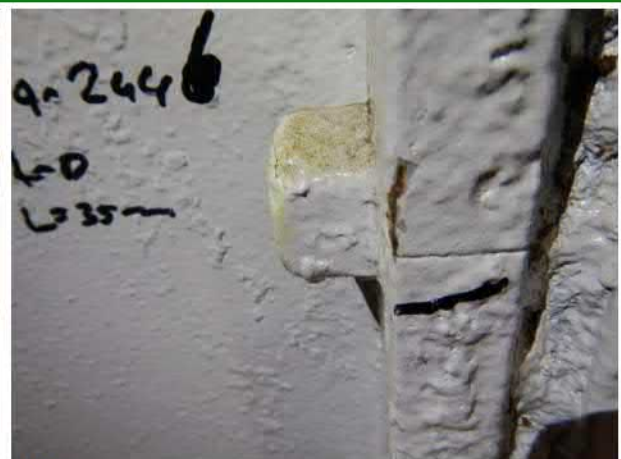

4787

Gebrek : V-202109-2446
 Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel BC
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 13
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

684



4788



4789

Gebrek : V-202109-2447
 Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel CD
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 13 van BC
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



4790




4791

Gebrek : V-202109-2448
 Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel DE
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 12
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

685

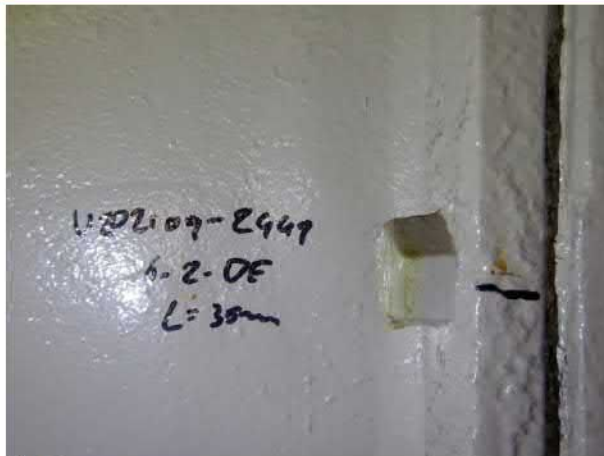


4792



4793

Gebrek : V-202109-2449
Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel DE
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 13
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

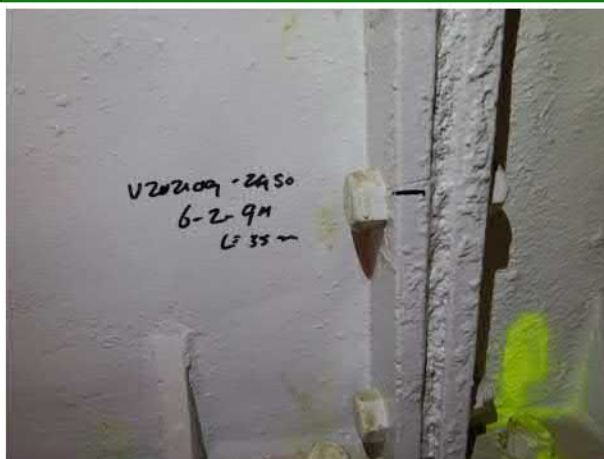

4794



4795

Gebrek : V-202109-2450
Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 12
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

686



4796



4797

Gebrek : V-202109-2451
 Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel GH
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 3 van G
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Raamzijde



4798



4799

Gebrek : V-202109-2452
 Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel IJ
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 5
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

687



4800



4801

Gebrek : V-202109-2453
Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel NO
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 3
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4802



4803

Gebrek : V-202109-2454
Paneel : Verdieping 6, ring 2, paneel OP
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 3 van O
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Raamzijde

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

688



4764



4765

Gebrek : V-202109-2436
Paneel : Verdieping 6, ring 1, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 1 DE
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4766



4767

Gebrek : V-202109-2437
Paneel : Verdieping 6, ring 1, paneel E
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 10 van DE
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

689



4768



4769

Gebrek : V-202109-2438
 Paneel : Verdieping 6, ring 1, paneel E
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Bout 6 van DE
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



4770



4771

Gebrek : V-202109-2439
 Paneel : Verdieping 6, ring 1, paneel F
 Onderdeel : Voegvulling
 Gebrek(en) : Corrosie(sporen)
 Locatie : Boven
 Omvang : 1600 mm
 Opmerkingen : Ca.10% van de verdieping

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

690



4772



4773

Gebrek : V-202109-2440
Paneel : Verdieping 6, ring 1, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 1 van GH
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4774



4775

Gebrek : V-202109-2441
Paneel : Verdieping 6, ring 1, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 2 van IJ
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

691



4776



4777

Gebrek : V-202109-2442
Paneel : Verdieping 6, ring 1, paneel K
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 1 van KL
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



4778



4779

Gebrek : V-202109-2443
Paneel : Verdieping 6, ring 1, paneel N
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 1 van NO
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

692




4780



4781

Gebrek : V-202109-2444
Paneel : Verdieping 6, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 1
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Boven trapgat

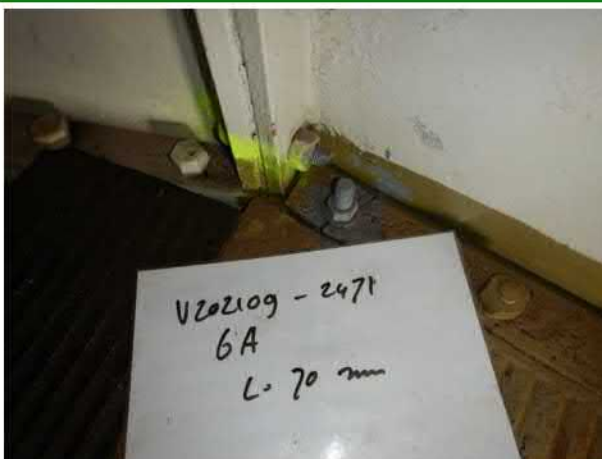

4836



4837

Gebrek : V-202109-2471
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 1
Omvang : 70 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

693



4838



4839

Gebrek : V-202109-2472
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Tussen bout 3 en 4
Omvang : 70 mm
Opmerkingen : Geen



4840



4841

Gebrek : V-202109-2473
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens & Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 1 naar bout 4
Omvang : 600 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

694




4842

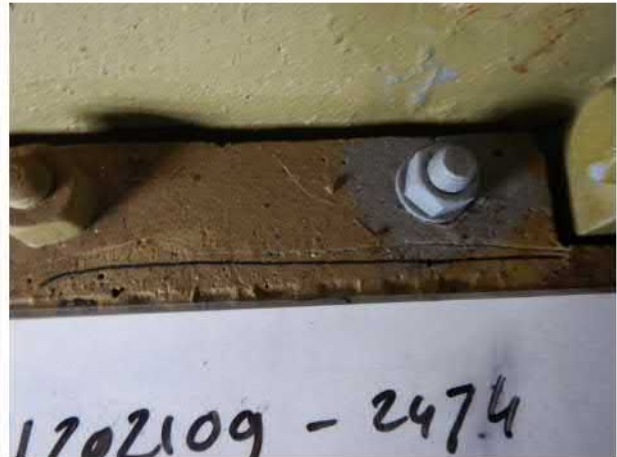

4843

Gebrek : V-202109-2474
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 9 naar 10
Omvang : 220 mm
Opmerkingen : Geen

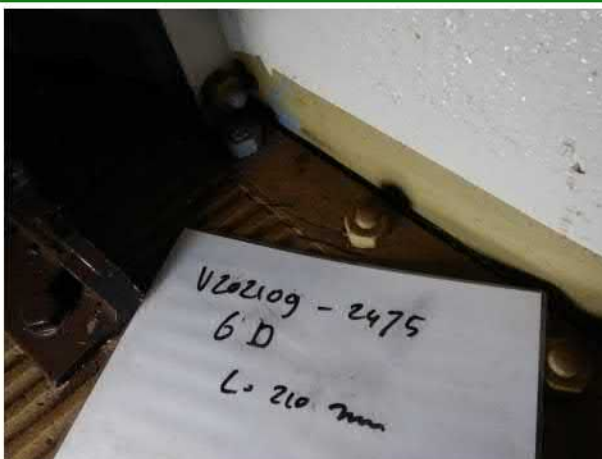

4844




4845

Gebrek : V-202109-2475
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens naar bout 2
Omvang : 210 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

695

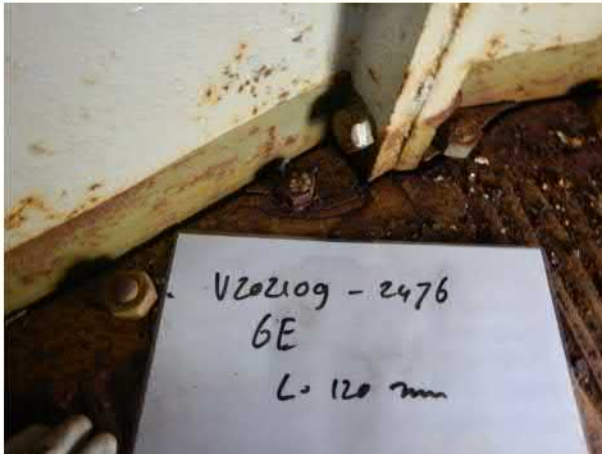

4846



4847

Gebrek : V-202109-2476
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 9 naar einde flens
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Geen



4848




4849

Gebrek : V-202109-2477
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens naar bout 1
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

696

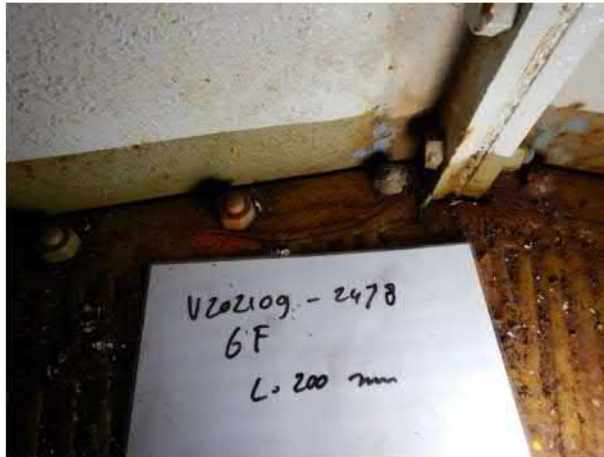


4850



4851

Gebrek : V-202109-2478
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 9 naar 10
Omvang : 200 mm
Opmerkingen : Geen

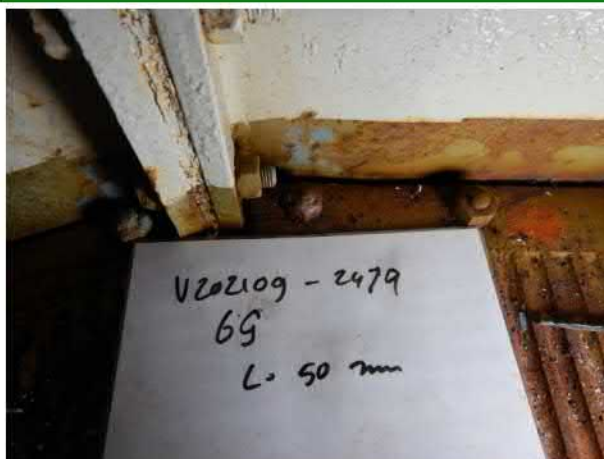

4852



4853

Gebrek : V-202109-2479
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens naar bout 1
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

697




4854



4855

Gebrek : V-202109-2480
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens naar bout 3
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Geen

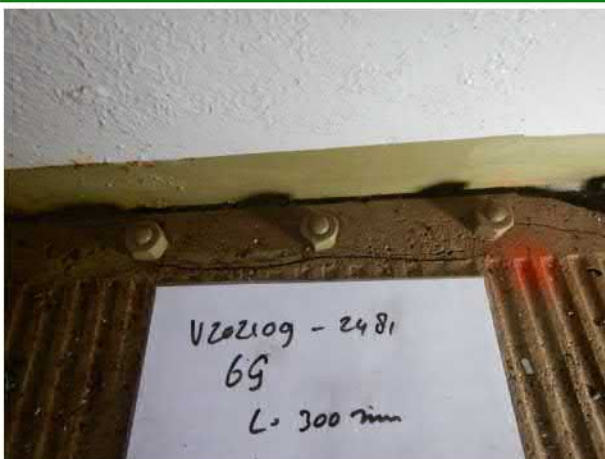

4856




4857

Gebrek : V-202109-2481
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 7 naar 9
Omvang : 300 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

698

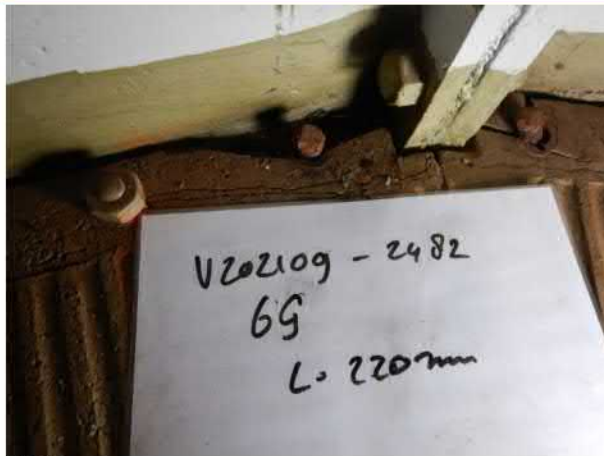


4858



4859

Gebrek : V-202109-2482
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 9 naar einde flens
Omvang : 220 mm
Opmerkingen : Geen

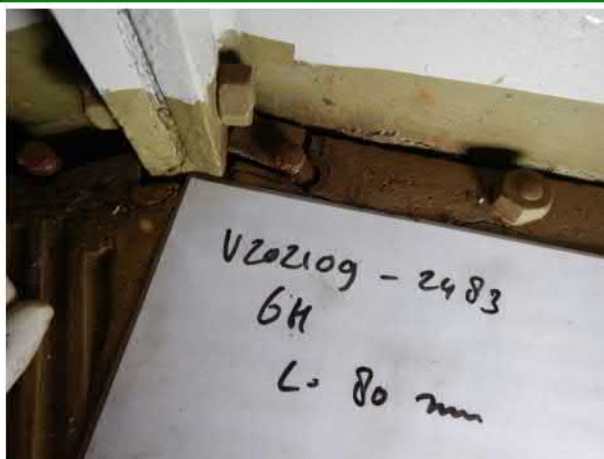

4860




4861

Gebrek : V-202109-2483
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 1, hoek
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Hoek afgebroken

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

699

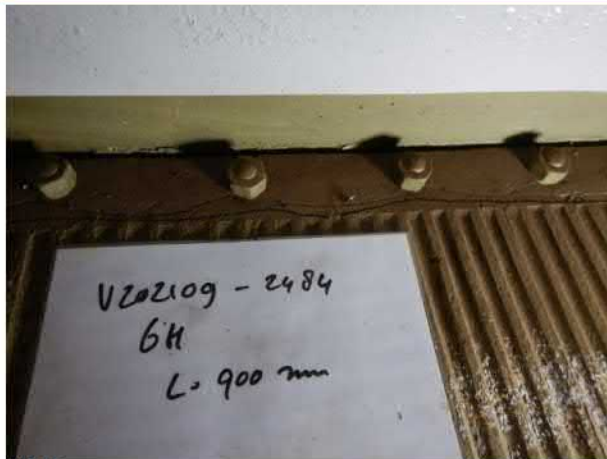


4862



4863

Gebrek : V-202109-2484
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens naar bout 6
Omvang : 900 mm
Opmerkingen : Geen

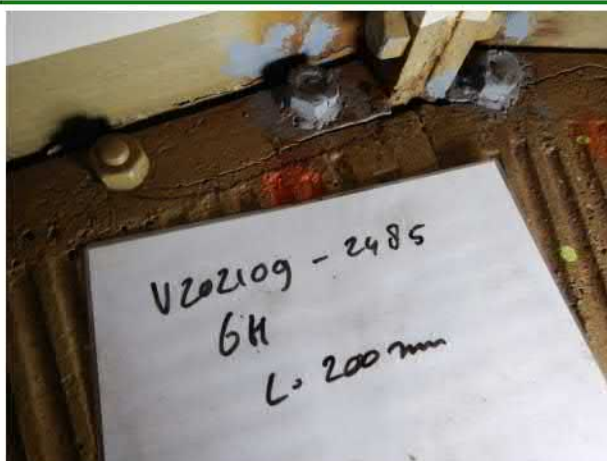

4864



4865

Gebrek : V-202109-2485
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 9 naar einde flens
Omvang : 200 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

700




4866



4867

Gebrek : V-202109-2486
 Paneel : Verdieping 6, ring , paneel I
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Begin flens naar bout 5
 Omvang : 650 mm
 Opmerkingen : Geen

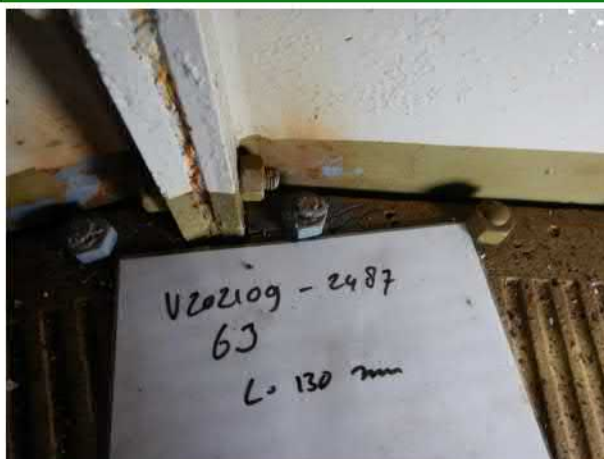

4868




4869

Gebrek : V-202109-2487
 Paneel : Verdieping 6, ring , paneel J
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Begin flens naar bout 1
 Omvang : 130 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

701

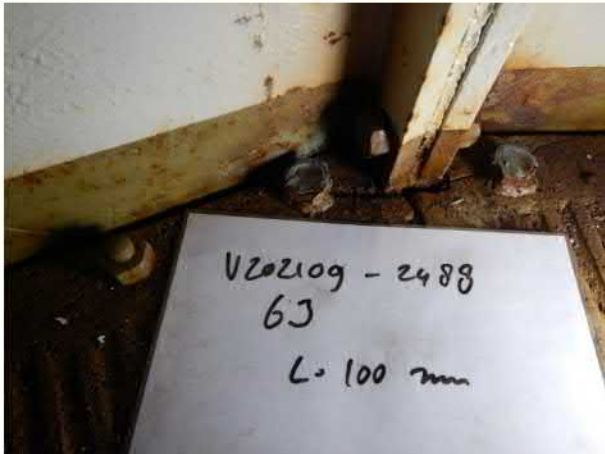


4870



4871

Gebrek : V-202109-2488
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel J
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 10 naar einde flens
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Geen

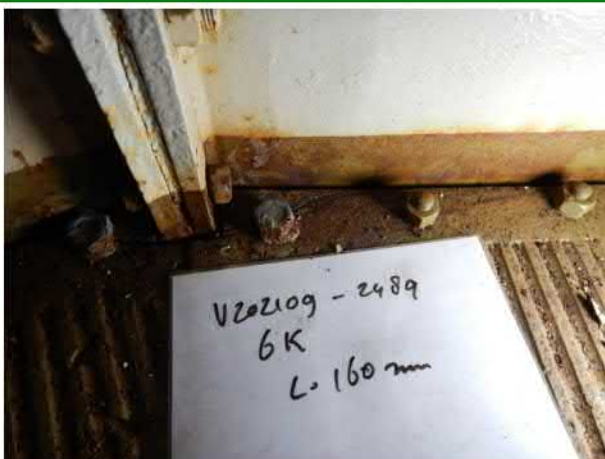

4872



4873

Gebrek : V-202109-2489
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Begin flens naar bout 1
Omvang : 160 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

702




4874



4875

Gebrek : V-202109-2490
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 1 naar 3
Omvang : 270 mm
Opmerkingen : Geen

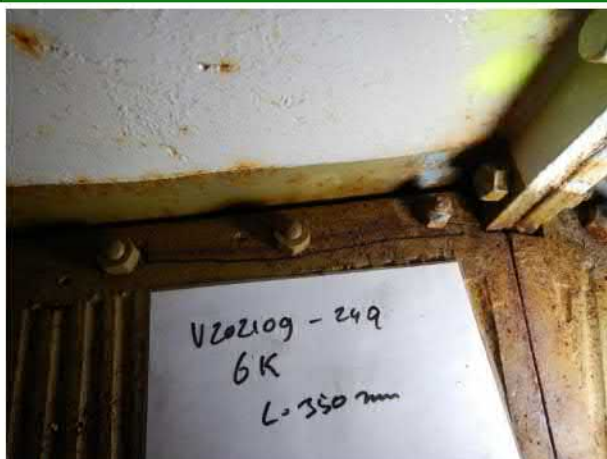

4876




4877

Gebrek : V-202109-2491
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 7 naar einde flens
Omvang : 350 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

703

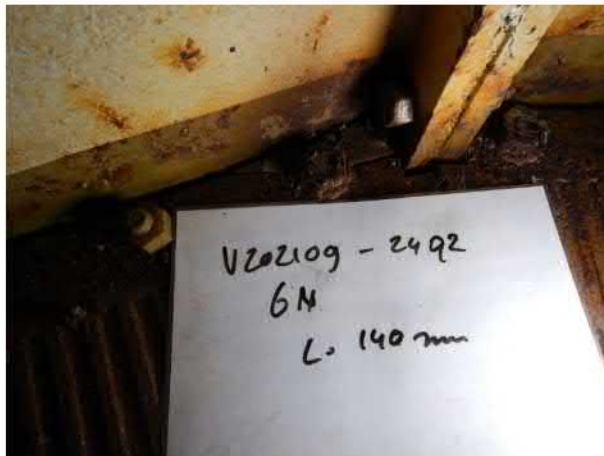

4878



4879

Gebrek : V-202109-2492
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel N
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 10 naar einde flens
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Hoek afgebroken



4880



4881

Gebrek : V-202109-2493
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel O
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Tussen nout 1 naar 2
Omvang : 70 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

704



4882



4883

Gebrek : V-202109-2494
Paneel : Verdieping 6, ring , paneel O
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Bout 1 naar bout 2
Omvang : 200 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

705

14 VERDIEPING 5



9029




9030

Gebrek : V-202109-791
 Paneel : Verdieping 5, ring 4, paneel DE
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 1
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



9023

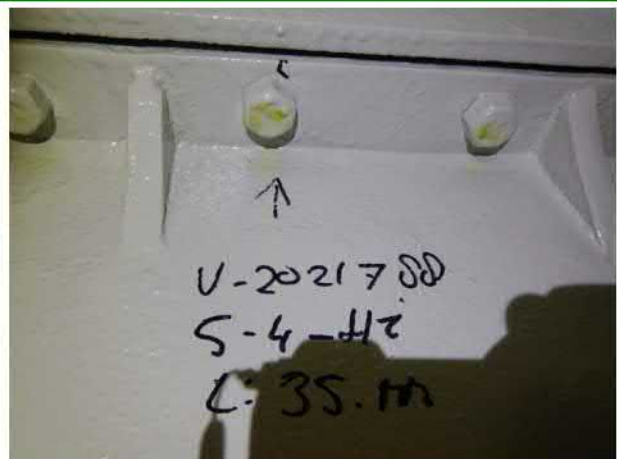

9024

Gebrek : V-202109-788
 Paneel : Verdieping 5, ring 4, paneel HI
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

706



9025

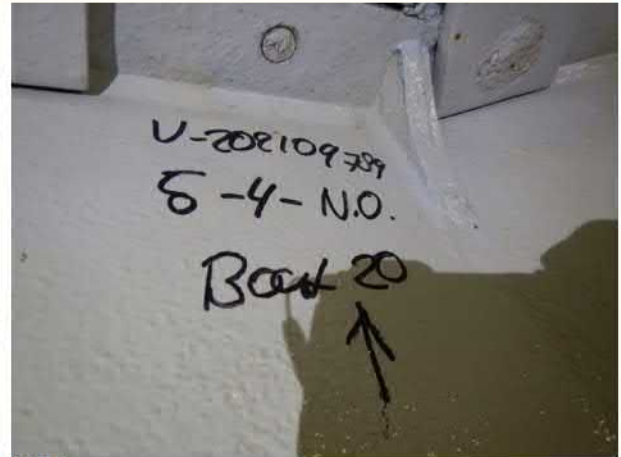

9026

Gebrek : V-202109-789
Paneel : Verdieping 5, ring 4, paneel NO
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 20
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



9027



9028

Gebrek : V-202109-790
Paneel : Verdieping 5, ring 4, paneel PA
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Boven
Omvang : 25 mm
Opmerkingen : via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

707



9021




9022

Gebrek : V-202109-786
 Paneel : Verdieping 5, ring 3, paneel H
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 135 mm
 Opmerkingen : Via boutgaten



9012

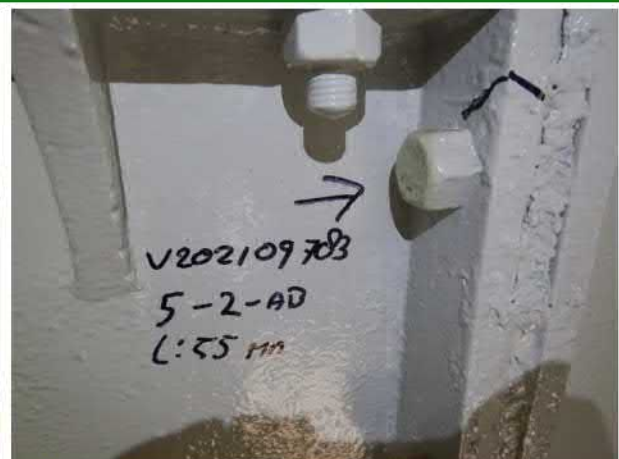

9013

Gebrek : V-202109-783
 Paneel : Verdieping 5, ring 2, paneel AB
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Rechts
 Omvang : 55 mm
 Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

708



9015



9016



9017



9018

Gebrek : V-202109-784 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 5, ring 2, paneel DE
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Boven
Omvang : 65 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

709



9019



9020

Gebrek : V-202109-785
 Paneel : Verdieping 5, ring 2, paneel IJ
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie : Onder
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



9043



9044

Gebrek : V-202109-798
 Paneel : Verdieping 5, ring 1, paneel C
 Onderdeel : Kern
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Deurtje
 Omvang : 250 mm
 Opmerkingen : Bovenzijde deurtje


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

710



9045

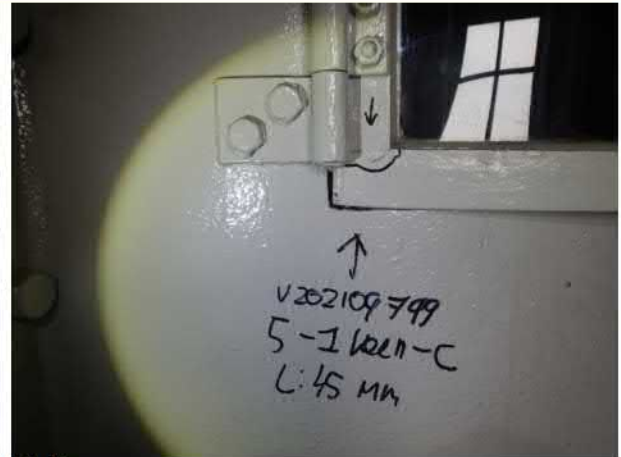


9046

Gebrek : V-202109-799
Paneel : Verdieping 5, ring 1, paneel C
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Deurtje
Omvang : 45 mm
Opmerkingen : Linksonder



9047

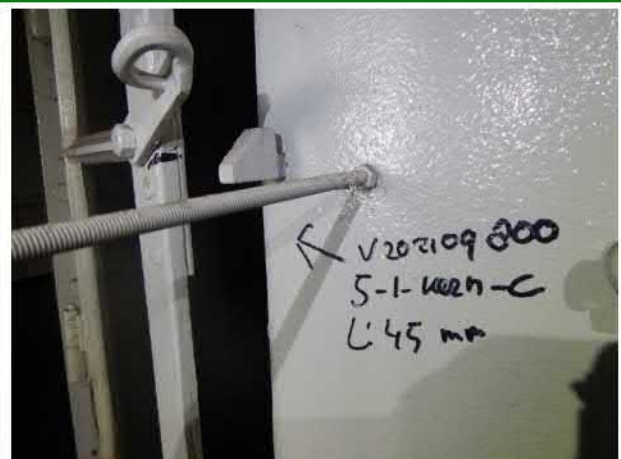

9048

Gebrek : V-202109-800
Paneel : Verdieping 5, ring 1, paneel C
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Deurtje
Omvang : 45 mm
Opmerkingen : Rechts


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

711



9010

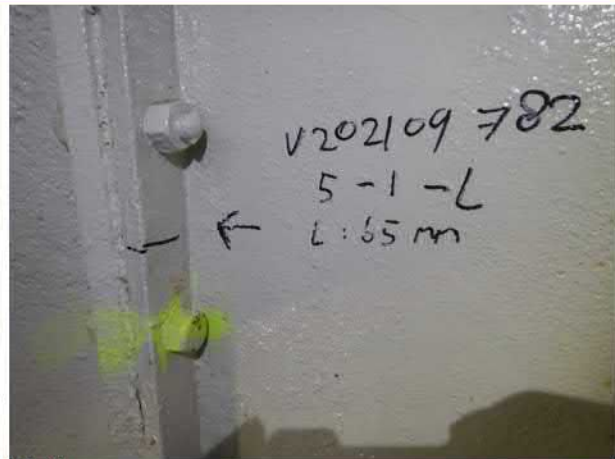

9011

Gebrek : V-202109-782
Paneel : Verdieping 5, ring 1, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Links
Omvang : 65 mm
Opmerkingen : Geen



9031



9032

Gebrek : V-202109-792
Paneel : Verdieping 5, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

712



9033

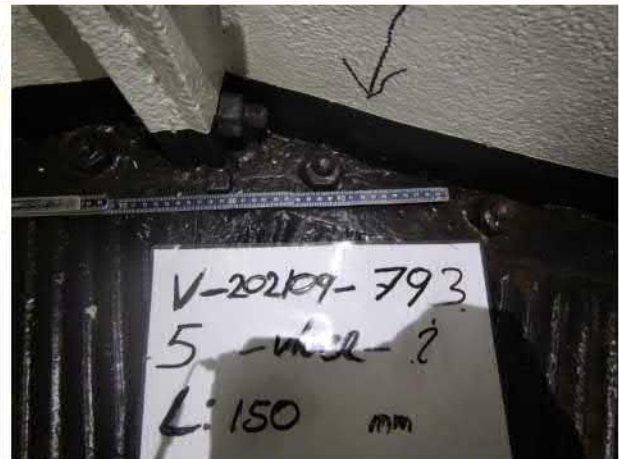

9034

Gebrek : V-202109-793
Paneel : Verdieping 5, ring , paneel I
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : via boutgaten



9035



9036

Gebrek : V-202109-794
Paneel : Verdieping 5, ring , paneel K
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 190 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

713




9037

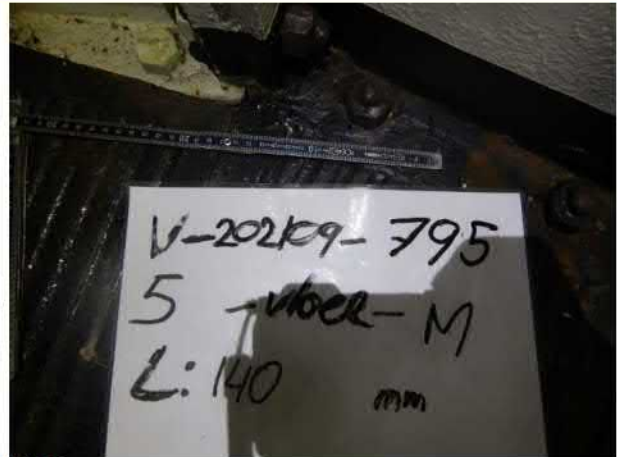

9038

Gebrek : V-202109-795
Paneel : Verdieping 5, ring , paneel M
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

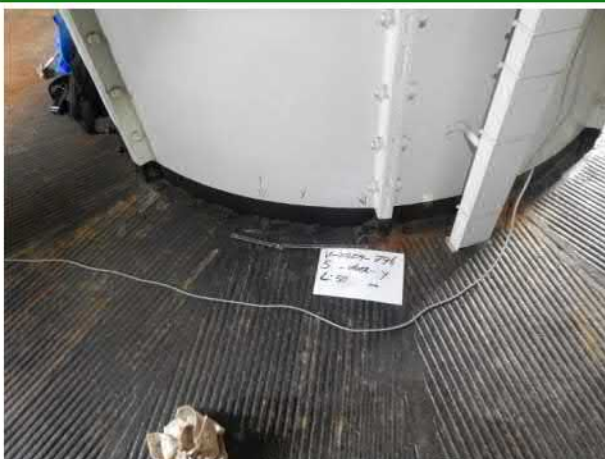

9039



9040

Gebrek : V-202109-796
Paneel : Verdieping 5, ring , paneel Y
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 50 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

714



9041

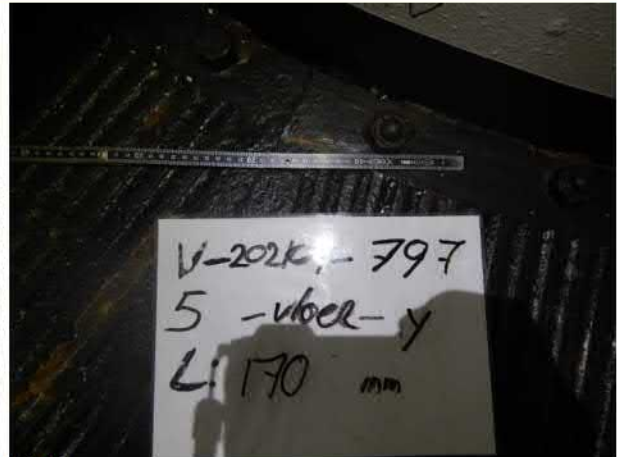

9042

Gebrek : V-202109-797
Paneel : Verdieping 5, ring , paneel Y
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Kern
Omvang : 170 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

715

15 VERDIEPING 4



9064




9065

Gebrek : V-202109-808
Paneel : Verdieping 4, ring 4, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 5
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



9066

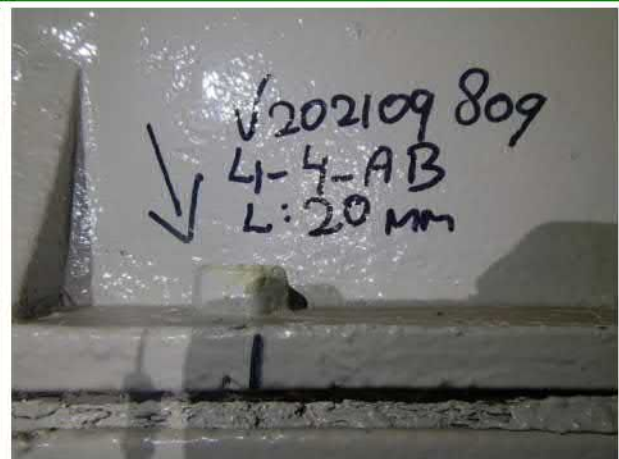

9067

Gebrek : V-202109-809
Paneel : Verdieping 4, ring 4, paneel AB
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

716



9068

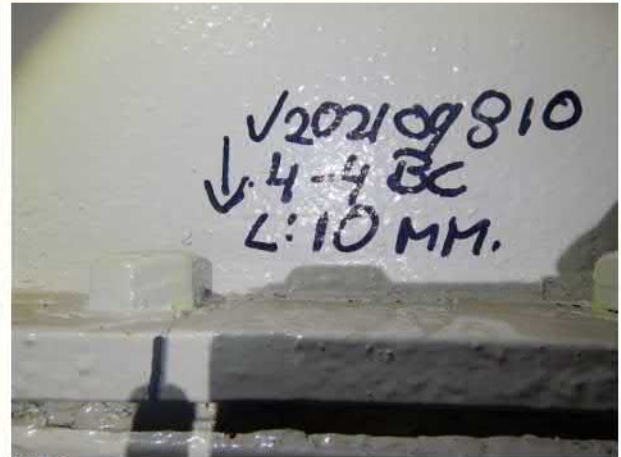

9069

Gebrek : V-202109-810
Paneel : Verdieping 4, ring 4, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 10 mm
Opmerkingen : Geen



9070



9071

Gebrek : V-202109-811
Paneel : Verdieping 4, ring 3, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Raam
Omvang : 15 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

717



9072



9073

Gebrek : V-202109-812
Paneel : Verdieping 4, ring 3, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen



9060



9061

Gebrek : V-202109-806
Paneel : Verdieping 4, ring 2, paneel FG
Onderdeel : Rechts
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Steun
Omvang : 105 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

718



9062




9063

Gebrek : V-202109-807
Paneel : Verdieping 4, ring 2, paneel FG
Onderdeel : Rechts
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Steun
Omvang : 75 mm
Opmerkingen : Geen



9098

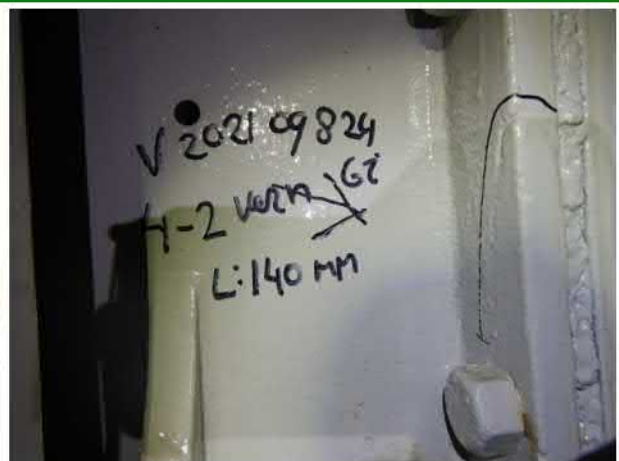

9099

Gebrek : V-202109-824
Paneel : Verdieping 4, ring 2, paneel GI
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

719



9100

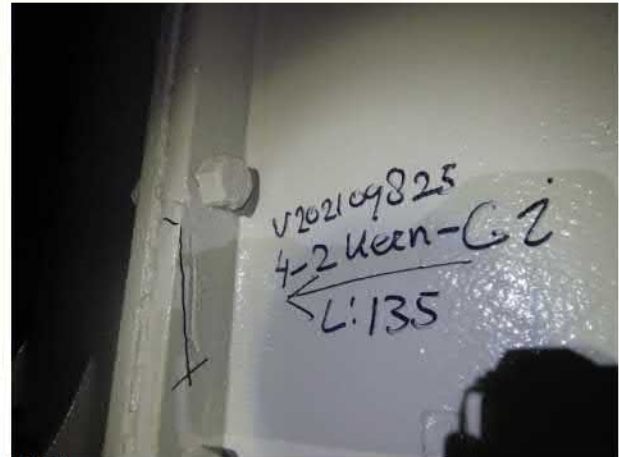

9101

Gebrek : V-202109-825
Paneel : Verdieping 4, ring 2, paneel GI
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Links
Omvang : 135 mm
Opmerkingen : Geen



9052



9053

Gebrek : V-202109-802
Paneel : Verdieping 4, ring 2, paneel IJ
Onderdeel : Buitenzijde
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : rechts
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

720



9054

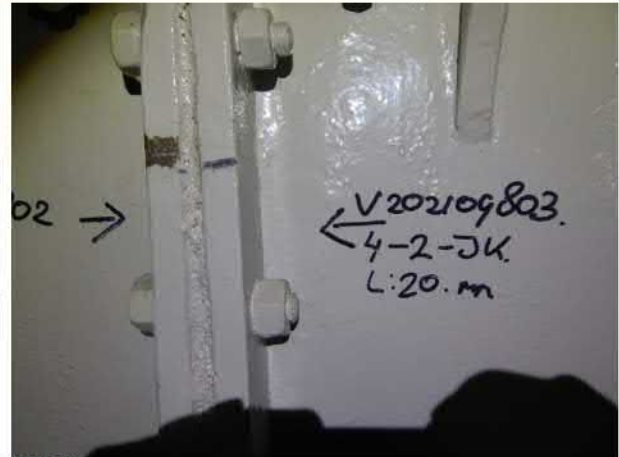


9055

Gebrek : V-202109-803
Paneel : Verdieping 4, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Buitenzijde
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Links
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen



9056

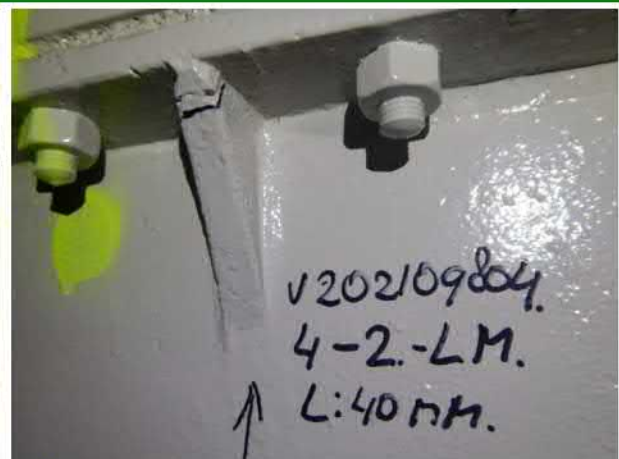

9057

Gebrek : V-202109-804
Paneel : Verdieping 4, ring 2, paneel LM
Onderdeel : Buitenzijde
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Steun
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

721



9058

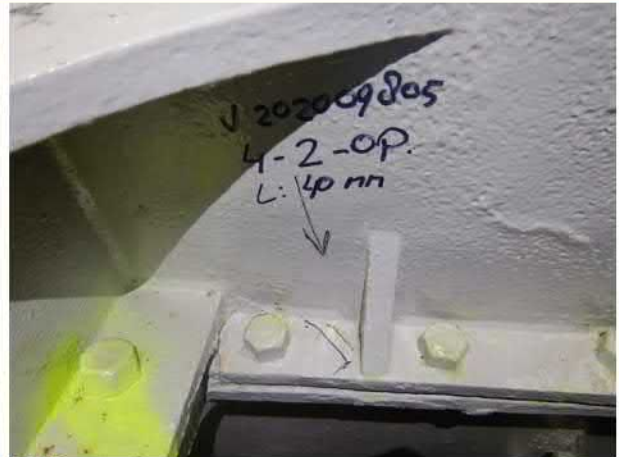

9059

Gebrek : V-202109-805
Paneel : Verdieping 4, ring 2, paneel OP
Onderdeel : Buitenzijde
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Onder
Omvang : 40 mm
Opmerkingen : Geen



9096



9097

Gebrek : V-202109-823
Paneel : Verdieping 4, ring 1, paneel C
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

722



9050




9051

Gebrek : V-202109-801
Paneel : Verdieping 4, ring 1, paneel H
Onderdeel : Buitenzijde
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



9074

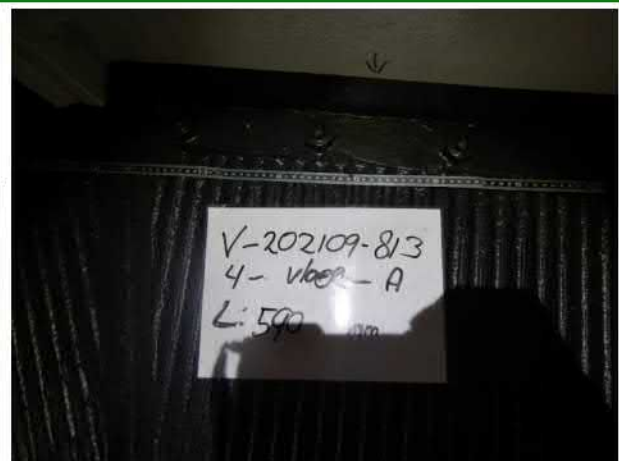

9075

Gebrek : V-202109-813
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel A
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 590 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

723



9076



9077

Gebrek : V-202109-814
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 150 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



9078



9079

Gebrek : V-202109-815
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

724



9080




9081

Gebrek : V-202109-816
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



9082

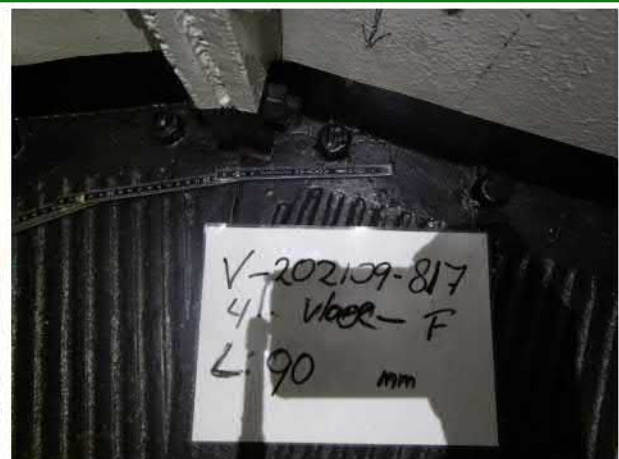

9083

Gebrek : V-202109-817
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel F
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 90 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

725



9084




9085

Gebrek : V-202109-818
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



9086

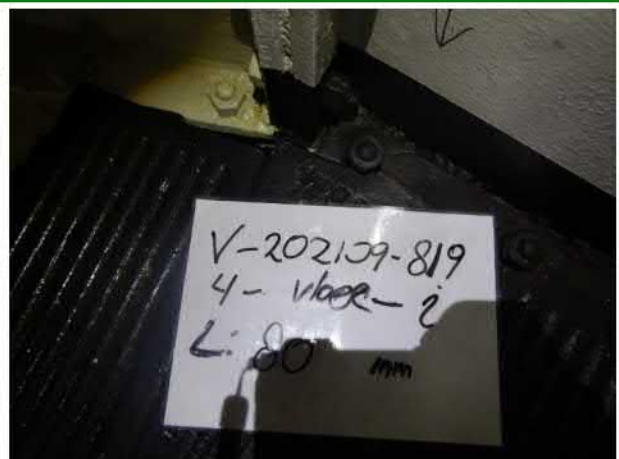

9087

Gebrek : V-202109-819
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel I
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

726



9088

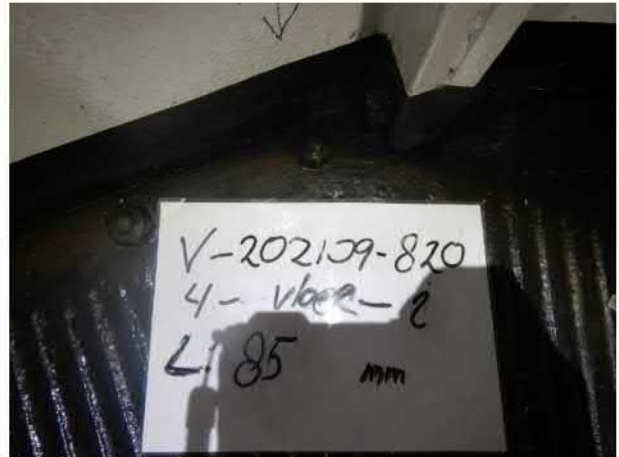

9089

Gebrek : V-202109-820
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel I
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 85 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



9090



9091

Gebrek : V-202109-821
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel P
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Buitenzijde
Omvang : 440 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

727



9094



9095

Gebrek : V-202109-822
Paneel : Verdieping 4, ring , paneel R
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Kern
Omvang : 970 mm
Opmerkingen : In vloerpaneel

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen


Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

728

16 VERDIEPING 3



9111

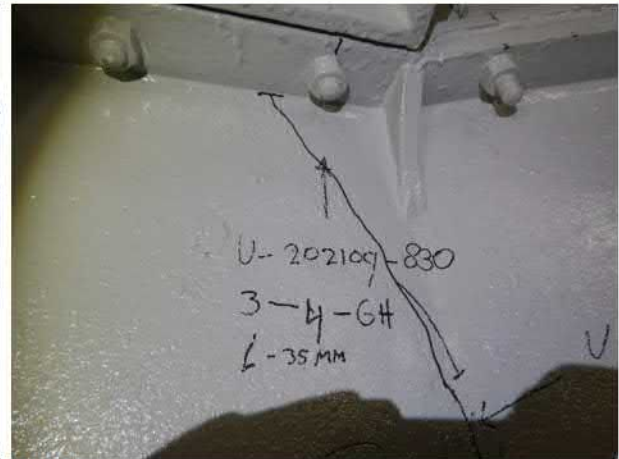

9112

Gebrek : V-202109-830
Paneel : Verdieping 3, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Boven
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie :
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


729




9116



9117

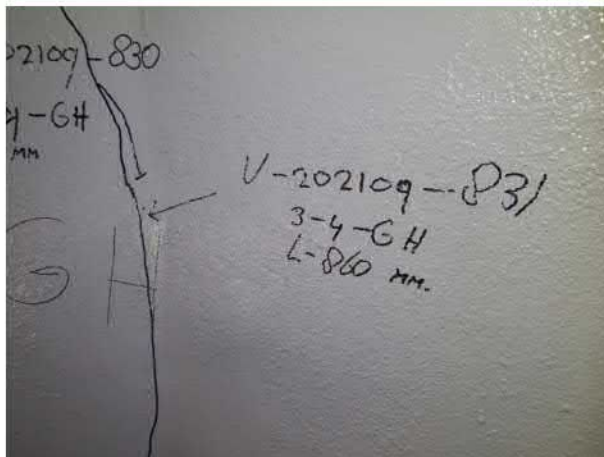

9118

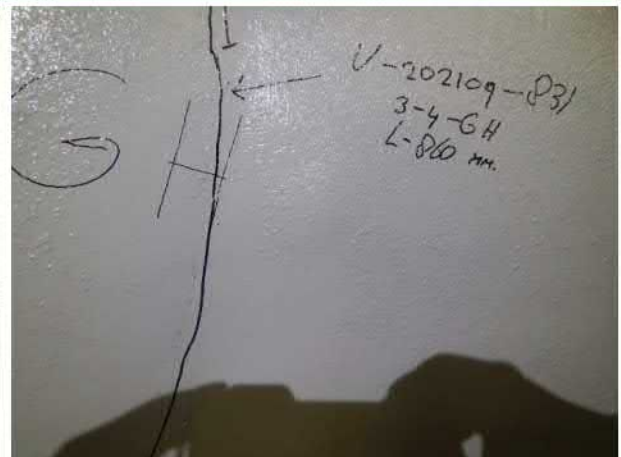


9119

Gebrek : V-202109-831 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 3, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Paneel
Omvang : 860 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

730

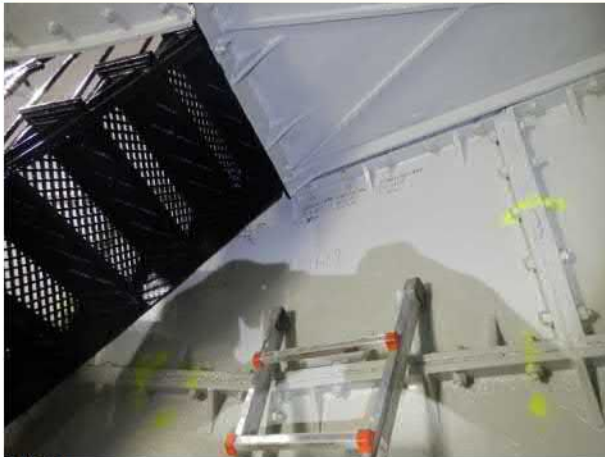

9120

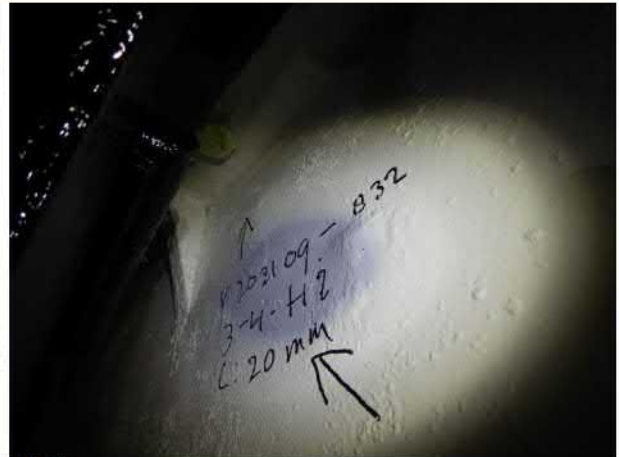


9121

Gebrek : V-202109-832
Paneel : Verdieping 3, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie :
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen



9122

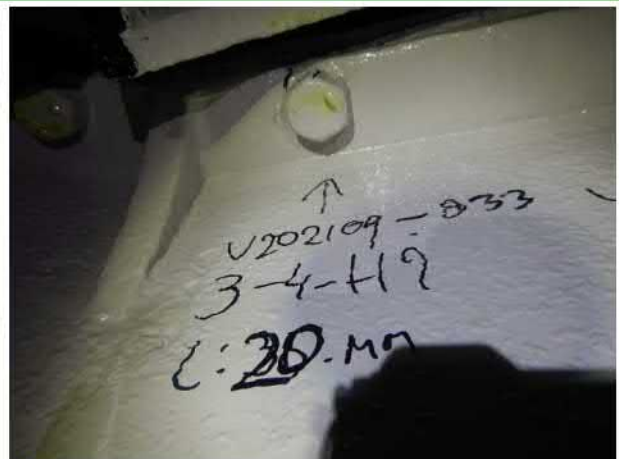

9123

Gebrek : V-202109-833
Paneel : Verdieping 3, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie :
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

731



9124

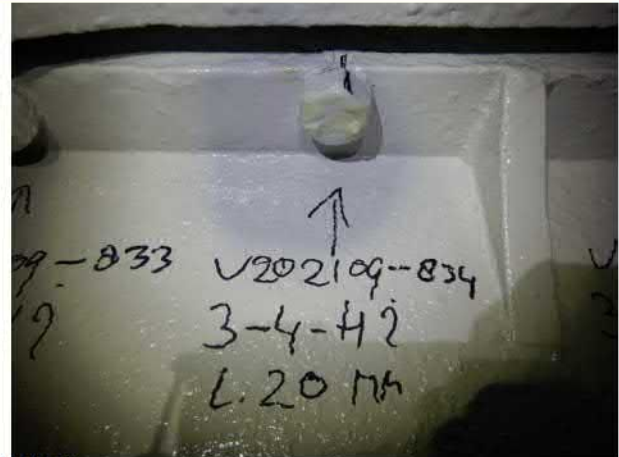


9125

Gebrek : V-202109-834
Paneel : Verdieping 3, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie :
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen



9126

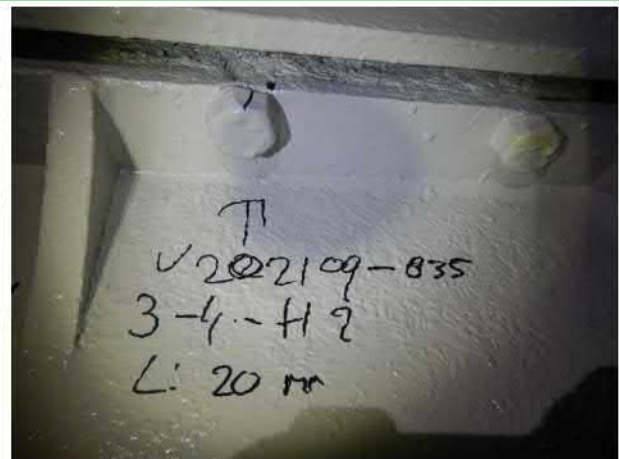

9127

Gebrek : V-202109-835
Paneel : Verdieping 3, ring 4, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie :
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

732



9102

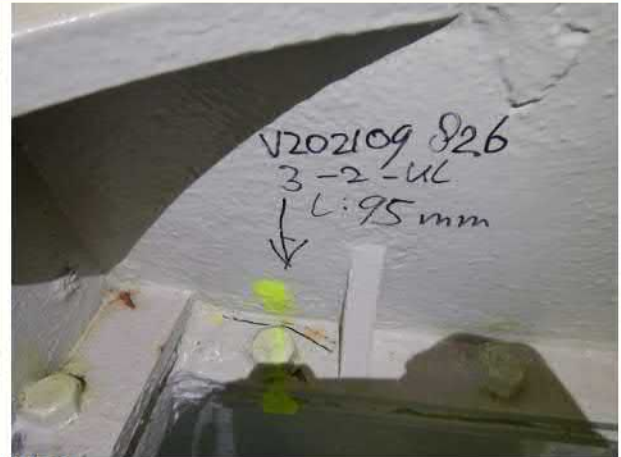


9103

Gebrek : V-202109-826
Paneel : Verdieping 3, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Buitenzijde
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Boven
Omvang : 95 mm
Opmerkingen : Geen



9108

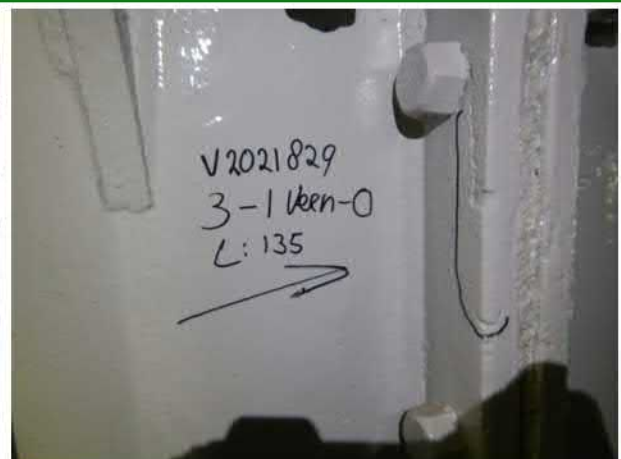

9109

Gebrek : V-202109-829
Paneel : Verdieping 3, ring 1, paneel O
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Rechts
Omvang : 135 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

733



9104

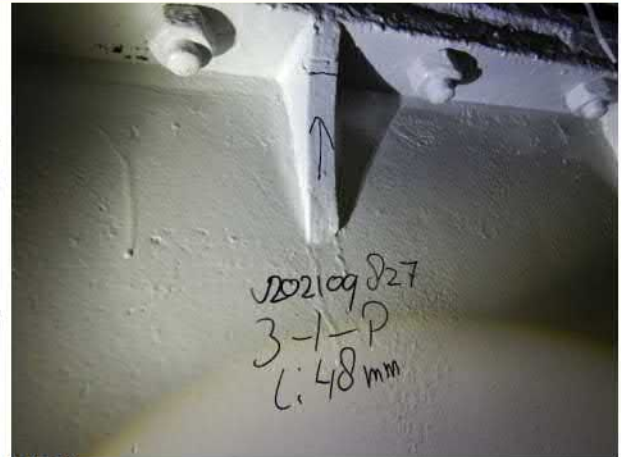


9105

Gebrek : V-202109-827
Paneel : Verdieping 3, ring 1, paneel P
Onderdeel : Buitenzijde
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Boven
Omvang : 48 mm
Opmerkingen : Steun



9106

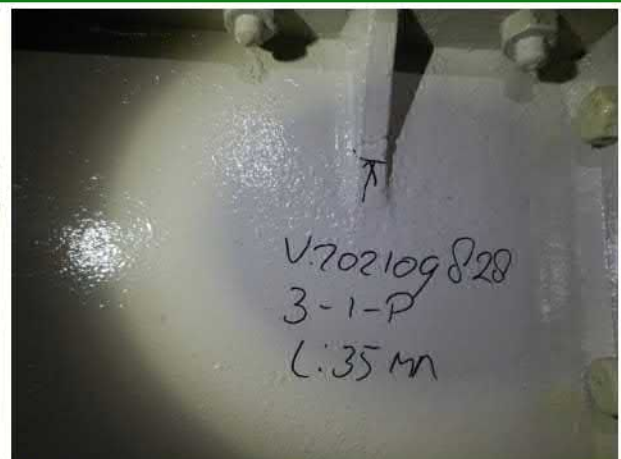

9107

Gebrek : V-202109-828
Paneel : Verdieping 3, ring 1, paneel P
Onderdeel : Buitenzijde
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Boven
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Steun

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

734



9138



9139

Gebrek : V-202109-841
Paneel : Verdieping 3, ring , paneel C
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



9134



9135

Gebrek : V-202109-839
Paneel : Verdieping 3, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 85 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

735




9136

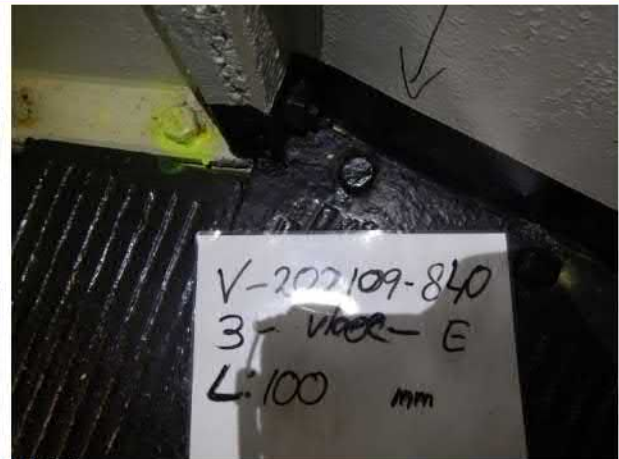


9137

Gebrek : V-202109-840
Paneel : Verdieping 3, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 100 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

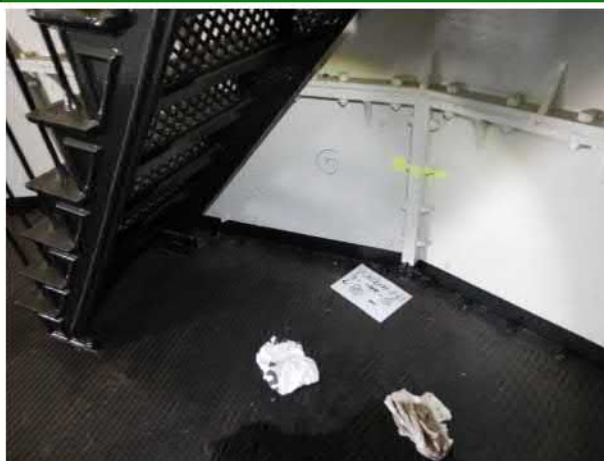

9132

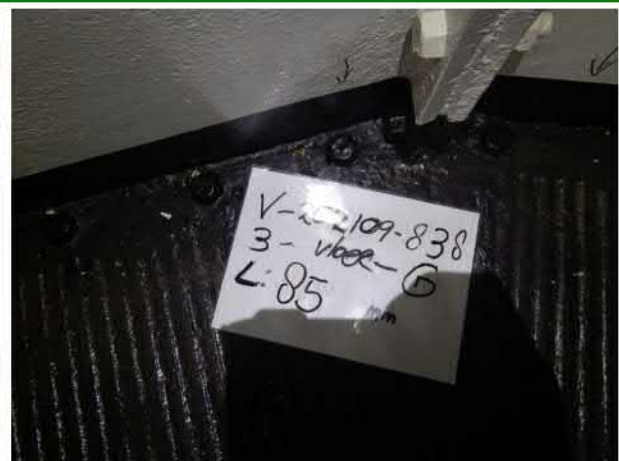

9133

Gebrek : V-202109-838
Paneel : Verdieping 3, ring , paneel G
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 85 mm
Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

736



9128

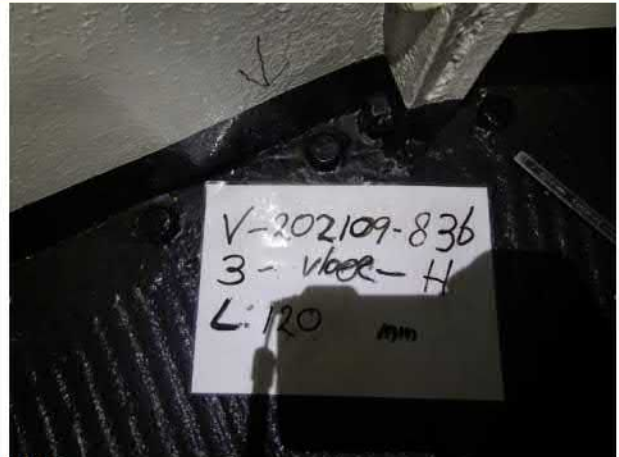


9129

Gebrek : V-202109-836
Paneel : Verdieping 3, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 120 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



9130

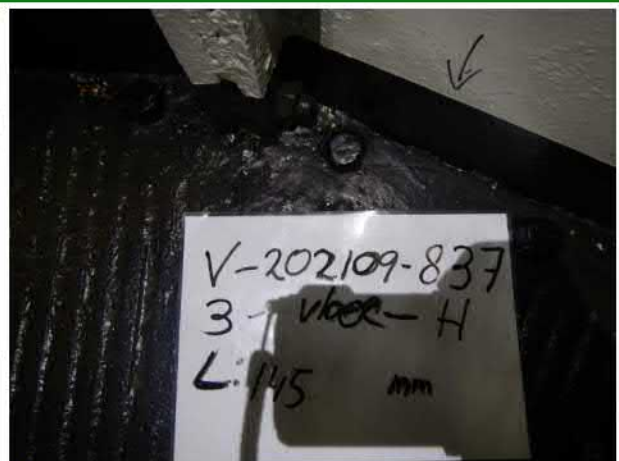

9131

Gebrek : V-202109-837
Paneel : Verdieping 3, ring , paneel H
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 145 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen


Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

737

17 VERDIEPING 2



9153

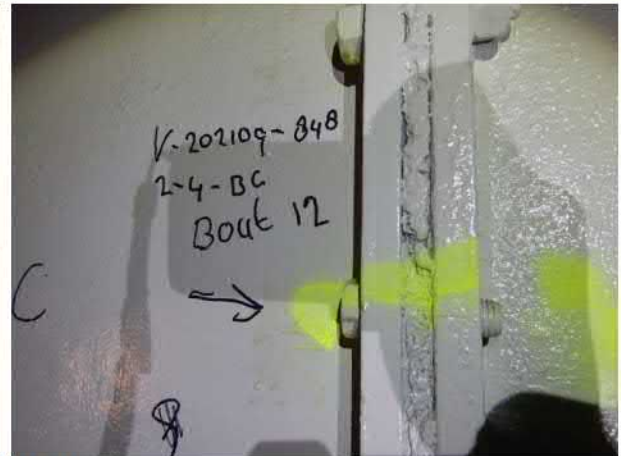


9154

Gebrek : V-202109-848
Paneel : Verdieping 2, ring 4, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 12
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



9155

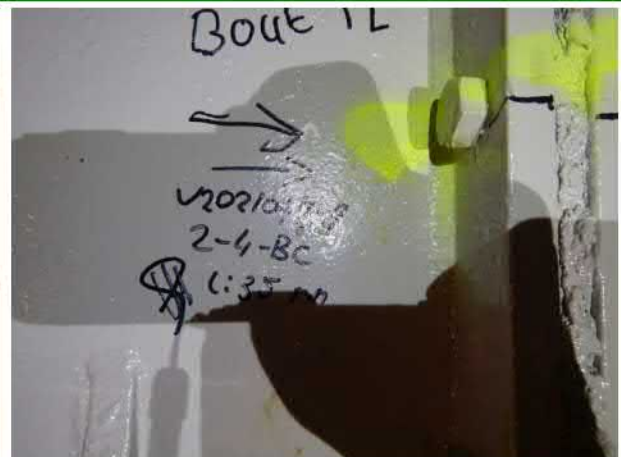

9160

Gebrek : V-202109-849
Paneel : Verdieping 2, ring 4, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie :
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

738



9157

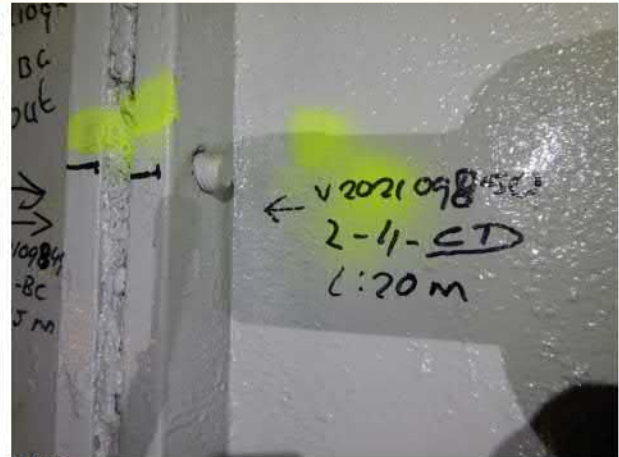

9159

Gebrek : V-202109-850
Paneel : Verdieping 2, ring 4, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie :
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

739



9161

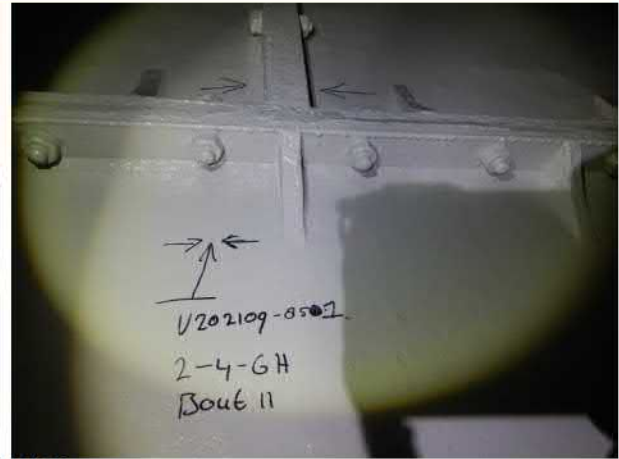

9162



9163



9164

Gebrek : V-202109-851
Paneel : Verdieping 2, ring 4, paneel GH
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 11
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

740



9151



9152

Gebrek : V-202109-846
 Paneel : Verdieping 2, ring 4, paneel OP
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
 Locatie :
 Omvang : 35 mm
 Opmerkingen : Geen



9149



9150

Gebrek : V-202109-847 KRITISCHE SCHEUR
 Paneel : Verdieping 2, ring 4, paneel PA
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
 Locatie : Paneel
 Omvang : 135 mm
 Opmerkingen : Loopt door in paneel


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

741



9168

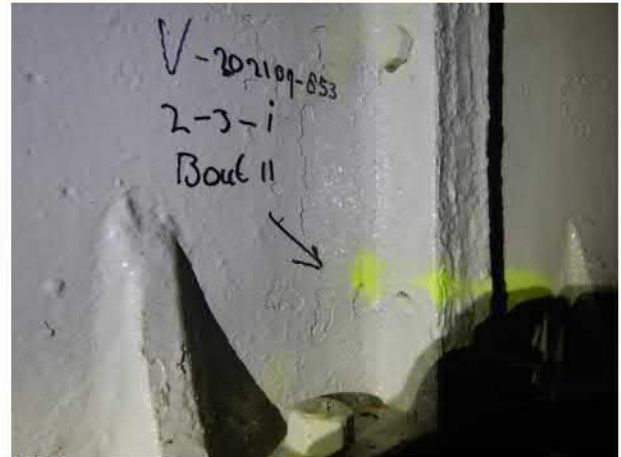


9169

Gebrek : V-202109-853
Paneel : Verdieping 2, ring 3, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Bout 11
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Geen



9165

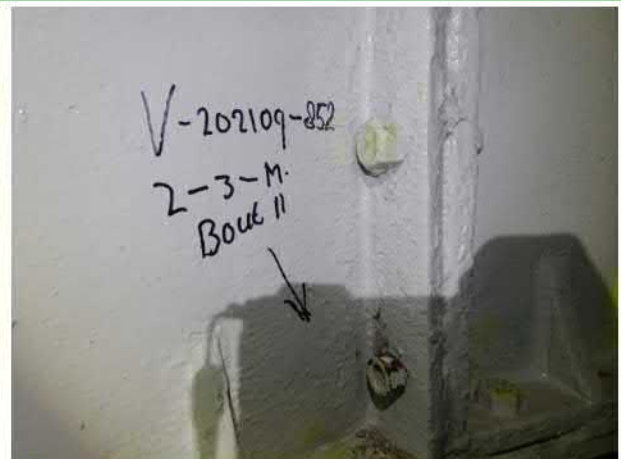

9166

Gebrek : V-202109-852
Paneel : Verdieping 2, ring 3, paneel M
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 11
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

742



9186



9187

Gebrek : V-202109-862
Paneel : Verdieping 2, ring 2, paneel GI
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 7
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.



9147



9148

Gebrek : V-202109-845
Paneel : Verdieping 2, ring 2, paneel JK
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie :
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

743



9188



9189



9190

Gebrek : V-202109-863
Paneel : Verdieping 2, ring 2, paneel KM
Onderdeel : Kern
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 6
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

744




9145



9146

Gebrek : V-202109-844
 Paneel : Verdieping 2, ring 1, paneel G
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : raamsteen onder
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Raamsteen rechts onder.

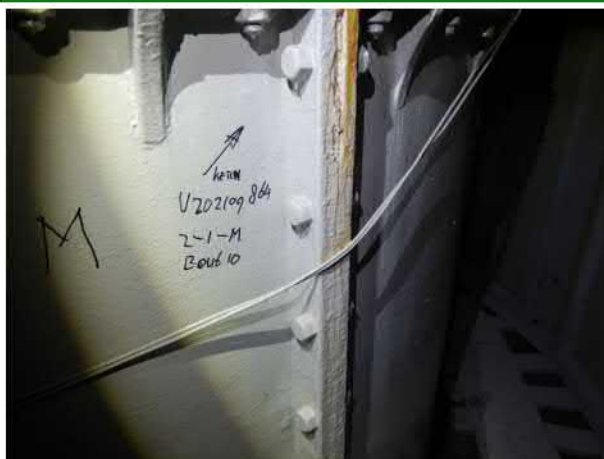

9191



9192

Gebrek : V-202109-864
 Paneel : Verdieping 2, ring 1, paneel M
 Onderdeel : Kern
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 10
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Gedetecteerd in PA onderzoek.


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

745



9141

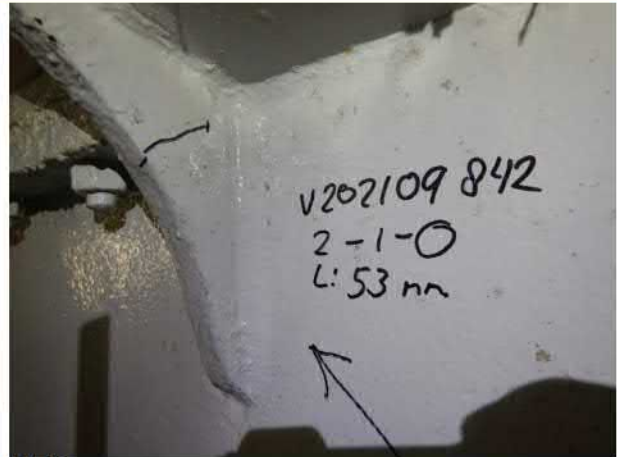

9142

Gebrek : V-202109-842
Paneel : Verdieping 2, ring 1, paneel O
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Raamsteun onder
Omvang : 53 mm
Opmerkingen : Geen



9143



9144

Gebrek : V-202109-843
Paneel : Verdieping 2, ring 1, paneel P
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

746



9172



9173

Gebrek : V-202109-855
Paneel : Verdieping 2, ring , paneel B
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Via boutgaten



9174



9175

Gebrek : V-202109-856
Paneel : Verdieping 2, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 240 mm
Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

747



9176



9177

Gebrek : V-202109-857
Paneel : Verdieping 2, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 630 mm
Opmerkingen : Vla boutgaten



9178



9179

Gebrek : V-202109-858
Paneel : Verdieping 2, ring , paneel D
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 410 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

748



9180



9181

Gebrek : V-202109-859
Paneel : Verdieping 2, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 210 mm
Opmerkingen : Vla boutgaten



9182



9183

Gebrek : V-202109-860
Paneel : Verdieping 2, ring , paneel E
Onderdeel : Vloer
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie :
Omvang : 260 mm
Opmerkingen : Vla boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

749



9184

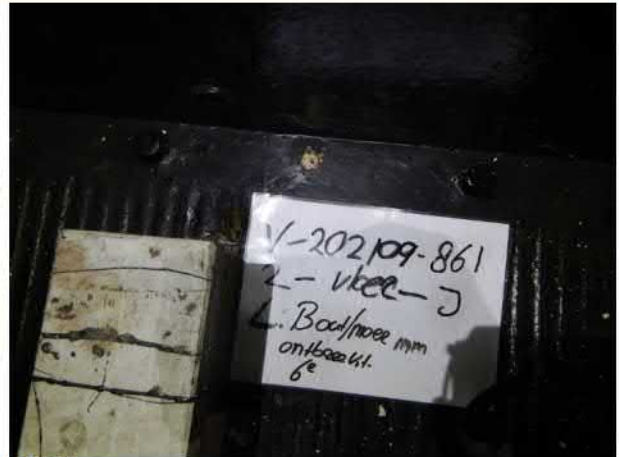


9185

Gebrek : V-202109-861
 Paneel : Verdieping 2, ring , paneel J
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Bout afgebroken
 Locatie : Bout 6
 Omvang : 1 st.
 Opmerkingen : Geen



9170

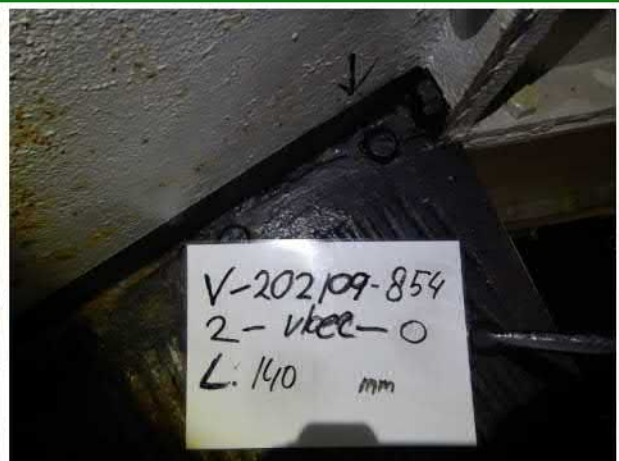

9171

Gebrek : V-202109-854
 Paneel : Verdieping 2, ring , paneel O
 Onderdeel : Vloer
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie :
 Omvang : 140 mm
 Opmerkingen : Via boutgaten

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen


Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

750

18 VERDIEPING 1



9220

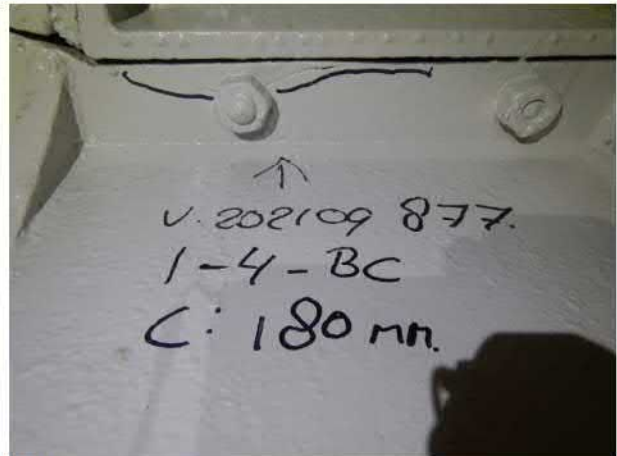


9221

Gebrek : V-202109-877
 Paneel : Verdieping 1, ring 4, paneel BC
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 180 mm
 Opmerkingen : Via boutgaten



9222

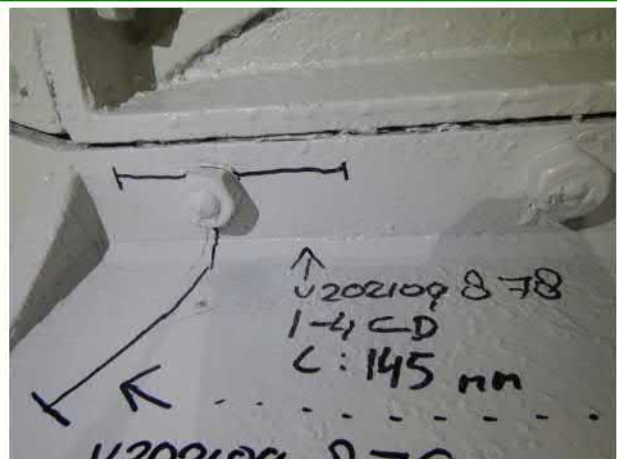

9223

Gebrek : V-202109-878
 Paneel : Verdieping 1, ring 4, paneel CD
 Onderdeel : Gevelement
 Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
 Locatie : Boven
 Omvang : 145 mm
 Opmerkingen : Via boutgaten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

751



9224

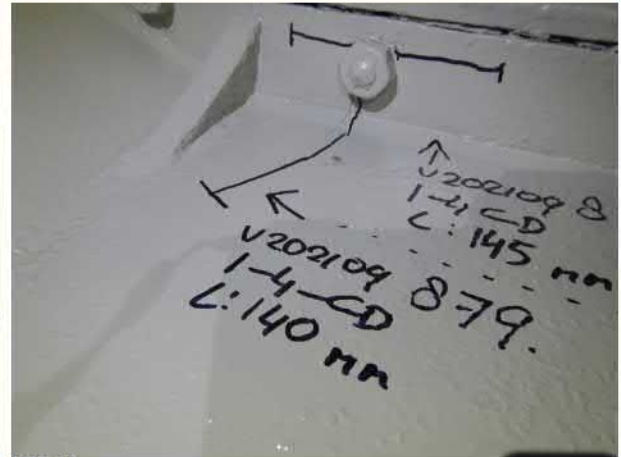

9225

Gebrek : V-202109-879 KRITISCHE SCHEUR
Paneel : Verdieping 1, ring 4, paneel CD
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Paneel
Omvang : 140 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

752



9226

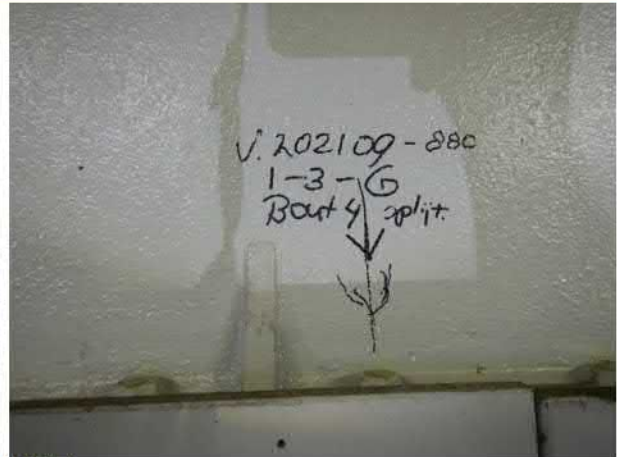

9227



9228



9229

Gebrek : V-202109-880
Paneel : Verdieping 1, ring 3, paneel G
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 4
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Moer gespleten


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

753



9230

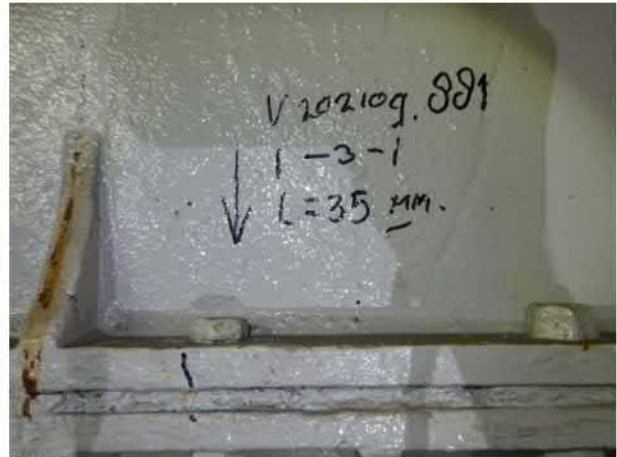

9231

Gebrek : V-202109-881
Paneel : Verdieping 1, ring 3, paneel I
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen



9207



9208

Gebrek : V-202109-871
Paneel : Verdieping 1, ring 3, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 30 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

754



9209

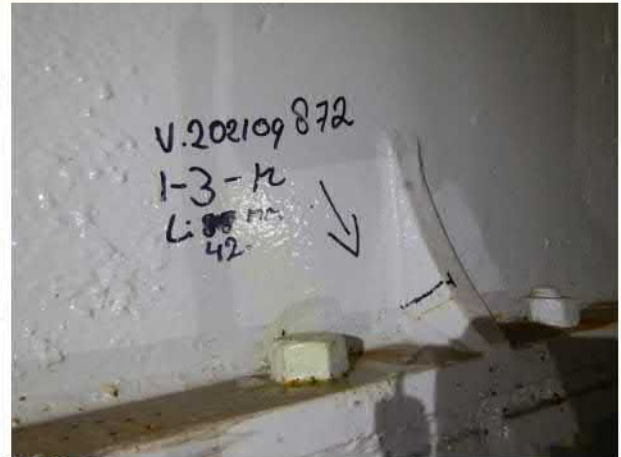

9210

Gebrek : V-202109-872
Paneel : Verdieping 1, ring 3, paneel M
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Onder
Omvang : 42 mm
Opmerkingen : Steun

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3


755



9213



9214

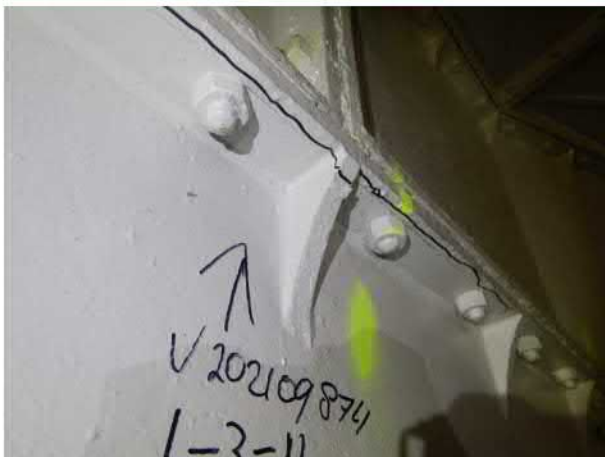

9215

Gebrek : V-202109-874
Paneel : Verdieping 1, ring 3, paneel N
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Boven
Omvang : 780 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

756



9218

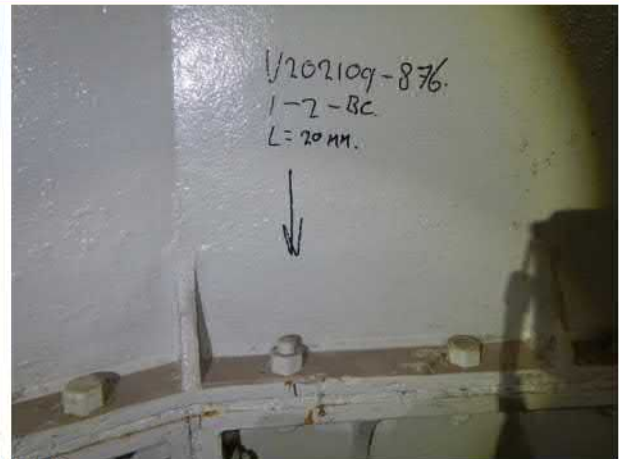

9219

Gebrek : V-202109-876
Paneel : Verdieping 1, ring 2, paneel BC
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen



9201




9202

Gebrek : V-202109-868
Paneel : Verdieping 1, ring 2, paneel FG
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

757

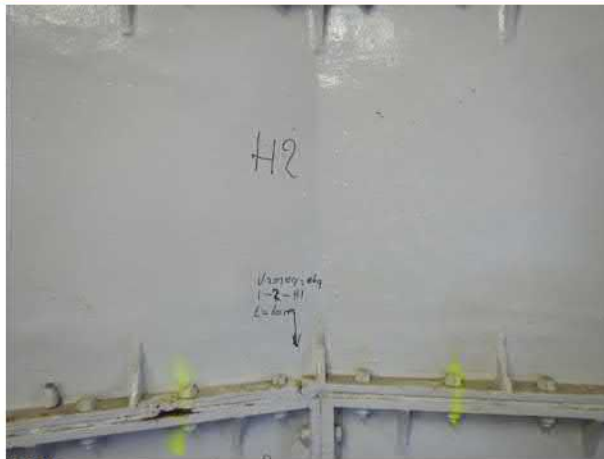

9203

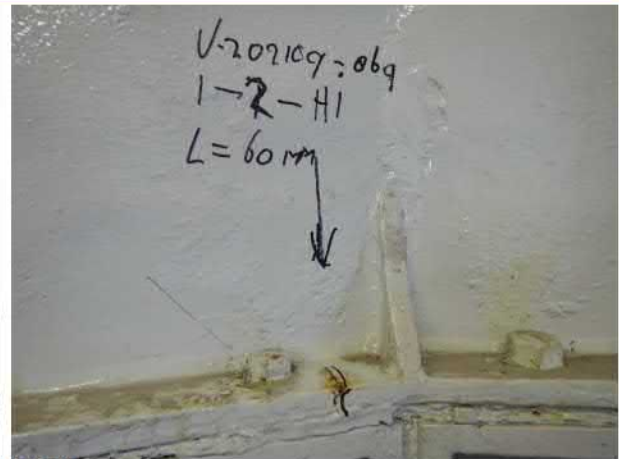


9204

Gebrek : V-202109-869
Paneel : Verdieping 1, ring 2, paneel HI
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Onder
Omvang : 60 mm
Opmerkingen : Geen



9205

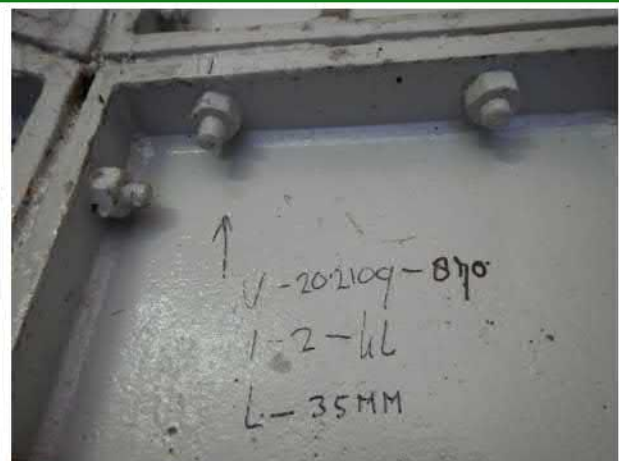

9206

Gebrek : V-202109-870
Paneel : Verdieping 1, ring 2, paneel KL
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 35 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

758



9211




9212

Gebrek : V-202109-873
Paneel : Verdieping 1, ring 2, paneel MN
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Onder
Omvang : 20 mm
Opmerkingen : Geen



9216

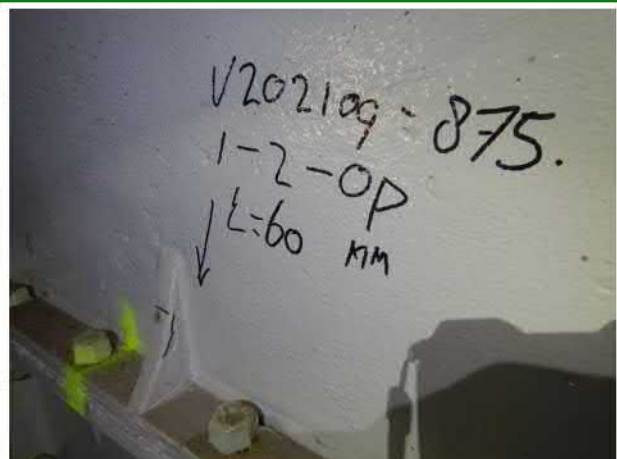

9217

Gebrek : V-202109-875
Paneel : Verdieping 1, ring 2, paneel OP
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Steun
Omvang : 60 mm
Opmerkingen : Steun

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

759



9194



9195



9196

Gebrek : V-202109-865
Paneel : Verdieping 1, ring 1, paneel D
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Bout afgebroken
Locatie : Bout 2
Omvang : 1 st.
Opmerkingen : Geen


Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

760



9197

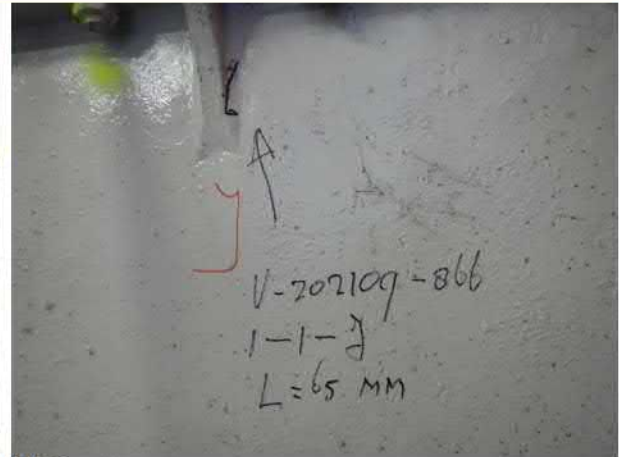


9198

Gebrek : V-202109-866
Paneel : Verdieping 1, ring 1, paneel J
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur alleen in de flens
Locatie : Steun
Omvang : 65 mm
Opmerkingen : Geen



9199

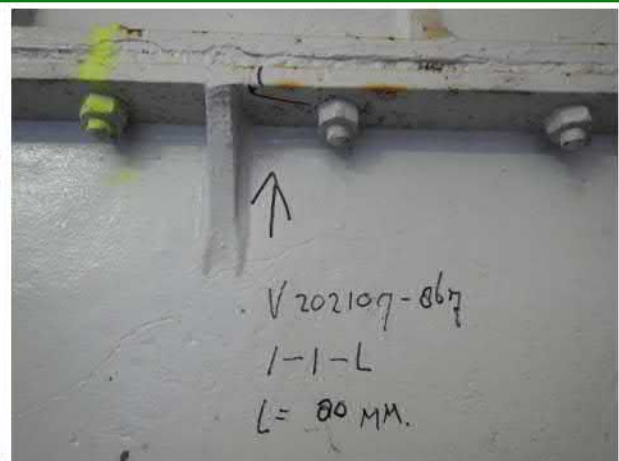

9200

Gebrek : V-202109-867
Paneel : Verdieping 1, ring 1, paneel L
Onderdeel : Gevelement
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 80 mm
Opmerkingen : Geen

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

761



9232



9233

Gebrek : V-202109-882
Paneel : Verdieping 1, ring , paneel Deur
Onderdeel : Deur
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Links
Omvang : 270 mm
Opmerkingen : Geen



9234



9235

Gebrek : V-202109-883
Paneel : Verdieping 1, ring , paneel Deur
Onderdeel : Deur
Gebrek(en) : Scheur van de flens naar het lijf
Locatie : Links
Omvang : 130 mm
Opmerkingen : Links boven

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

762



9236



9237

Gebrek : V-202109-884
Paneel : Verdieping 1, ring , paneel Deur
Onderdeel : Deur
Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
Locatie : Links
Omvang : 75 mm
Opmerkingen : Links boven

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

763



9238



9239



9240



9241

Gebrek : V-202109-885
Paneel : Verdieping 1, ring , paneel Deur
Onderdeel : Deur
Gebrek(en) : Scheur van boutgat naar de rand van de flens
Locatie : Boven
Omvang : 800 mm
Opmerkingen : Midden boven

Titel : Inspectie Lange Jaap Huisduinen

Rapportnummer : 42212 Bijlage 3

764



9242



9243

Gebrek : V-202109-886
 Paneel : Verdieping 1, ring , paneel Deur
 Onderdeel : Deur
 Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
 Locatie : Boven
 Omvang : 100 mm
 Opmerkingen : Geen



9244



9245

Gebrek : V-202109-887
 Paneel : Verdieping 1, ring , paneel Deur
 Onderdeel : Deur
 Gebrek(en) : Scheur alleen in het lijf
 Locatie : Rechts
 Omvang : 660 mm
 Opmerkingen : Via boutgaten